

ARTRAY カメラ / コンバータ対応
ファイリング & 2次元計測ソフトウェア
ART-MEASURE v1443
取扱い説明書

ARTRAY

目次

1. はじめに.....	5
2. カメラ・ARTCNVII 使用手順.....	6
2.1. USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNVII	7
2.2. USB3.0 カメラ(従来機種).....	20
2.3. eSATA カメラ.....	22
2.4. モニター出力付カメラ使用手順	23
3. USB キー用ソフトウェア・デバイスドライバ・計測ソフトウェアをインストールする.....	29
3.1. USB キー用ソフトウェアをインストールする.....	30
3.2. USB キー用デバイスドライバをインストールする.....	32
3.3. 計測ソフトウェアをインストールする.....	33
4. 計測ソフトウェアを使用する.....	37
4.1. 起動・画像の映し出し.....	37
4.2. 画面説明.....	41
4.3. 終了.....	42
5. 画像を表示する.....	43
5.1. モード選択(動画・静止画・トリガー).....	43
5.2. カメラ設定(標準ドライバ・eSATA カメラ).....	44
5.3. カメラ設定(DSドライバ).....	59
5.4. メイン画面に表示する位置を変える.....	62
5.5. 表示倍率を設定する.....	63
5.6. ホワイトバランスを設定する.....	64
5.7. ファイルを保存する.....	65
6. 測長を行う.....	66
6.1. 校正値を設定する.....	67
6.2. スケールを設定する.....	73
6.3. 距離を計測する.....	77
6.4. 面積を計測する.....	87
6.5. 角度を計測する.....	93
6.6. 描画を行う.....	96

6.7.	描画設定を行う	110
6.8.	測長結果を削除する	123
6.9.	測長結果を保存する	124
7.	カウントを行う	125
7.1.	手動カウントを行う	126
7.2.	自動カウントを行う	127
7.3.	カウント結果を削除する	130
7.4.	カウント結果を保存する	131
8.	各種設定を行う	132
8.1.	ファイル保存設定	132
8.2.	サムネイル設定	140
8.3.	スライドショー設定	143
8.4.	デザイン設定	146
8.5.	フィルター設定(標準ドライバ・eSATA カメラ)	154
8.6.	フィルター設定(DSドライバ)	168
8.7.	モニター設定	179
9.	特殊処理を行う	192
9.1.	二値化	192
9.2.	オートアイリス	193
9.3.	フォーカス値表示	194
9.4.	RGBヒストグラム表示	194
9.5.	マルチフォーカス	195
9.6.	トーンカーブ	199
9.7.	プロファイル	201
9.8.	録画	206
10.	特殊な使用例	210
10.1.	2カメラモード	210
11.	使用上のご注意	215
11.1.	センサー上のゴミやほこりの除去	215
11.2.	他のUSB機器をご利用になられるお客様へ	215
11.3.	インストールがうまくいかない場合・映像が映らない場合	216
12.	困ったときには	217

12.1.	ソフトウェアが起動しない	217
12.2.	映像が表示されない	219
13.	参考資料	221
13.1.	カメラ別使用可能機能一覧	221
13.2.	表示機種名一覧	224
14.	サポート窓口	225

1. はじめに

この度は計測ソフトウェア Art-Measure をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。
しました。

本書では計測ソフトウェア Art-Measure についての説明を行います。
ハードウェア等の説明は別紙または弊社営業担当にご確認ください。

本書は以下の機種について記載しています。

- ARTCAM USB2.0 カメラシリーズ
- NTSC-USB2.0 変換ユニット ARTCNV II シリーズ
- HDMI モニター出力付カメラ
- RGB モニター出力付カメラ
- ARTCAM eSATA 対応カメラシリーズ
- ARTCAM USB3.0 カメラシリーズ


本書は株式会社アートレイが日本国内で販売する目的で作成した計測ソフトウェアの取扱い
説明書です。

本書内容の全部または一部を無断転載することは法律で禁じられております。


ご注意ください。

本書内で使用しておりますプログラム名、システム名、CPU 名等は各メーカーの(登録)商標
です。

2. カメラ・ARTCNVII 使用手順

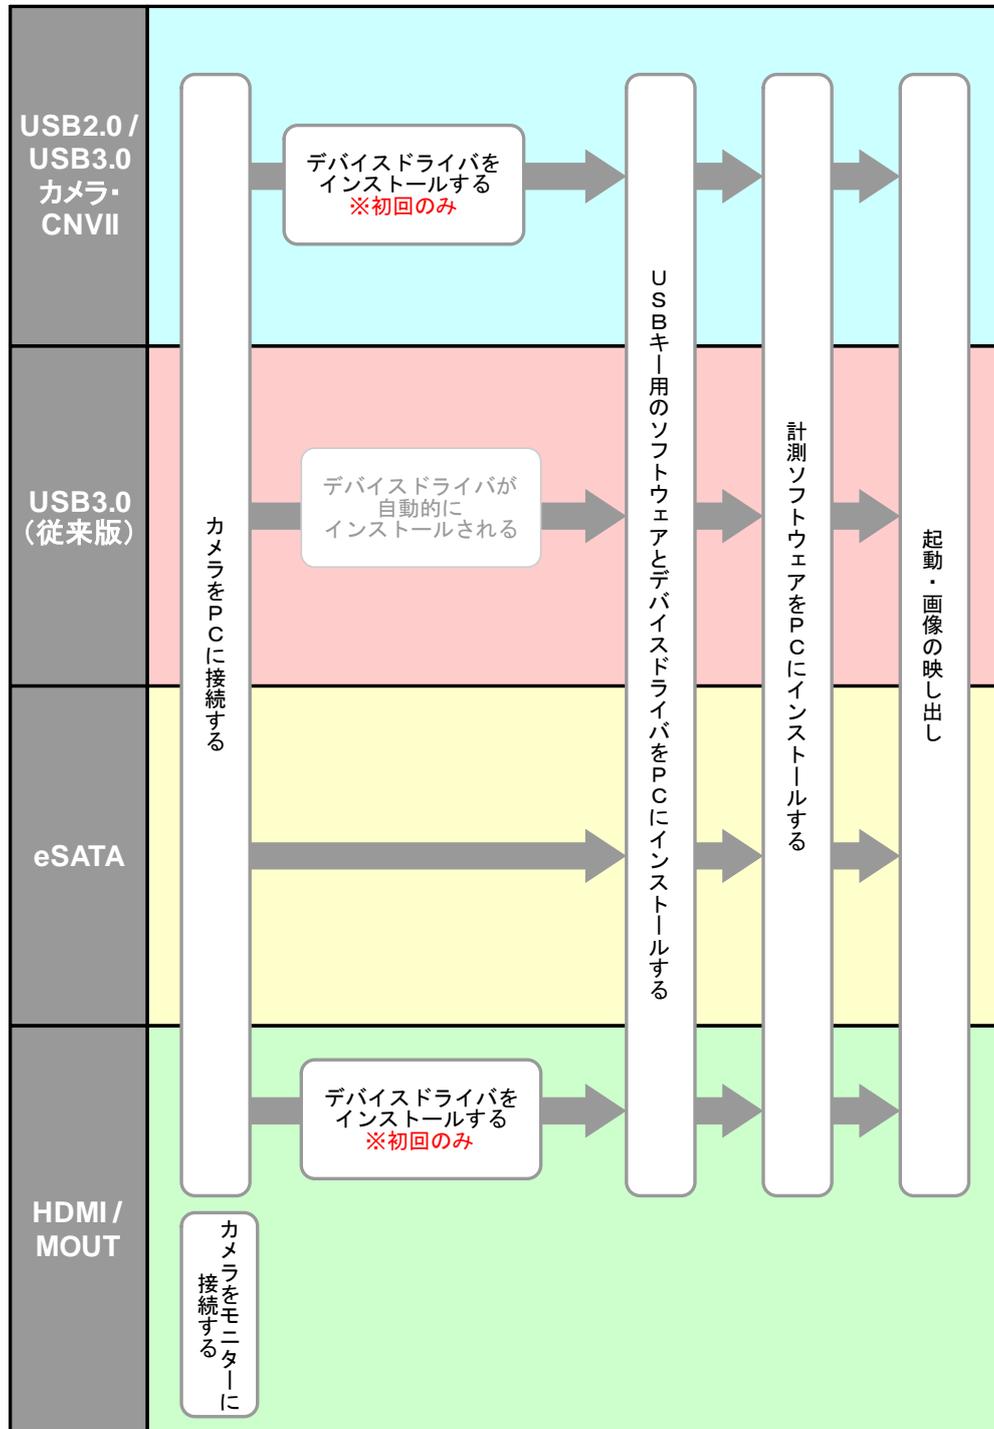

2.1. USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNVII

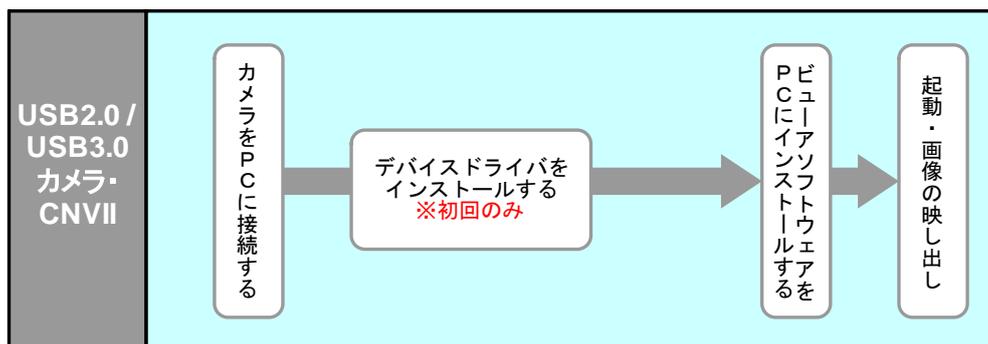

初回のみデバイスドライバのインストールが必要です。

一度デバイスドライバをインストールしたポートであれば、次回以降は PC に接続するだけでカメラ・ARTCNVII をご使用いただけます。

PC の USB2.0 ポートは PCI タイプ等の増設型ではなく必ず内蔵型を使用してください。

推奨 PC: Intel チップセット・ICH5 以降使用品

デバイスドライバをインストールする

以下では、カメラ・ARTCNV II に付属している CD からドライバをインストールする方法を説明します。

ドライバを弊社 WEB サイトからダウンロードした場合は、OS に合ったフォルダを指定してインストールして下さい。Windows7~10 は「Windows7」フォルダを指定してください。

OS によって表示される画面が異なる場合がありますが、指示に従い「drivers」フォルダもしくは「Direct Show drivers」フォルダを指定しデバイスドライバをインストールしてください。

USB3.0 カメラでは「USB3-T2_DRV_V***」フォルダ内の「32bit」もしくは「64bit」フォルダを指定してデバイスドライバをインストールしてください。

USB3.0 カメラの DirectShow 版では「USB3-T2-DS-V***」フォルダを指定してください。

デバイスドライバのインストールが成功した場合、カメラ・ARTCNV II を接続するとデバイスマネージャにインストールした機種名が表示されます。

詳細は 18 頁の[「カメラ・ARTCNV II が PC で認識されているか確認する」](#)をご参照ください。

なお WOM 以外の USB2.0 カメラをご使用の場合、Windows 2000 及び XP では"default"のドライバ(ファームウェア)とドライバ(ソフトウェア)をそれぞれインストールする必要がありますが、Windows Vista 以降では 1 回のインストールで足りるようになっております。

WOM をご使用の場合は、Windows 2000 及び XP でもインストールは 1 回で完了です。


また、接続する USB ポートを変更した場合も、WindowsXP では再びドライバのインストールが要求されますが、Windows Vista 以降では自動的にドライバがインストールされます。

Windows XP でのインストール手順


以下に説明する画面は「ARTCAM-130MI」の例です。

1. 付属の CD-ROM を PC に挿入し、カメラ・ARTCNV II を PC の USB2.0 ポートに接続します。


以下の画面が表示されましたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」を左クリックしてください。

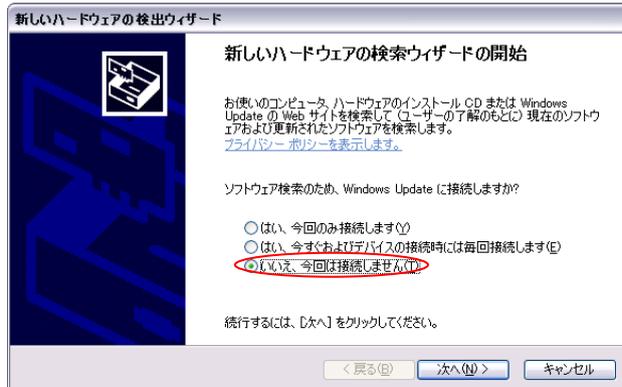

以下の画面が表示されましたら、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し「次へ」を左クリックします。

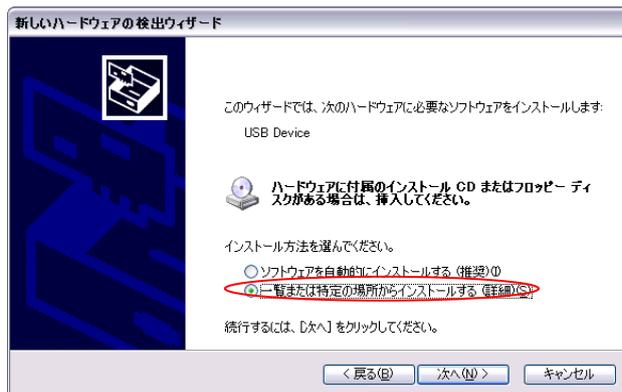

2. 以下の画面より「参照」を左クリックし、CD 内の「drivers」→該当機種フォルダ→「WindowsXP」フォルダを選択します。

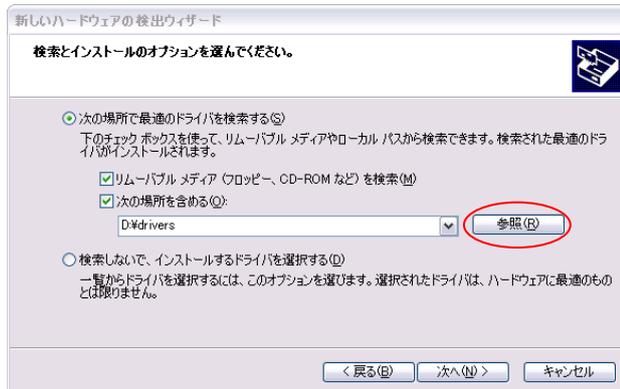

フォルダを指定した後「OK」を左クリックしてウィンドウを閉じ、「次へ」を左クリックしてください。

3. 以下の画面が表示されましたら、「続行」を左クリックします。




4. 以下の画面が表示されましたら、「完了」を左クリックします。




5. しばらく待つと次のウィンドウが表示されます。


以下の画面が表示されましたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」を左クリックしてください。

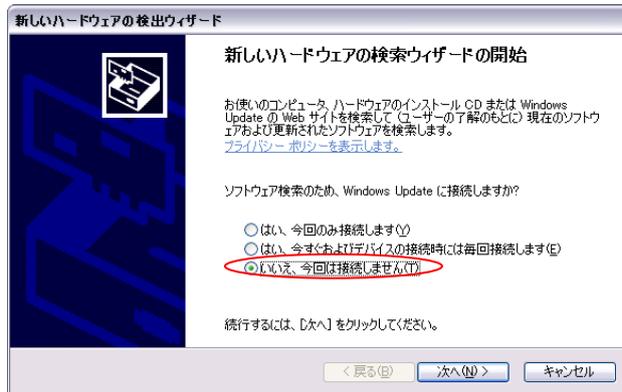

以下の画面が表示されましたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」を左クリックしてください。

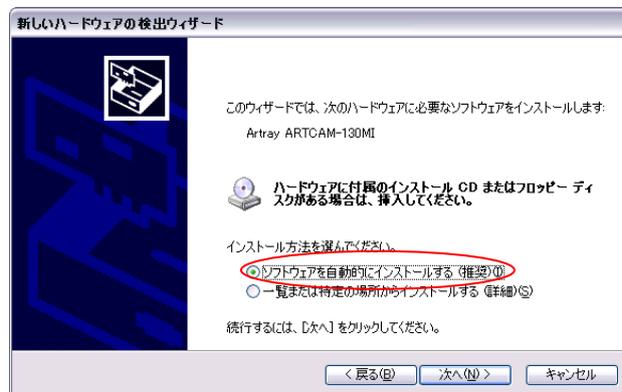

6. 以下の画面が表示されましたら、「続行」を左クリックします。

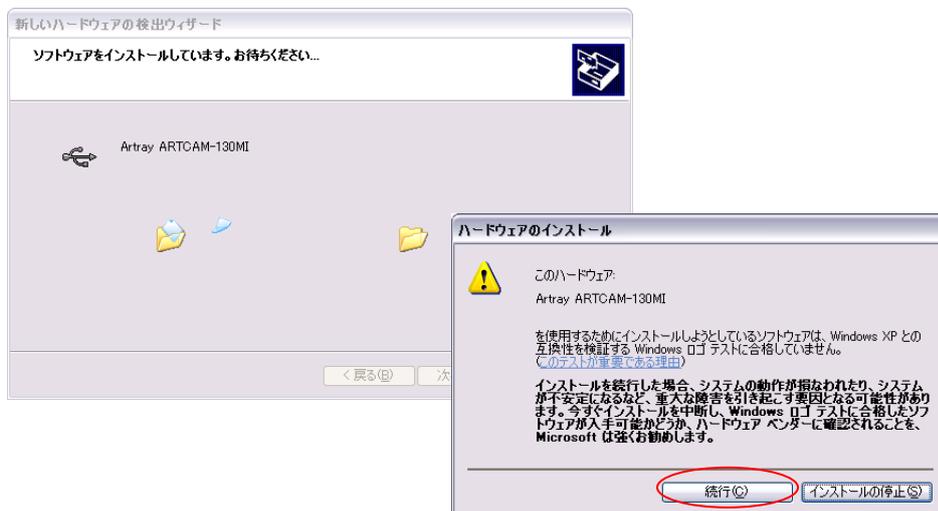

7. 以下の画面より「参照」を左クリックし、CD 内の「drivers」→該当機種フォルダ→「WindowsXP」フォルダを選択して「OK」を左クリックします。



※8.の画面が出ずに、そのまま 9.の画面になる場合もございます

8. 以下の画面が表示されましたら、「完了」を左クリックします。




これでデバイスドライバのインストールは終了です。

Windows Vista でのインストール手順


以下に説明する画面は「ARTCAM-130MI」の例です。

1. 付属の CD-ROM を PC に挿入し、カメラ・ARTCNV II を PC の USB2.0 ポートに接続します。


以下の画面が表示されましたら、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」を左クリックします。

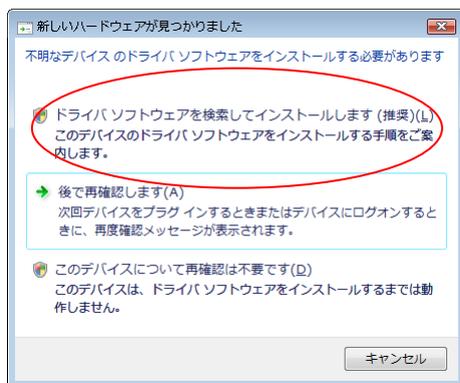


以下の画面が表示されましたら、[続行]を左クリックします。

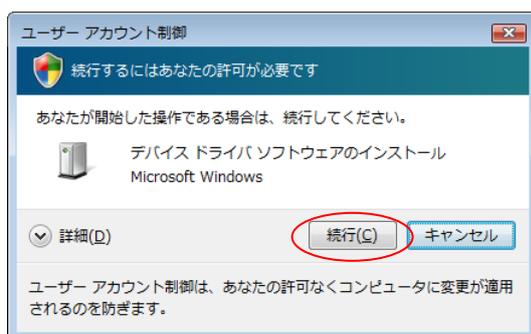

2. 以下の画面が表示されましたら、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を左クリックします。

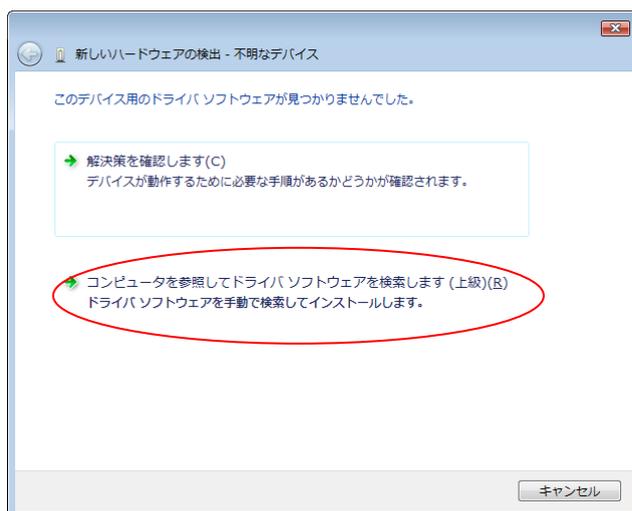

3. 以下の画面より「参照」を左クリックし、CD 内の「drivers」→該当機種フォルダ→「WindowsVista」フォルダを選択します。

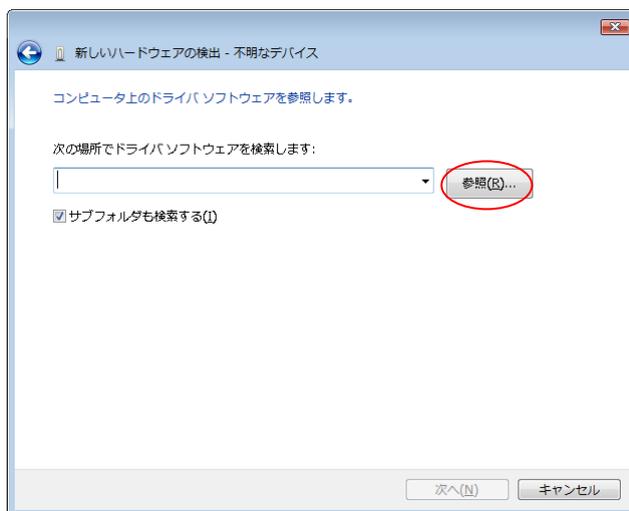


フォルダを指定した後「OK」を左クリックしてウィンドウを閉じ、「次へ」を左クリックしてください。


4. 以下の画面が表示されましたら、「インストール」を左クリックします。



5. ドライバファイルのコピーが始まりますので、しばらくお待ちください。

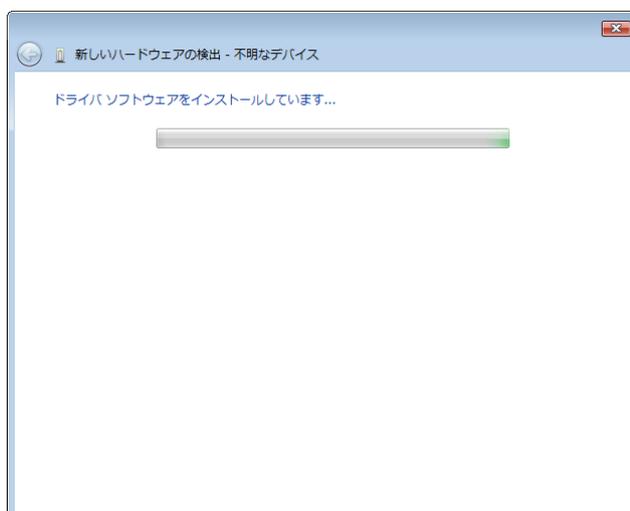

6. 以下の画面が表示されましたら、「閉じる」を左クリックしてください。

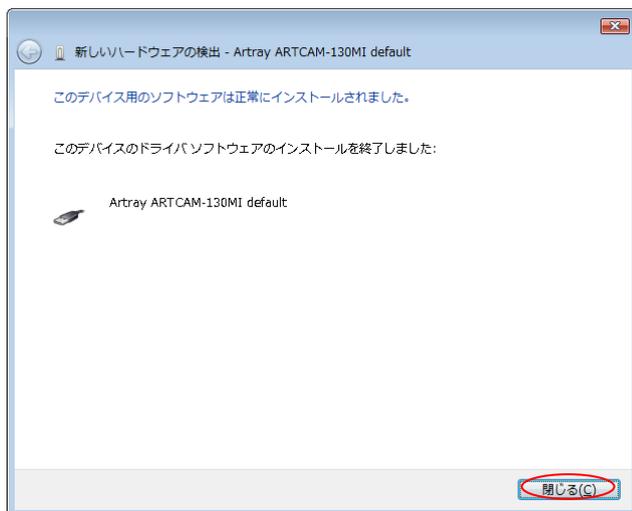


これでデバイスドライバのインストールは終了です。

Windows 7 でのインストール手順

以下に説明する画面は「ARTCAM-130MI」の例です。


1. 付属の CD-ROM を PC に挿入し、カメラ・ARTCNV II を PC の USB2.0 ポートに接続します。

 タスクバーに以下のメッセージが表示されましたら、デバイスマネージャーを表示します。




デバイスマネージャーの表示方法は、18 頁の「USB2.0/USB3.0 カメラ・ARTCNV II が PC で認識されているか確認する」をご確認ください。


2. デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」→「不明なデバイス」をダブルクリックします。

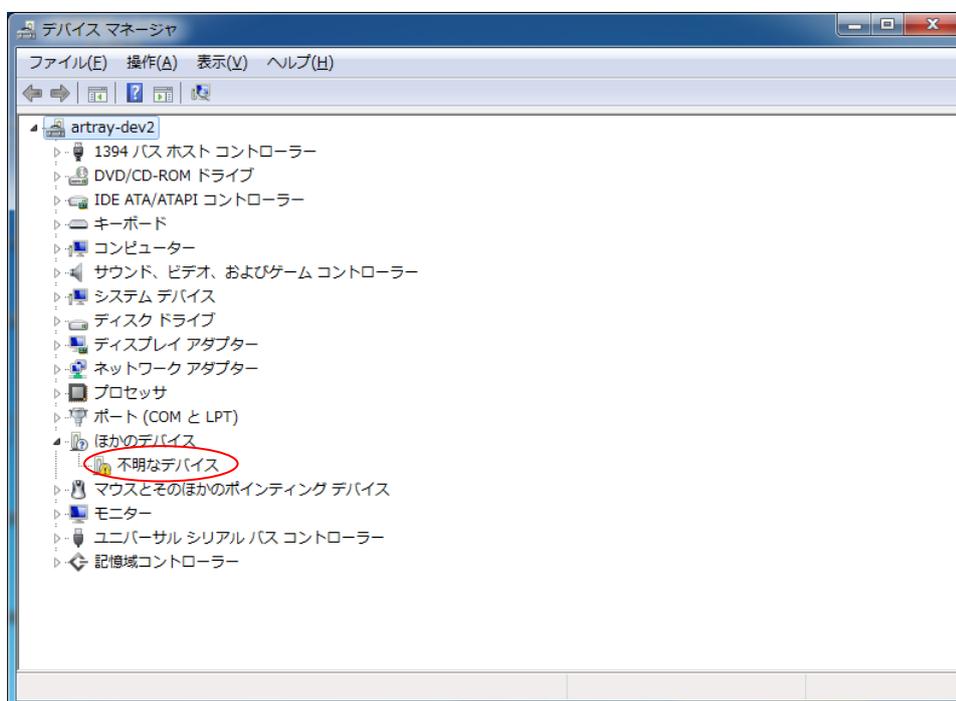


3. 以下の画面が表示されましたら、「ドライバーの更新」を左クリックします。

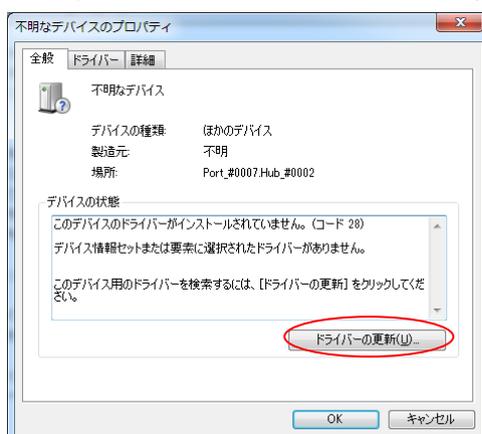

4. 以下の画面が表示されましたら、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を左クリックします。

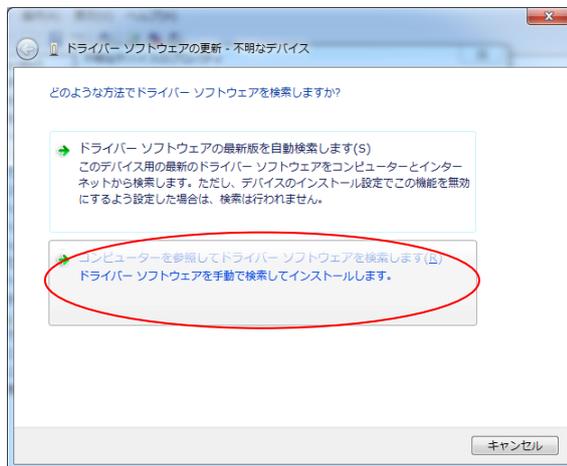


5. 以下の画面より「参照」を左クリックし、CD内の「drivers」→該当機種フォルダ→「Windows7」フォルダを選択します。

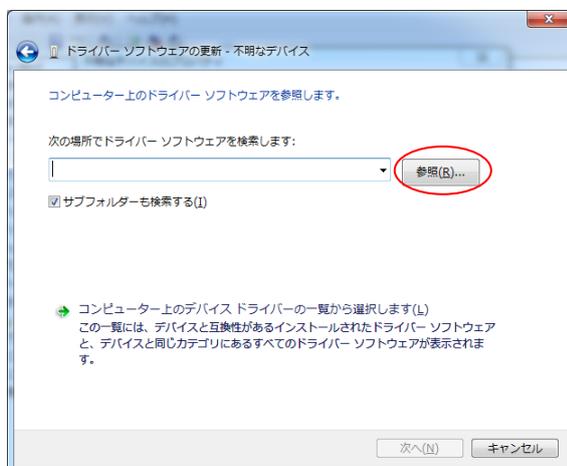


フォルダを指定した後「OK」を左クリックしてウィンドウを閉じ、「次へ」を左クリックしてください。


6. 以下の画面が表示されましたら、「インストール」を左クリックします。

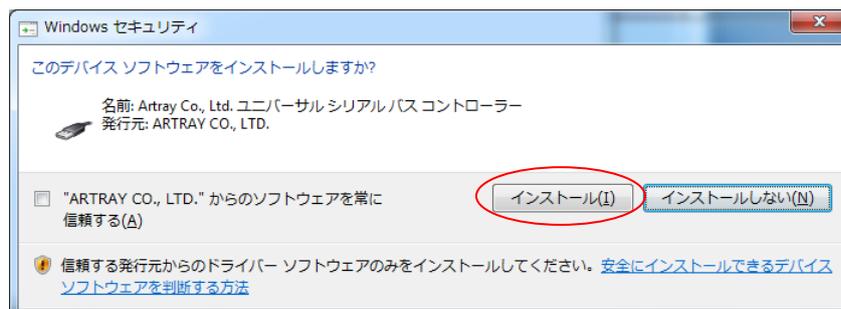

7. ドライバファイルのコピーが始まりますので、しばらくお待ちください。

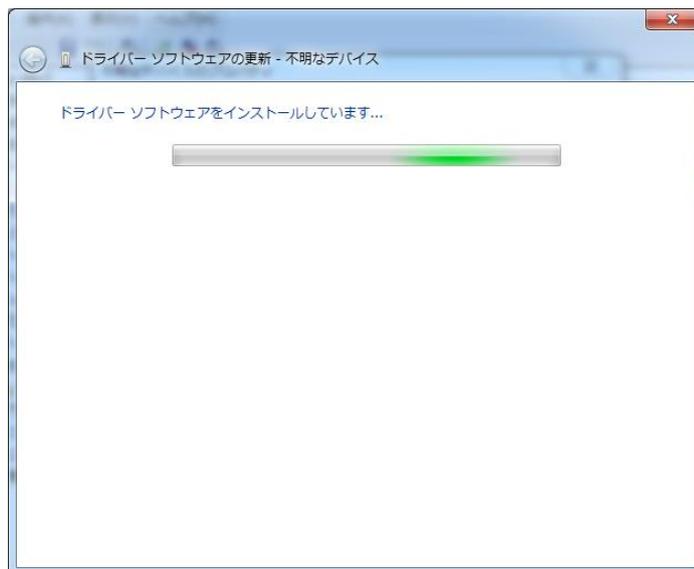


8. 以下の画面が表示されましたら、「閉じる」を左クリックしてください。

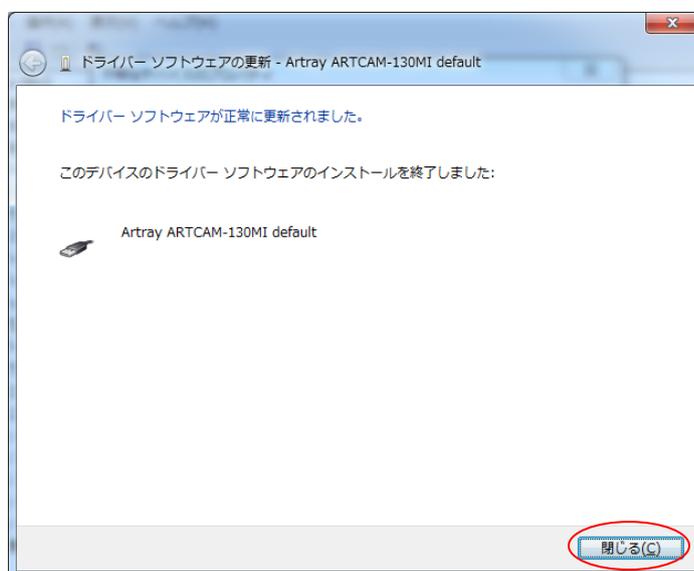

これでデバイスドライバのインストールは終了です。

カメラ・ARTCNV II が PC で認識されているか確認する

デバイスドライバをインストール済みの場合、USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNV II を PC に接続するとデバイスマネージャに機種名が表示されます(画像例:「ARTCAM-130MI」)

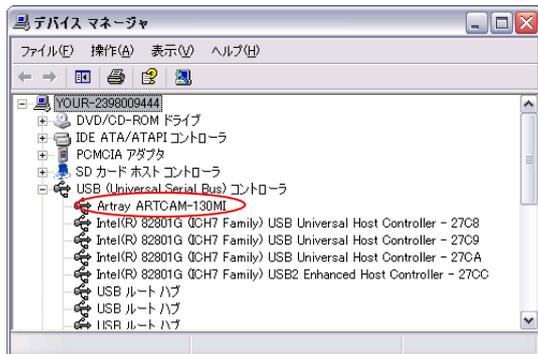

デバイスマネージャを表示するには以下の場所をご参照ください。

Windows XP	スタート→コントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャ
Windows Vista Windows 7	スタート→コントロールパネル→デバイスマネージャ

デバイスマネージャを確認する際の注意事項

接続デバイス

標準ドライバと DS (DirectShow 対応) ドライバで接続デバイスが異なります。

A) 標準ドライバの場合

- Windows XP : 「USB コントローラ」
- Windows Vista / 7 : 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」

B) DS ドライバの場合

- 「イメージング デバイス」

表示機種名

- お使いのカメラによっては、表示される機種名が実際と異なる場合があります
- 詳しくは 221 頁の「[表示機種名一覧](#)」をご確認下さい

標準ドライバと DS ドライバ

弊社 USB2.0/ USB3.0 カメラ及び ARTCNV II のドライバは 2 種類あります。
ドライバによって使用手順の異なる機能がありますのでご注意ください。


A) 標準ドライバ

- 弊社独自 API を使用して制御を行います
- DS ドライバに比べて、より高度な機能をご使用いただけます

B) DS ドライバ

- DirectShow デバイスに対応しています

2.2. USB3.0 カメラ(従来機種)

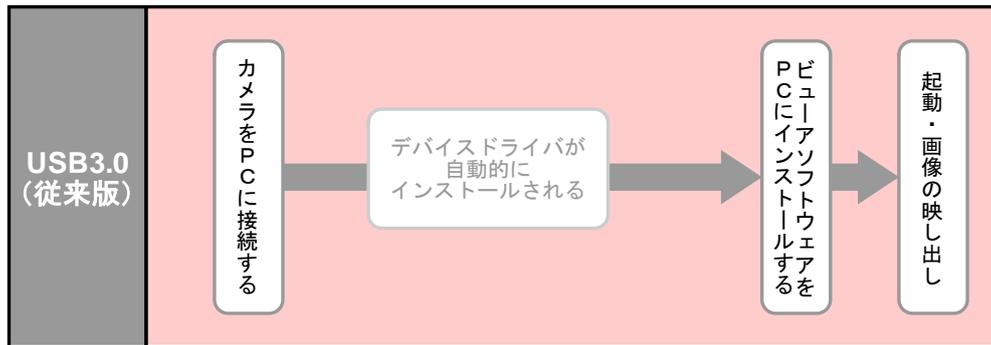


※ここでは以下の従来機種についてご説明します。

ARTCAM-500MI-USB3	ARTCAM-100KAI-USB3
ARTCAM-900MI-USB3	ARTCAM-210KAI-USB3
ARTCAM-1000MI-USB3	ARTCAM-410KAI-USB3
ARTCAM-1400MI-USB3	ARTCAM-810KAI-USB3
ARTCAM-267KY2-USB3	ARTCAM-1600KAI-USB3
ARTCAM-274KY2-USB3	ARTCAM-2900KAI-USB3
ARTCAM-424KY-USB3	ARTCAM-2000CMV-USB3
ARTCAM-655KY-USB3	

これ以外の現行機種については「[USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNVII](#)」をご確認ください。

1. デバイスマネージャにて、USB3.0 ホストアダプタカードが正しくPCに認識されていることを確認します。

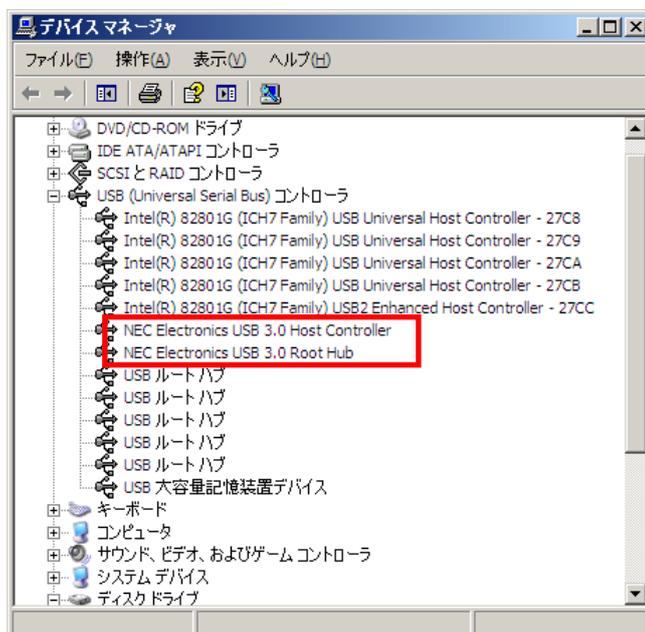


2. PC の USB3.0 ホストアダプタカードの USB3.0 端子とカメラを、USB3.0 ケーブル(A-B)で接続してください。

「新しいデバイスが認識されました」のメッセージがあり、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

カメラが PC で認識されているか確認する

USB3.0 カメラが正しく認識されている場合、カメラを PC に接続するとデバイスマネージャの「ディスクドライブ」に機種名が表示されます。

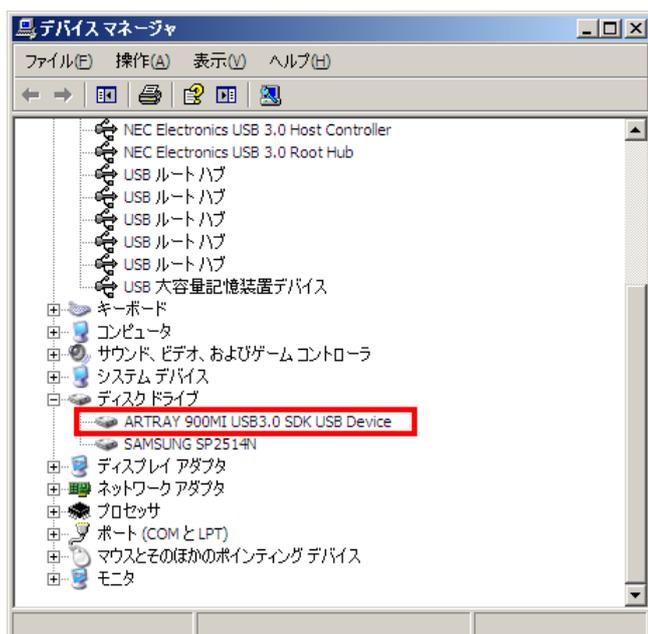

デバイスマネージャの表示方法については 18 頁の[「USB2.0/USB3.0 カメラ・ARTCNV II が PC で認識されているか確認する」](#)をご確認下さい。

計測ソフトウェアを実行する際の注意事項


計測ソフトウェアで USB3.0 カメラを使用する場合、管理者権限が必要となります。
 管理者アカウントでログインするとともに、Windows の UAC(ユーザーアカウント制御)を無効にしてください。

UAC 無効化の手順は以下の通りです。

Windows Vista	スタート→コントロールパネル→ユーザーアカウント→ ユーザーアカウント制御の有効化または無効化→ 「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの制御に役立たせる」のチェックを外して「OK」 (PC を再起動後、UAC が無効化されます)
Windows 7	スタート→コントロールパネル→ユーザーアカウント→ ユーザーアカウント制御設定の変更→ 「通知しない」(「以下の場合でも通知しない」)に設定して「OK」 (PC を再起動後、UAC が無効化されます)


※Windows XP では UAC 無効化の必要はありません

2.3. eSATA カメラ

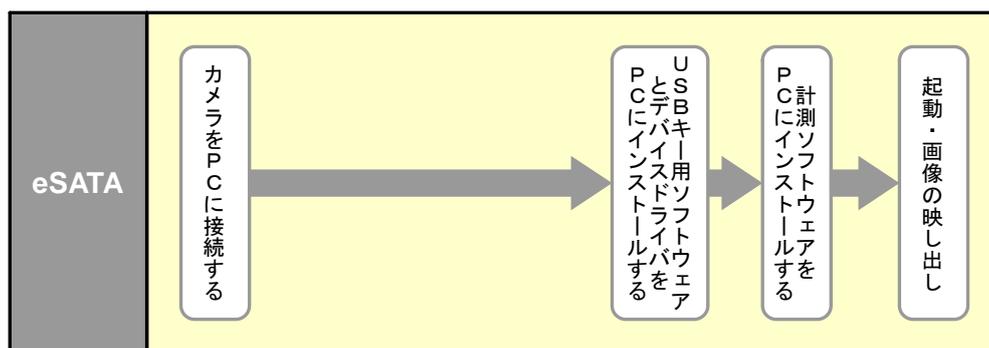

eSATA カメラは PC に接続するだけでカメラを使用することができます。

2.4. モニター出力付カメラ使用手順

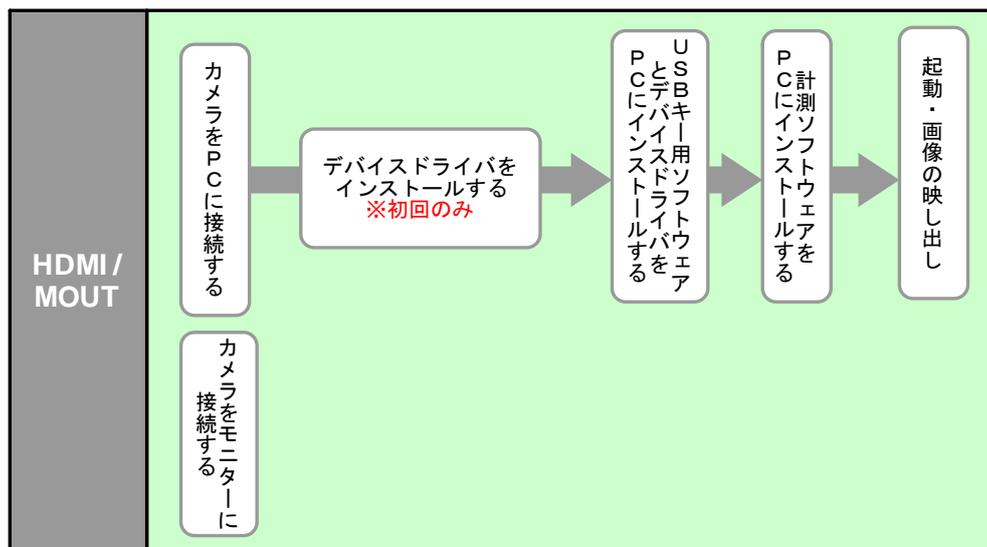

ARTCAM-HDMI

ARTCAM-HDMI では、以下の 3 つの方法でご使用いただけます。

- HDMI モニター出力
- PC へ接続
- HDMI モニター出力+PC へ出力

HDMI モニター出力

HDMI ケーブルにて直接 HDMI モニターに接続することにより、PC との接続なしでカメラからの映像を HDMI モニターに映し出すことができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと HDMI モニターを HDMI ケーブルで接続してください。

※ソフトウェアをインストールする必要はありません



PC へ接続

PC に接続し、ビューソフトウェアを使用することでカメラ/ソフトウェアの各種設定を変更することができます。


また、PC モニターにカメラからの映像を映し、静止画を取得することができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと PC を付属の専用 USB ケーブルで接続して下さい。

※注意事項

初回はドライバインストールが必要です。

手順は 7 頁の「[デバイスドライバをインストールする](#)」をご確認下さい。

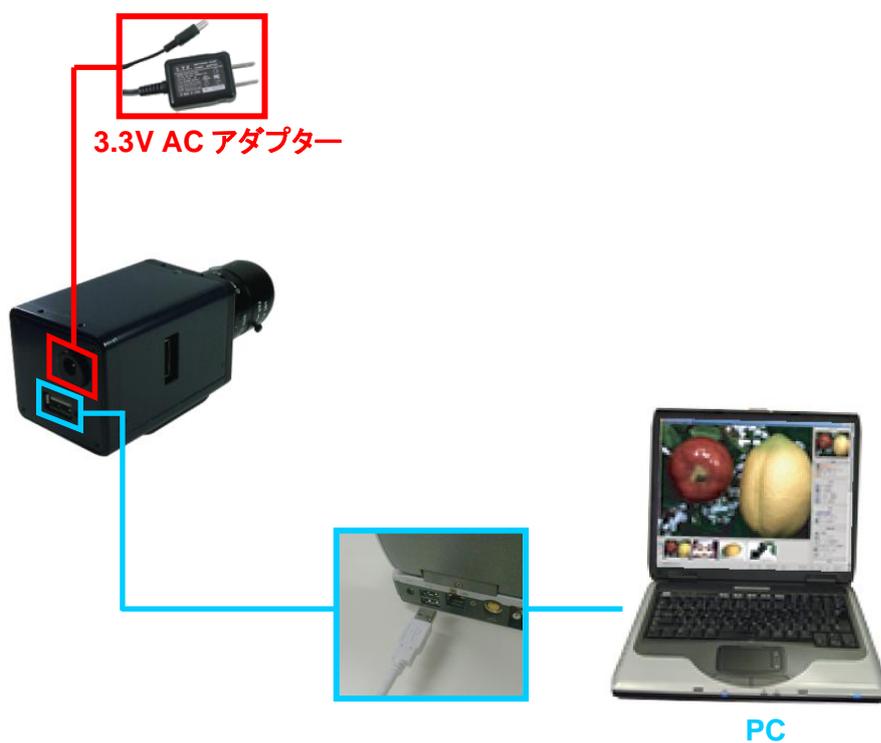

HDMI モニター出力+PC へ接続

カメラからの映像を HDMI モニターに直接映し出すと同時に、PC でカメラ/ソフトウェアの各種設定を変更することができます。


また、PC モニターにカメラからの映像を映し、静止画を取得することができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと HDMI モニターを HDMI ケーブルで接続してください。
3. カメラと PC を付属の専用 USB ケーブルで接続して下さい。

※注意事項

初回はドライバインストールが必要です。

手順は 7 頁の「[デバイスドライバをインストールする](#)」をご確認下さい。

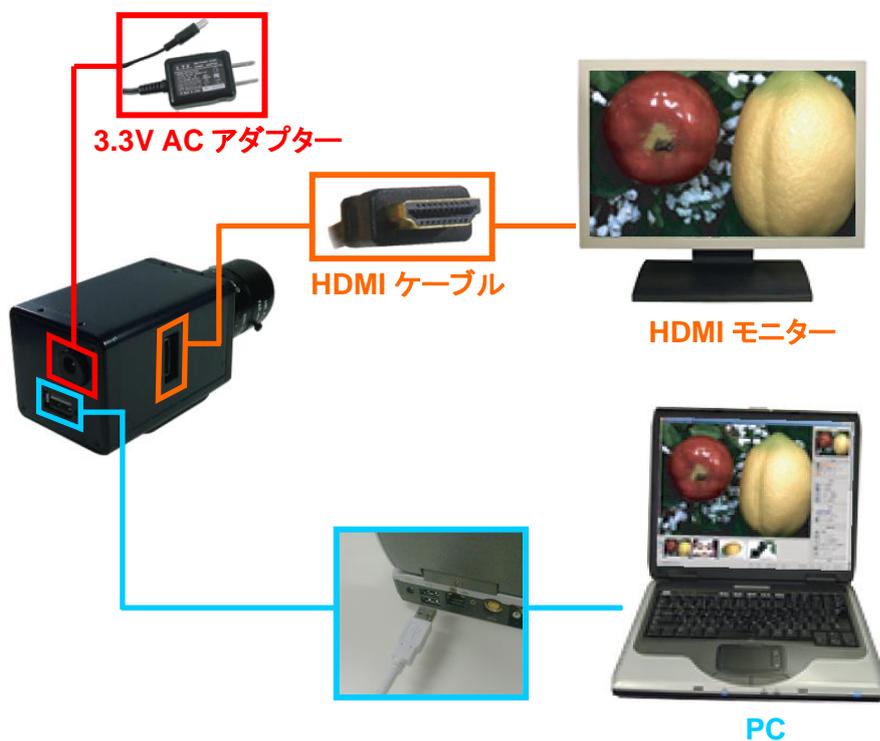

ARTCAM-MOUT

ARTCAM-MOUT は以下の 3 つの方法でご使用いただけます。

- RGB モニター出力
- PC へ接続
- RGB モニター出力+PC へ出力

RGB モニター出力

D-Sub ケーブルにて直接 RGB モニターに接続することにより、PC との接続なしでカメラからの映像を RGB モニターに映し出すことができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと RGB モニターを D-Sub ケーブル(オス-オス 15 ピン)で接続してください。

※ソフトウェアをインストールする必要はありません



PC へ接続

PC に接続し、ビューアソフトウェアを使用することでカメラ/ソフトウェアの各種設定を変更することができます。


また、PC モニターにカメラからの映像を映し、静止画を取得することができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと PC を付属の専用 USB ケーブルで接続して下さい。

※注意事項

初回はドライバインストールが必要です。

手順は 7 頁の「[デバイスドライバをインストールする](#)」をご確認下さい。

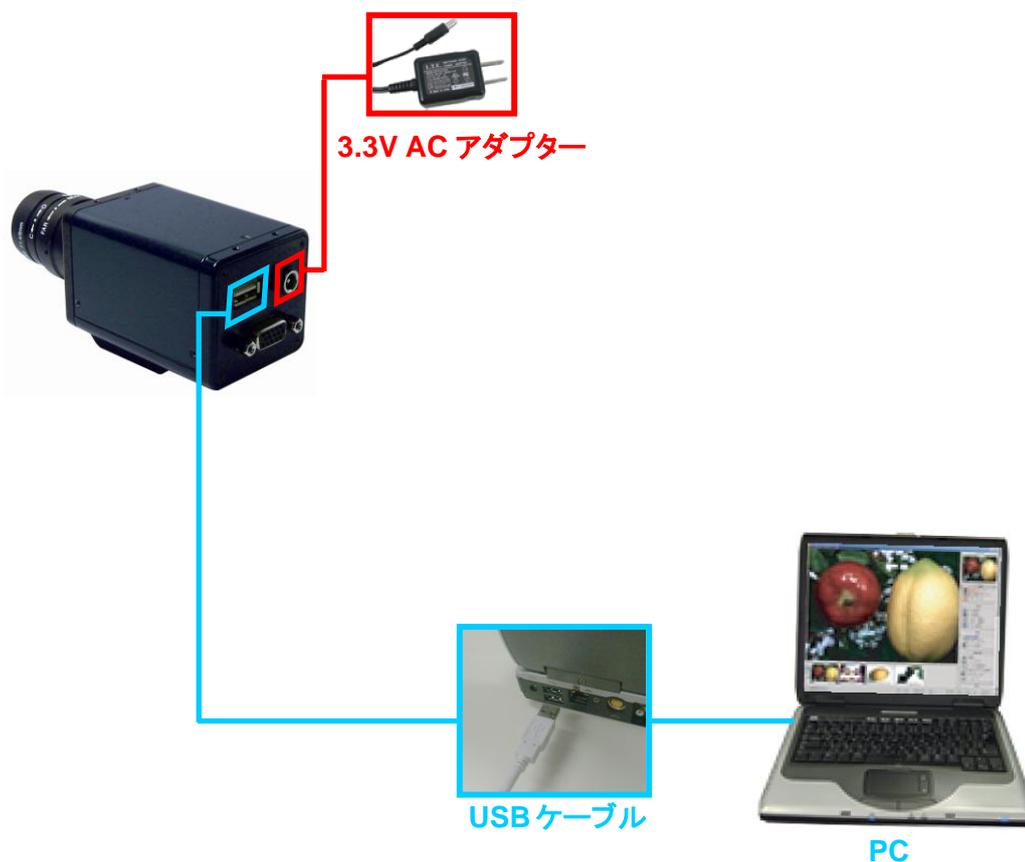

RGB モニター出力+PC へ接続

カメラからの映像を RGB モニターに直接映し出すと同時に、PC でカメラ/ソフトウェアの各種設定を変更することができます。


また、PC モニターにカメラからの映像を映し、静止画を取得することができます。

1. 付属の AC アダプターを接続してください。カメラの電源が入ります。
2. カメラと RGB モニターを D-Sub ケーブル(オス-オス 15 ピン)で接続してください。
3. カメラと PC を付属の専用 USB ケーブルで接続して下さい。

※注意事項

初回はドライバインストールが必要です。

手順は 7 頁の「[デバイスドライバをインストールする](#)」をご確認下さい。

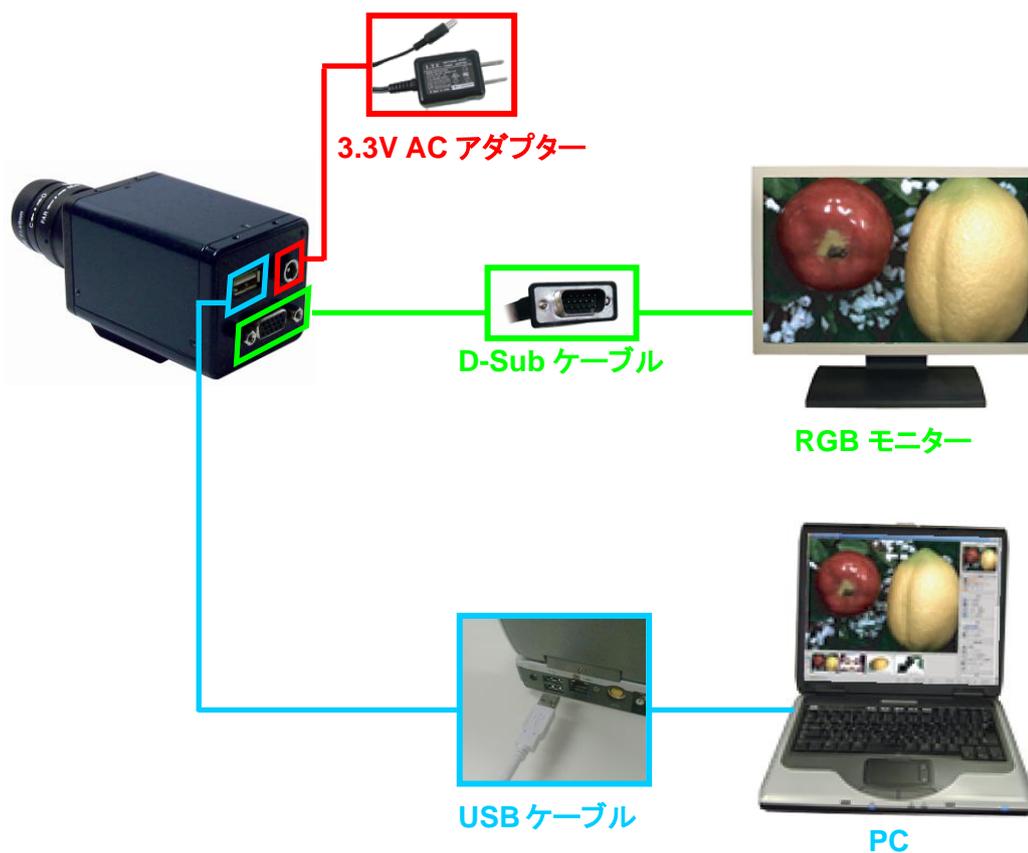

カメラからの映像を HDMI モニターと RGB モニターの両方へ同時に出力する機種もございます。

詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

3. USB キー用ソフトウェア・デバイスドライバ・

計測ソフトウェアをインストールする

計測ソフトウェアは、USB キーを USB2.0 ポートに挿さないと使用できません。

USB キーは計測ソフトウェアに同梱したものをご使用ください。


以下では、USB キーを使用する際に必要なソフトウェアとデバイスドライバ、及び計測ソフトウェアをインストールする方法を説明します。

インストールの手順は以下の通りです。


1. USB キー用ソフトウェアのインストール
2. USB キー用デバイスドライバのインストール
3. 計測ソフトウェアのインストール

3.1. USB キー用ソフトウェアをインストールする


1. 付属 CD-ROM 内にある WkRuntime.exe をダブルクリックします。
2. 以下の画面が表示されましたら、「次へ」を左クリックします。

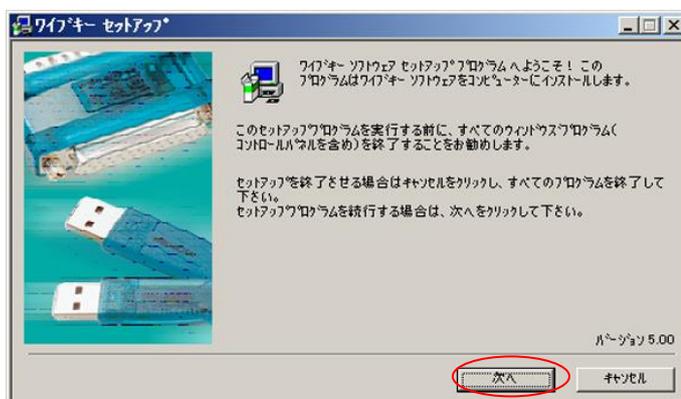

3. 以下の画面が表示されましたら、使用する言語をチェックして「次へ」を左クリックします。

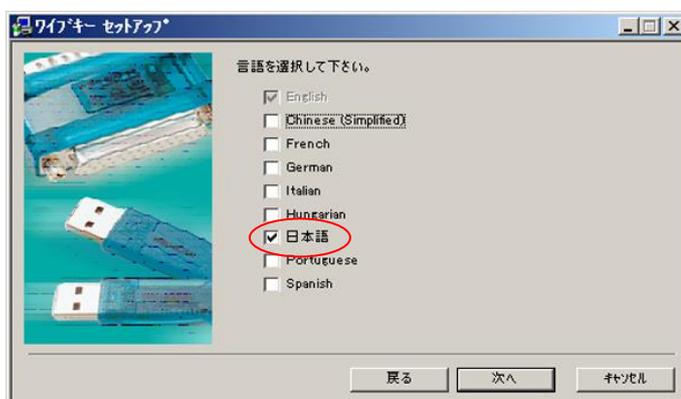


4. 以下の画面が表示されましたら、「次へ」を左クリックします。

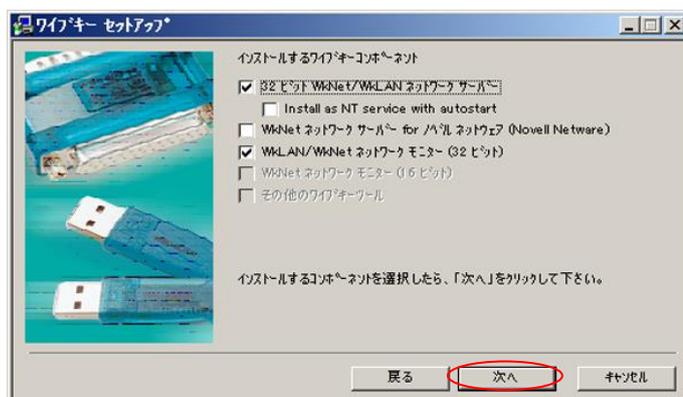


3. USB キー用ソフトウェア・デバイスドライバ・計測ソフトウェアをインストールする


5. 以下の画面が表示されましたら、「次へ」を左クリックします。

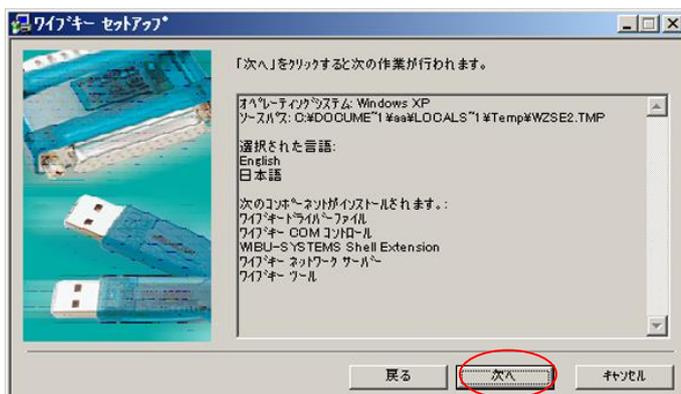

6. 以下の画面が表示されましたら、「次へ」を左クリックします。

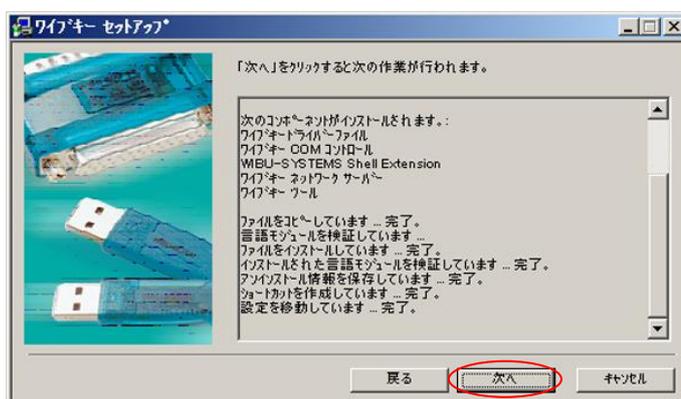


7. 以下の画面が表示されましたら、「終了」を左クリックします。

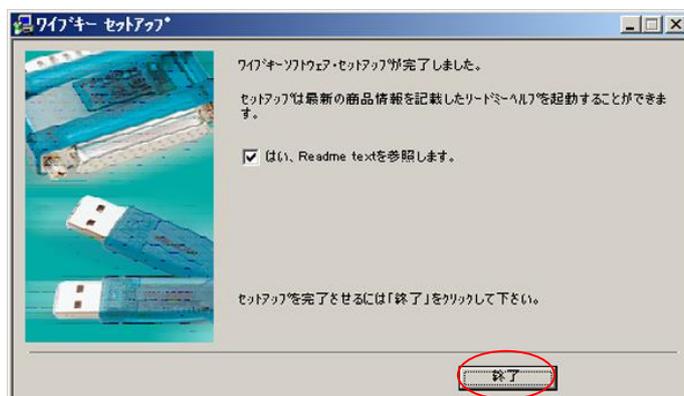

以上で USB キー用ソフトウェアのインストールは終了です。


3.2. USB キー用デバイスドライバをインストールする

1. USB キーを USB2.0 ポートに挿します。
2. 以下の画面が表示されましたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」を左クリックします。

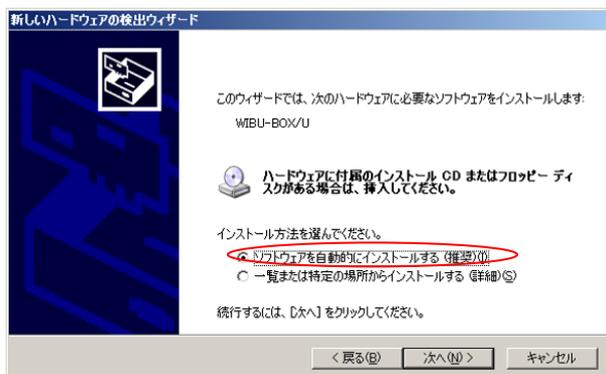

自動的にソフトウェアのインストールが始まります。

3. 以下の画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。

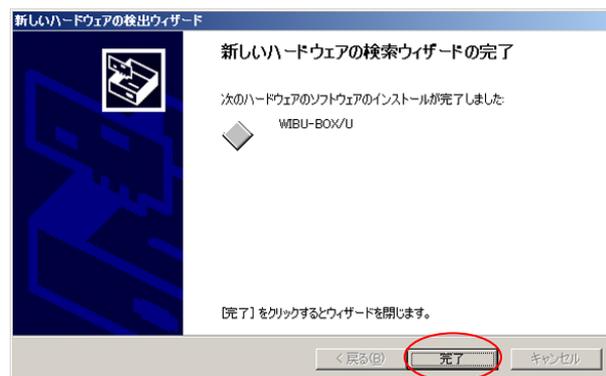

以上で USB キーのデバイスドライバのインストールは終了です。

3.3. 計測ソフトウェアをインストールする

付属 CD-ROM から計測ソフトウェアをインストールします。

以下では V1010 を例に説明します。


1. 付属 CD-ROM 内の「ART-MEASURE-CD-Vxxxx」フォルダにある setup.exe をダブルクリックします。



2. 以下の画面が表示されましたら、内容をよく理解した上で「次へ」を左クリックします。



3. ご自分のお名前、社名を入力し、「次へ」を左クリックします。

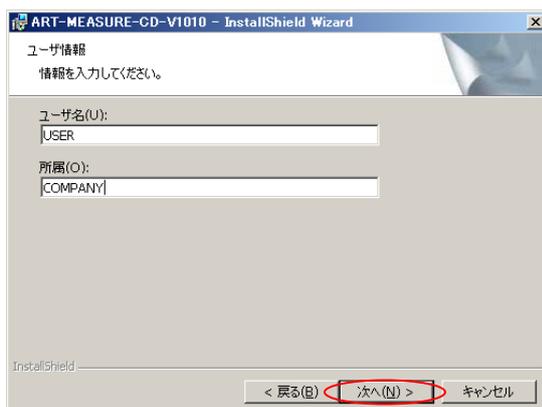

3. USB キー用ソフトウェア・デバイスドライバ・計測ソフトウェアをインストールする

4. インストール先のディレクトリを選択します。



デフォルトのインストール先は下記の通りです。

C:\Program Files\artray\ART-MEASURE-CD-Vxxxx

デフォルトのままであれば「次へ」を左クリックしてください。

インストール先を変更したい場合は「変更」を左クリックして下さい。

以下のような画面が表示されますので任意のディレクトリを選択してください。




5. 以下の画面が表示されましたら、セットアップタイプを選択して「次へ」を左クリックします。




「標準」を選択すると、計測ソフトウェア Art-Measure とビューアソフトウェア Art-Viewer の両方がインストールされます。

「カスタム」を選択すると、ビューアソフトウェア Art-Viewer のインストール方法を選ぶことができます。インストール方法は下記の画面から選択してください。

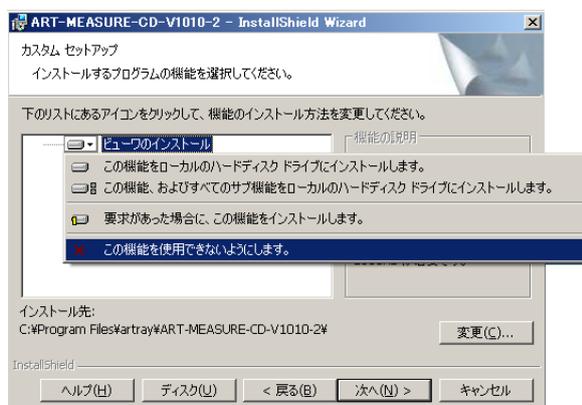


6. 現在の内容を表示します。誤りがなければ「インストール」を左クリックしてください。

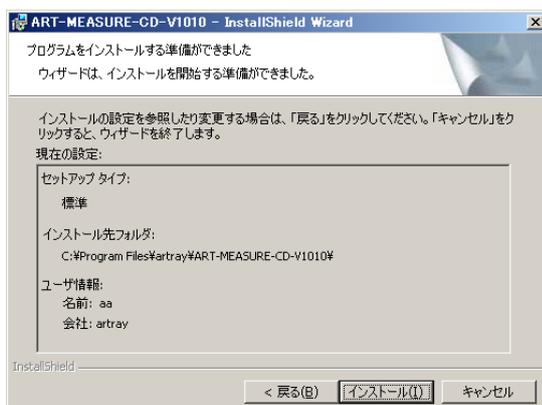

3. USB キー用ソフトウェア・デバイスドライバ・計測ソフトウェアをインストールする

7. 以下の画面より、すぐにソフトをご利用になりたい方はチェックボックスにチェックを入れてから「完了」を左クリックしてください。

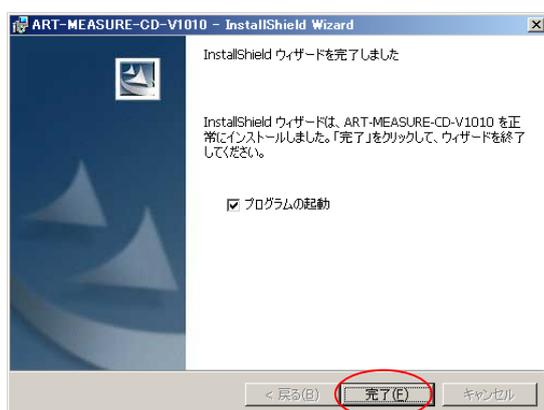

これで計測ソフトウェアのインストールは終了です。


4. 計測ソフトウェアを使用する

計測ソフトウェアの基本的な使用方法を説明します。

4.1. 起動・画像の映し出し

USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNV II

1. カメラ・ARTCNV II を接続します。
カメラにレンズが取り付けられていることを確認し、PC の USB2.0 ポートもしくは USB3.0 ポートへ接続してください。
2. USB キーを接続します。
3. 計測ソフトウェアを起動します。
スタートボタンより、計測ソフトウェアを起動します。
スタートボタンより起動する場合は、以下の場所をご参照ください。
スタート → すべてのプログラム → ART-MEASURE-CD-Vxxxx → Art Measure
4. 起動するカメラ・ARTCNV II の機種を選択します。
カメラ設定ダイアログの 1カメラ選択欄で、接続した機種名が選択されているのを確認し、「起動」を左クリックします。

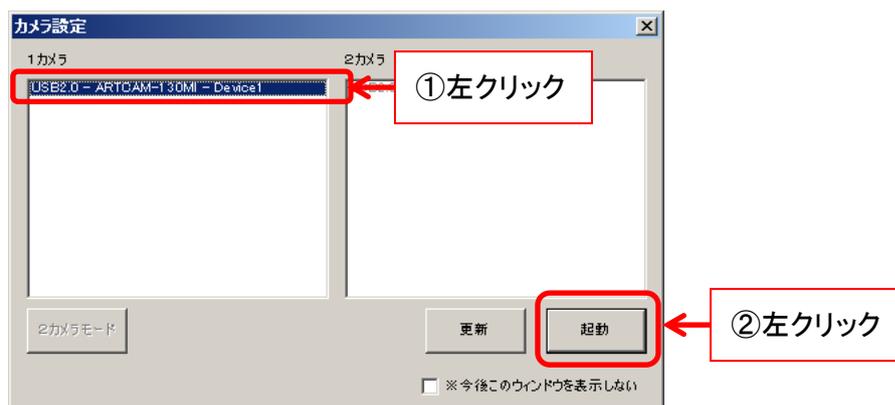

起動したいカメラ・ARTCNV II の機種名が表示されていない場合、「更新」を左クリックしてください。最新の接続状況を表示します。



4. 計測ソフトウェアを使用する

※お使いのカメラによっては表示される機種名が実際のものとは異なる場合があります。詳しくは 221 頁の[表示機種名一覧](#)をご確認ください


5. 計測ソフトウェアが起動するとともに、カメラ画像が動画表示モードで表示されます。



6. モノクロカメラをご使用の場合、「カメラ設定」ダイアログにて「色空間」を「8ビット モノクロ」に変更してください。

「カメラ設定ダイアログ」を表示するには、メニューの「設定」から

 **カメラ設定** を左クリックしてください。

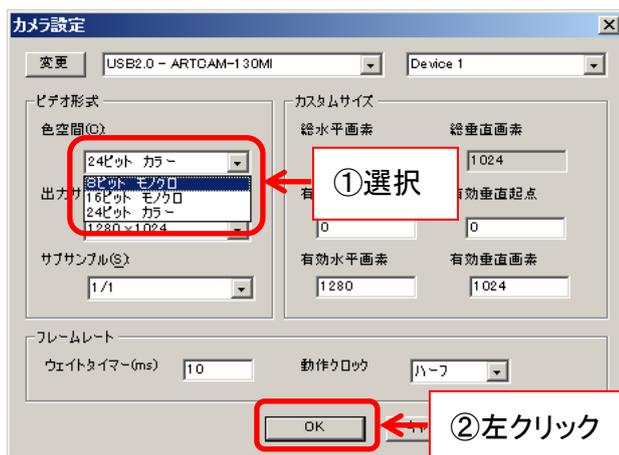

色空間(出力カラーモード)の詳細に関しては、48 頁の[出力カラーモードを設定する](#)をご確認ください。


※モノクロカメラをご使用の場合は、必ず色空間を「8ビット モノクロ」に設定してください

eSATA カメラ

- カメラを接続します。
カメラにレンズが取り付けられていることを確認し、カメラを PC の eSATA コネクタへ接続してください。
PC に eSATA コネクタが搭載されていない場合、PCI カードを追加して下さい。
- USB キーを接続します。
- 計測ソフトウェアを起動します。
スタートボタンより、計測ソフトウェアを起動します。
スタートボタンより起動する場合は、以下の場所をご参照ください。
スタート → すべてのプログラム → ART-MEASURE-CD-Vxxxx → ArtMeasure
- 計測ソフトウェアが起動した後、画面右側にあるメニューの「設定」より


 **カメラ設定** を左クリックします。

- 詳細設定画面で接続するカメラを一覧から選択します。

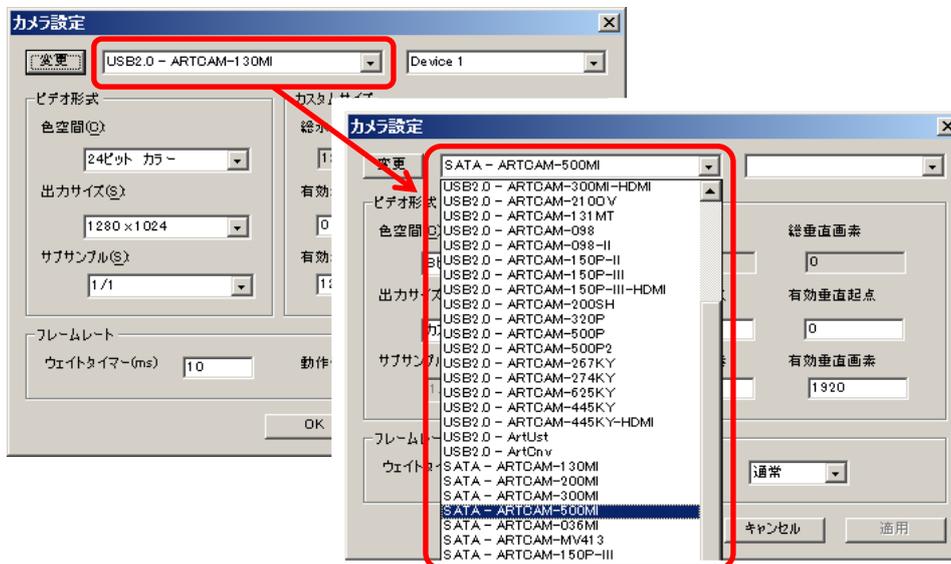


4. 計測ソフトウェアを使用する

6. 「変更」、「OK」を左クリックします。

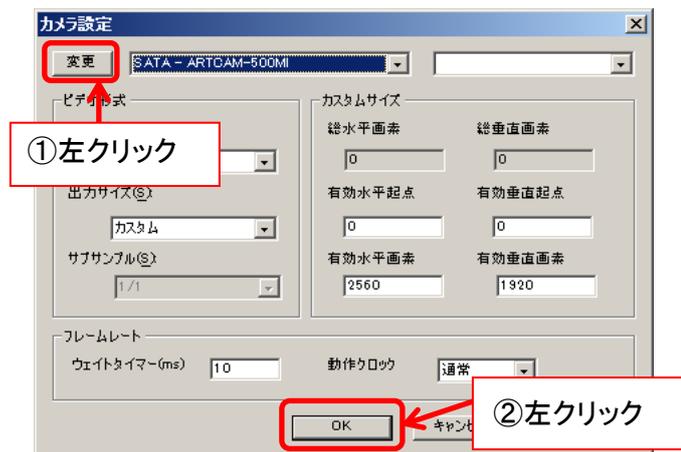

7. 画面右側にあるメニューの「モード選択」より 「動画表示モード」を左クリックして下さい。カメラ画像を表示します。

8. モノクロカメラをご使用の場合、「カメラ設定」ダイアログにて「色空間」を「8ビット モノクロ」に変更してください。

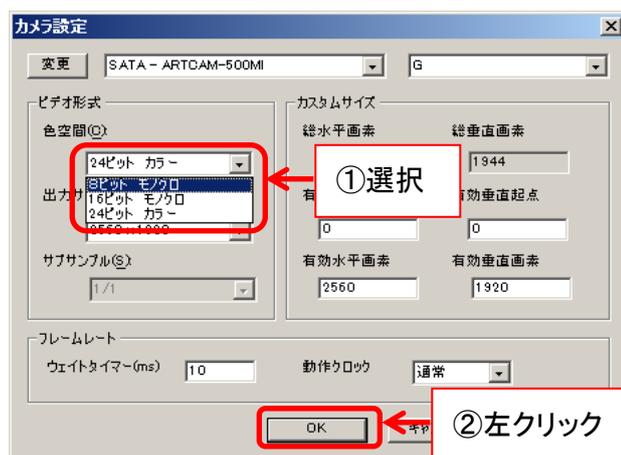

色空間(出力カラーモード)の詳細に関しては 48 頁の[「出力カラーモードを設定する」](#)をご確認ください。

※モノクロカメラをご使用の場合は、必ず色空間を「8ビット モノクロ」に設定してください

4.2. 画面説明

計測ソフトウェアの画面は、大きく5つに分かれています。



A タイトルバー

計測ソフトウェアのバージョンを表示します。

B メイン画面

カメラ画像を表示します。

C サムネイル

保存先フォルダ内の画像を表示します。

- 画像を保存先フォルダを変更する場合は、を左クリックしてください
- フォルダ内の画像のスライドショーを開始する場合は、を左クリックしてください
- 保存先フォルダ内のファイルを消去する場合は、ファイルを選択した状態で、を左クリックしてください
- サムネイルを最新の状態に更新する場合は、を左クリックしてください

D メニュー

各種操作を行うことができます。

メニュー上部の操作名を左クリックすることで、メニューの開閉ができます。

※「モニター設定」の機能はモニター出力付カメラ用ですので、標準ドライバ・DSドライバ・eSATA カメラでは使用できません

E ステータスバー



現在の状況を表示します。

- ① メニューにカーソルを合わせると、説明や操作方法を表示します
- ② 適用されている校正値設定を表示します
- ③ 左クリックによりメニュー表示の ON/OFF を切り替えます
- ④ 左クリックによりサムネイル表示の ON/OFF を切り替えます
- ⑤ 操作対象カメラ (Cam1/Cam2) を表示します
- ⑥ ソフトウェア上に表示する際のフレームレート
- ⑦ カメラからの取り込みフレームレート
- ⑧ マウスポインタの画像上の X 座標
- ⑨ マウスポインタの画像上の Y 座標
- ⑩ 画面の表示倍率を表示します。左/右クリックにより倍率を変更できます
- ⑪ 左クリックによりフルスクリーン/ウィンドウ表示を切り替えます

※フルスクリーン表示からウィンドウ表示に戻るには、カーソルをモニタ画面下部に移動し、「ウィンドウ」を左クリックします

4.3. 終了

計測ソフトウェアを終了するには、画面右上の × ボタンで閉じてください。



5. 画像を表示する

5.1. モード選択(動画・静止画・トリガー)

画像の表示モードは、動画・静止画・トリガーの3つです。

動画モードで表示する

メニューの「モード選択」から  動画表示モード を左クリックしてください。
カメラの映像をリアルタイムで表示します。

静止画モードで表示する

メニューの「モード選択」から  静止画表示モード を左クリックしてください。
動画表示モードから静止画モードに切り替えた場合、カメラの映像を停止します。
BMP ファイルや JPG ファイルなど静止画を読み込んだ場合もこのモードになります。

トリガーモードで表示する

外部トリガーモードでカメラを初期化します。
カメラの映像の常時プレビューはせず、トリガー信号がカメラに入力されたときに、電子シャッターで撮像されます。

※注意事項

- トリガー信号の詳細は各カメラの商品説明書をご参照ください
- トリガーモードに対応していない機種もあります
- 対応機種に関しては 221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください

<標準ドライバ>

メニューの「モード選択」から  TRGトリガーモード を左クリックしてください。


<DSドライバ>

※ドライバのバージョンが 3.x 以上の場合のみ可能です。

メニューの「設定」から  フィルター設定 を左クリックした後、「ExTrigger」にチェックを入れて「OK」を左クリックしてください。

5.2. カメラ設定(標準ドライバ・eSATA カメラ)

カメラに関する各種設定は、簡易設定画面もしくは詳細設定画面より行うことができます。

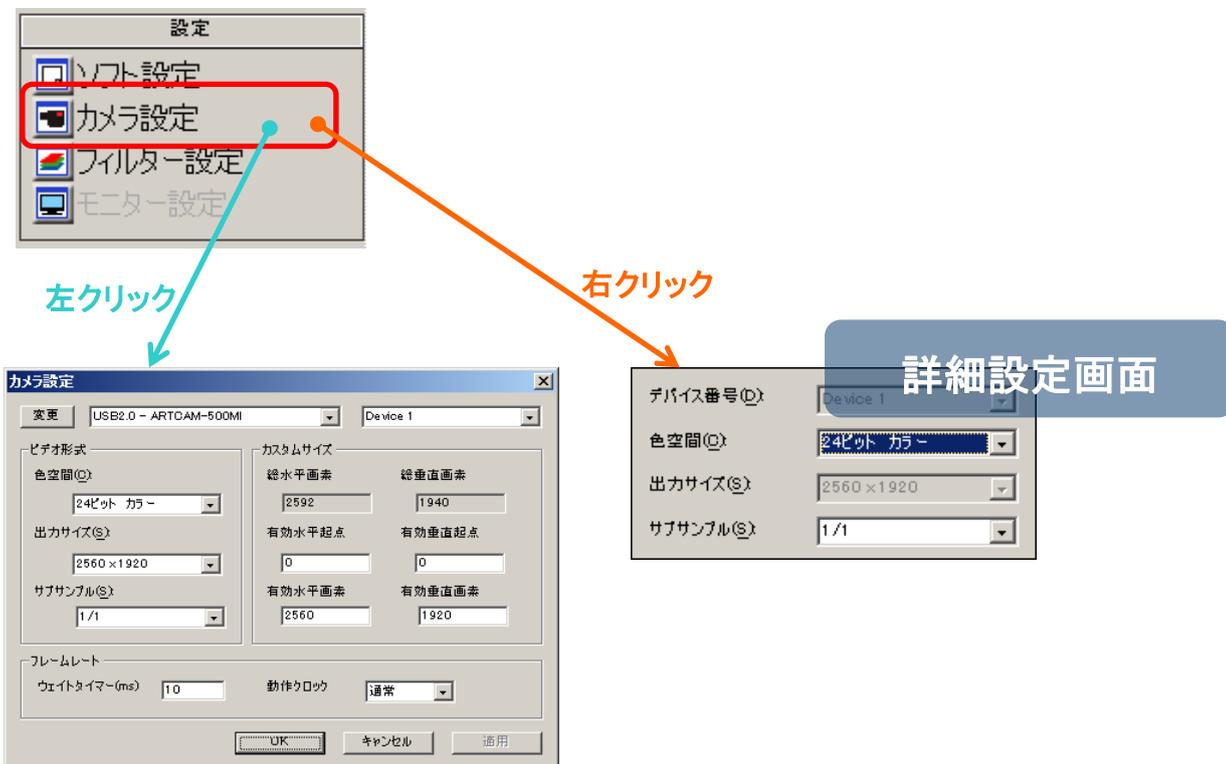


※注意事項


- 詳細設定画面で行った設定を反映させるには「OK」を左クリックしてください
- 詳細設定画面で行った設定を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください

接続するカメラの機種を変更する

1. 詳細設定画面で接続するカメラを一覧から選択します。

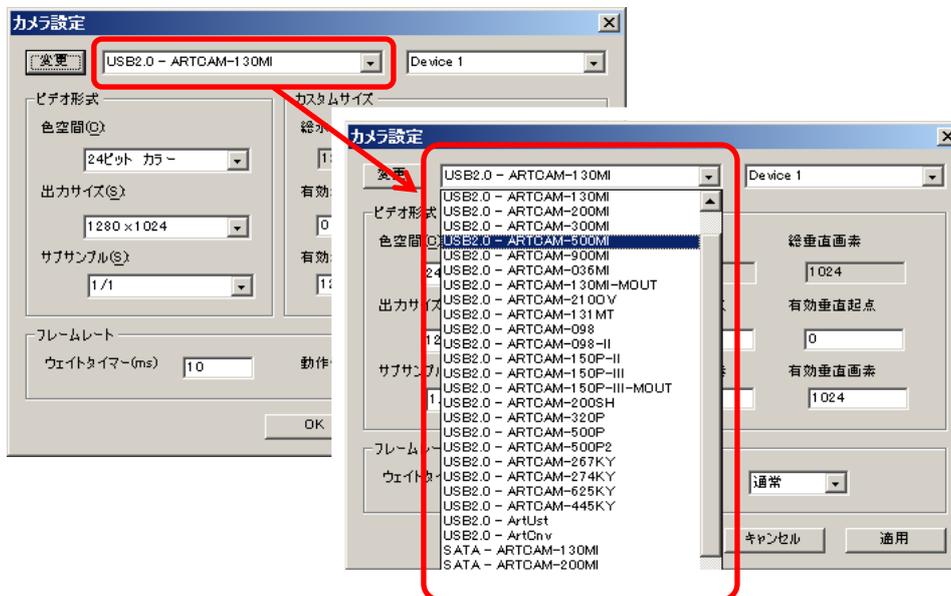

2. 「変更」を左クリックしてください。

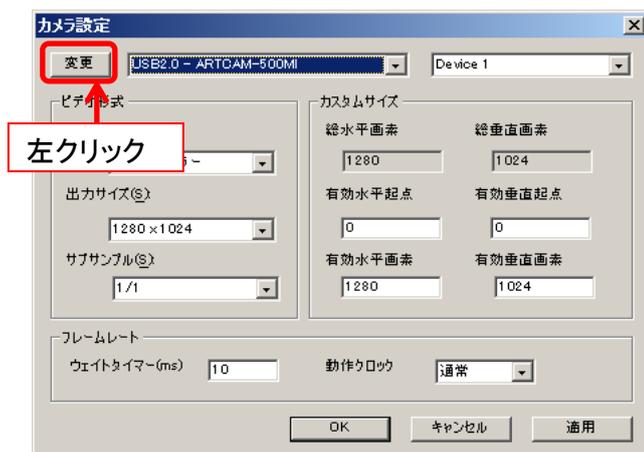

自動的にカメラを検出して映像を表示します。


※注意事項

- DSドライバに切り替える場合は、「DirectShow Device」を選択したあと右側のデバイス欄で接続する機種を選択してください
- 詳しくは 60 頁の「[接続するカメラの機種を変更する](#)」(DSドライバ版)をご確認ください
- カメラによっては、選択する機種名が実際のものとは異なる場合があります
- 詳しくは 221 頁の[表示機種名一覧](#)をご確認下さい


接続するカメラのデバイスを変更する

< 詳細設定画面で設定する >

1. 接続するデバイスを選択します。

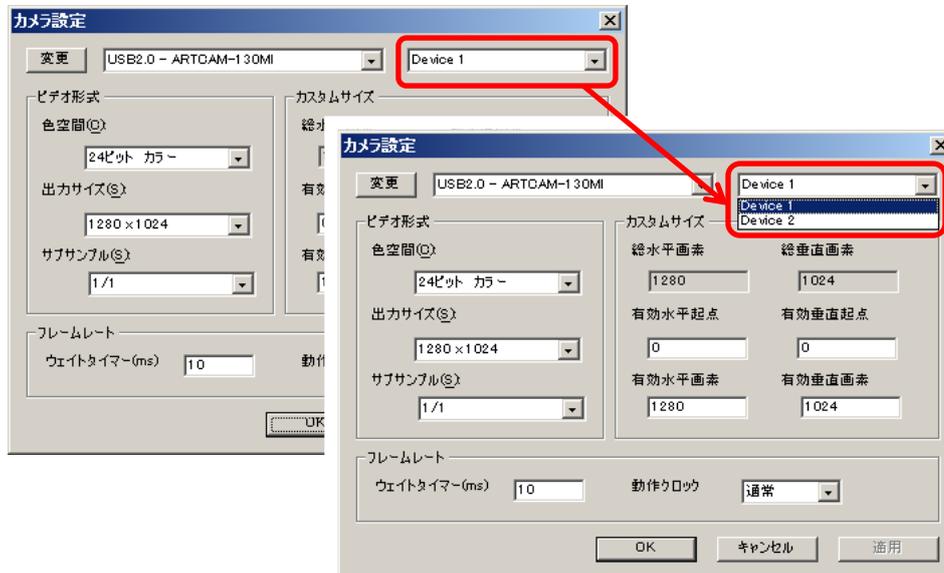


2. 「変更」を左クリックしてください。

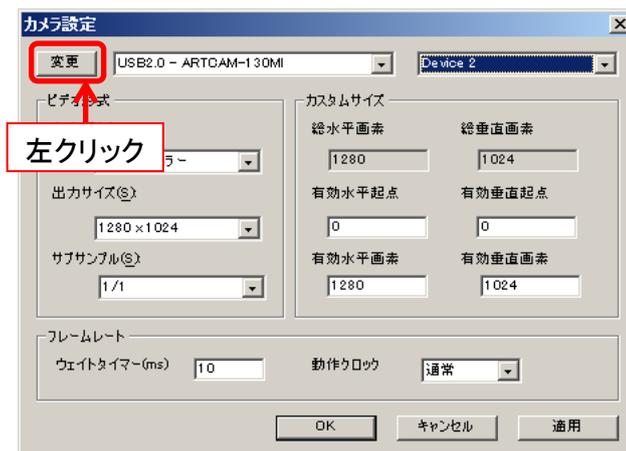

切替えたデバイスに接続されたカメラの映像を表示します。

＜簡易設定画面で設定する＞

接続するデバイスを選択してください。

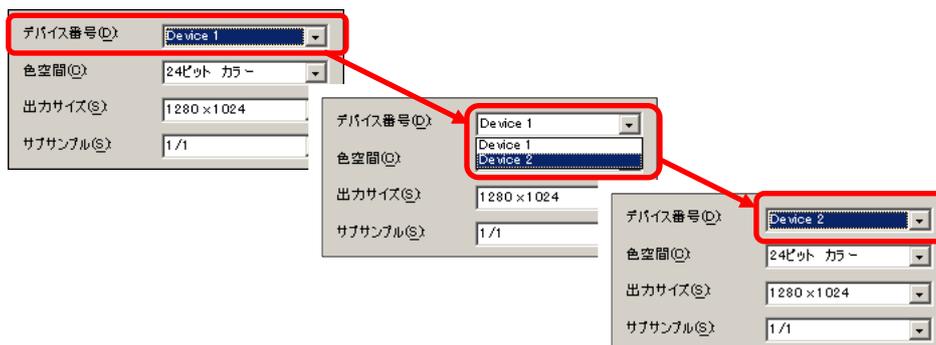


切替えたデバイスに接続されたカメラの映像を表示します。


出力カラーモードを設定する

＜詳細設定画面で設定する＞

1. 「色空間」で設定するカラーモードを選択します。

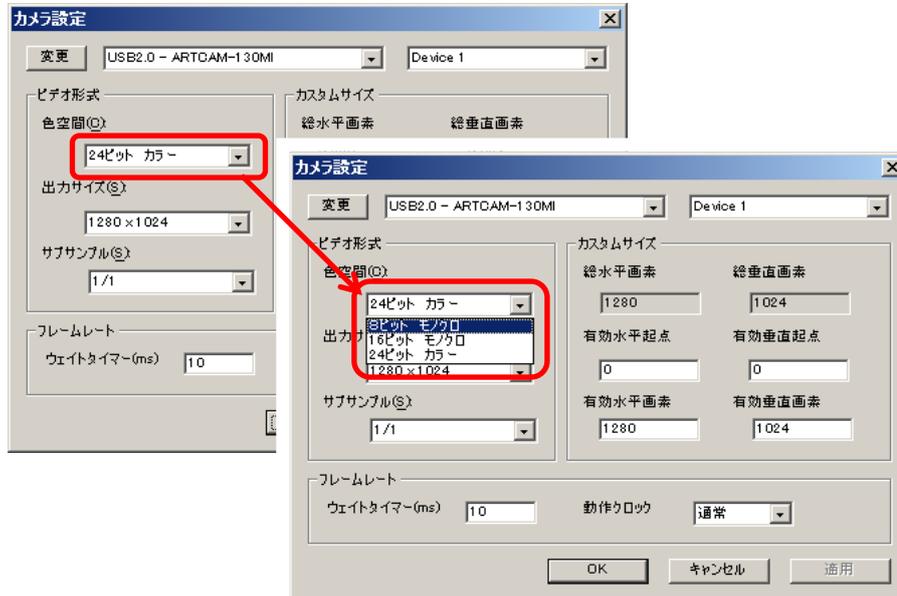


2. 「適用」を左クリックしてください。カラーモードが切り替わります。

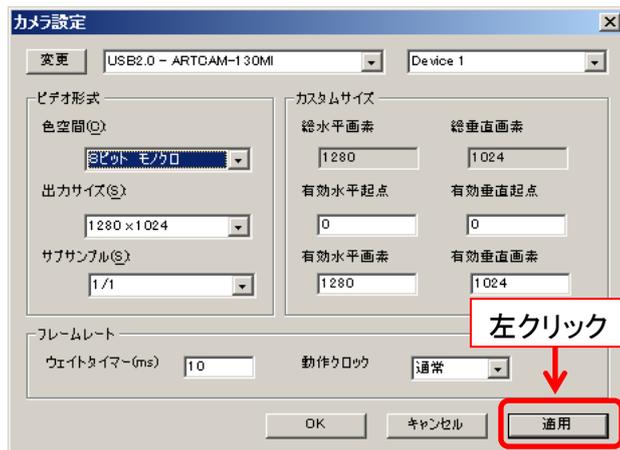

<簡易設定画面で設定する>

「色
一モ

空間」で設定するカラーモードを選択してください。カラーモードが切り替わります。

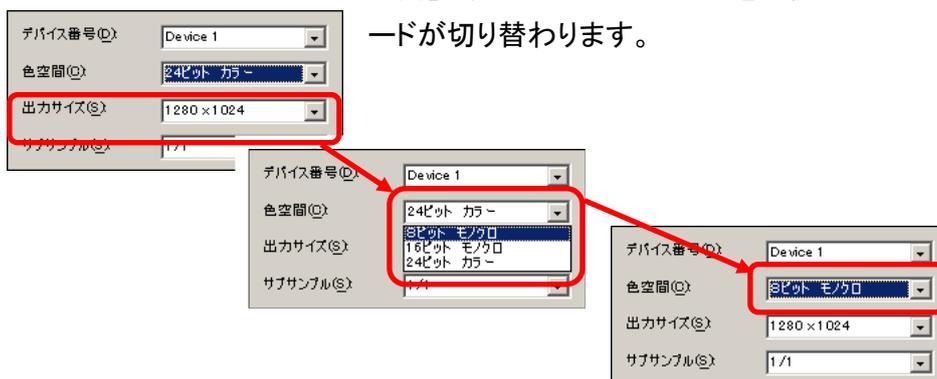


※16ビットモノクロモードを設定する際の注意事項

- 16ビットモノクロを使用する際は、動作クロックを「ハーフ」に設定してください
- 動作クロックの設定方法に関しては、56 頁の「[動作クロックを設定する](#)」をご確認ください
- ハーフクロックに対応していない機種もあります
- ハーフクロックの対応機種に関しては、221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください
- ハーフクロックの設定に対応していない機種の場合、16ビットモノクロモードでは使用しないでください

出力サイズを設定する


<詳細設定画面で設定する>

1. 「出力サイズ」を「カスタム」に設定します。

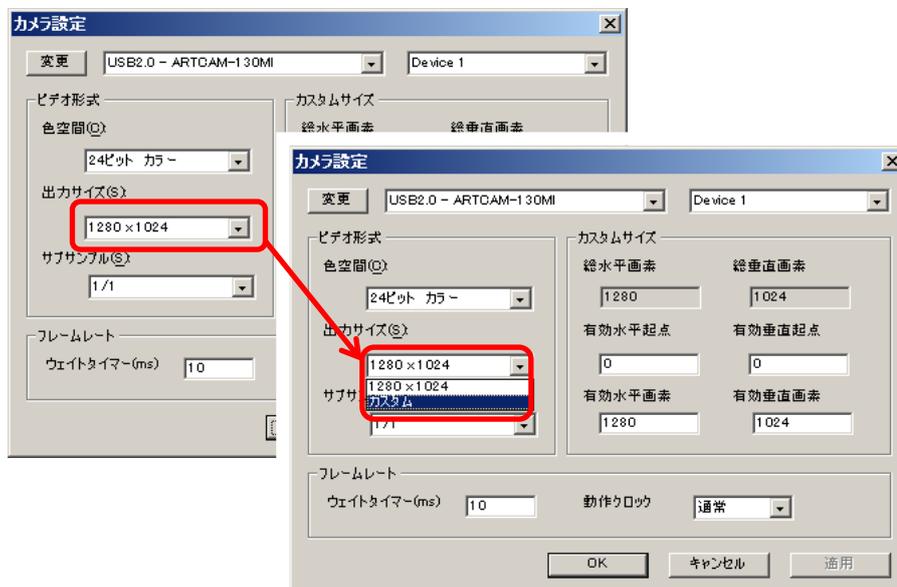


任意のサイズを指定する場合は、必ず「カスタム」を選択してください。
「カスタム」を選択しなかった場合、設定が上書きされます。

2. 「カスタムサイズ」欄の有効基点と有効画素を入力します。

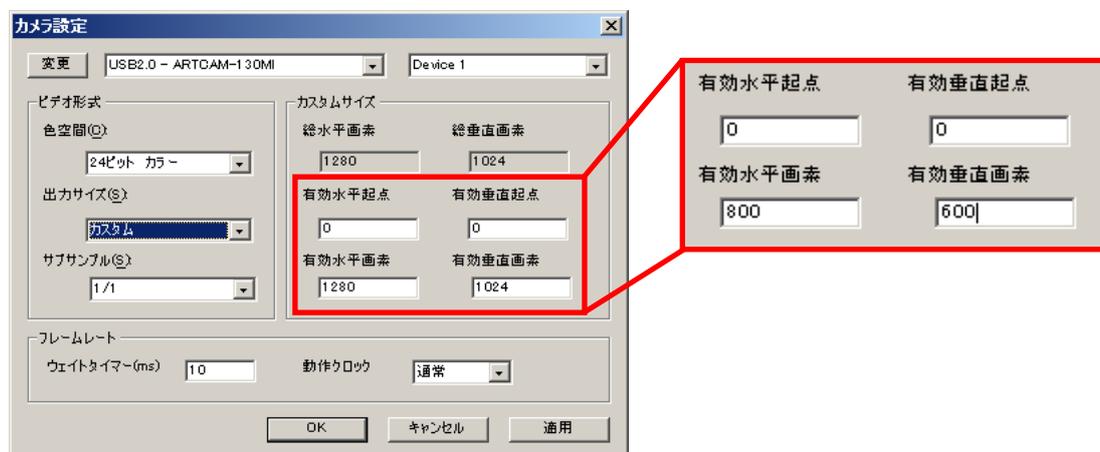

ここでは、有効水平画素を 800、有効垂直画素を 600 に設定しました。

3. 「適用」を左クリックしてください。出力サイズが変更されます。

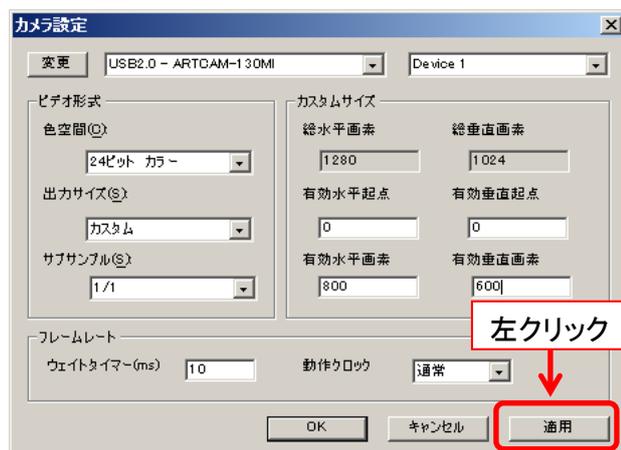

<簡易設定画面で設定する>

- 「出力サイズ」で設定するサイズを選択してください。出力サイズが切り替わります。




簡易設定画面では、詳細設定画面の「カスタム」モードで追加した設定のみ選択することができます。

初めて任意の出力サイズを設定する場合は、詳細設定画面より設定を追加してください。

※注意事項

- 有効水平画素を 4 の倍数以外に設定すると、画像の一部が乱れる場合があります
- CMOS カメラでは ROI 機能により、部分読み出しでの高速転送が可能です
- CCD カメラでは ROI 機能をサポートしていないため、有効画素数を設定した場合でも、全画素を読み出した上で設定部分だけを表示します

※有効起点と有効画素

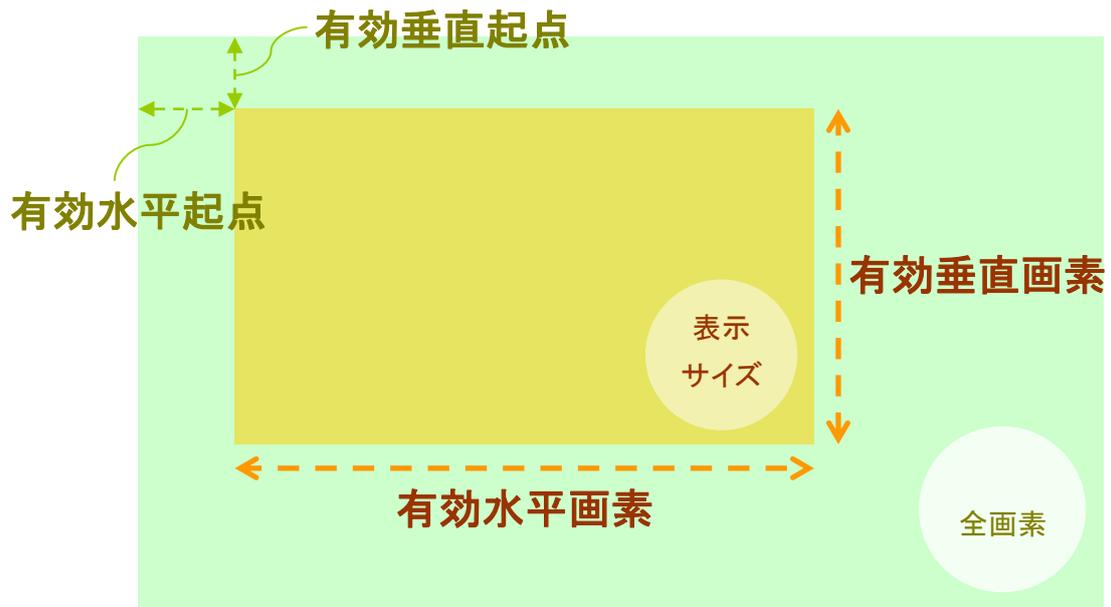


センサのサブサンプリング機能を設定する


※eSATA カメラでは使用できません

<詳細設定画面で設定する>

1. 「サブサンプル」で設定するサブサンプルモードを選択します。

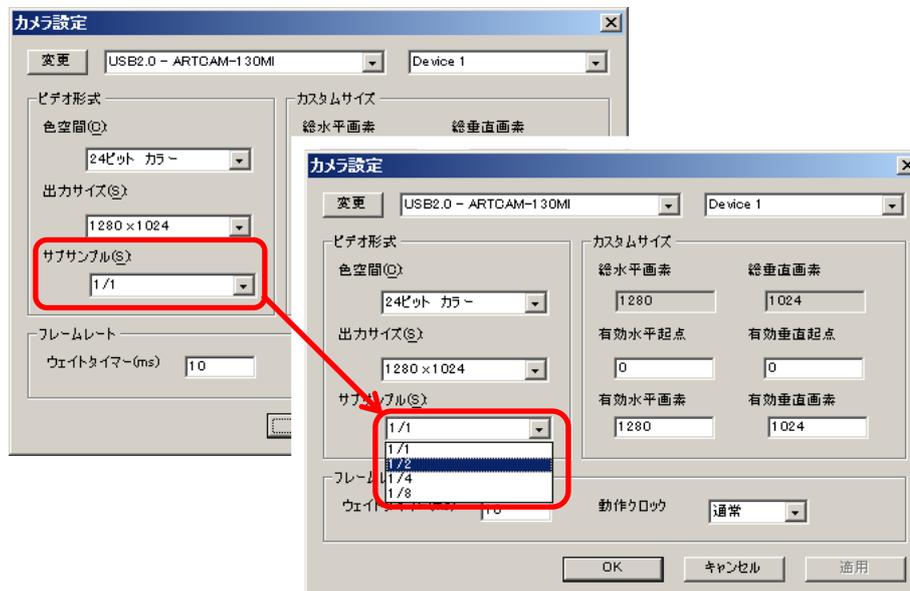


2. 「適用」を左クリックしてください。サブサンプルモードが切り替わります。

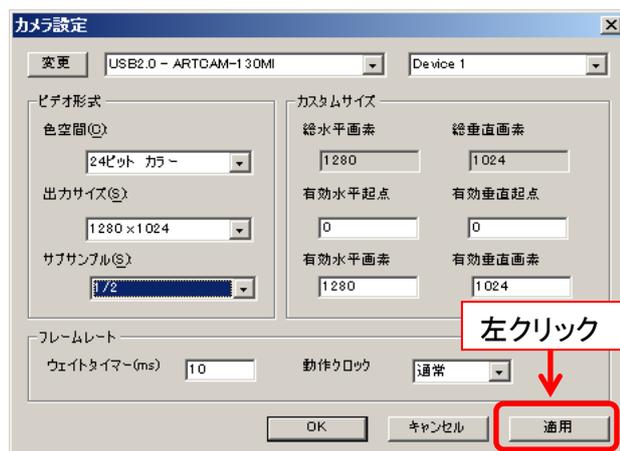

<簡易設定画面で設定する>

「サブサンプル」で設定するモードを選択してください。

サブサンプルモードが切り替わります。

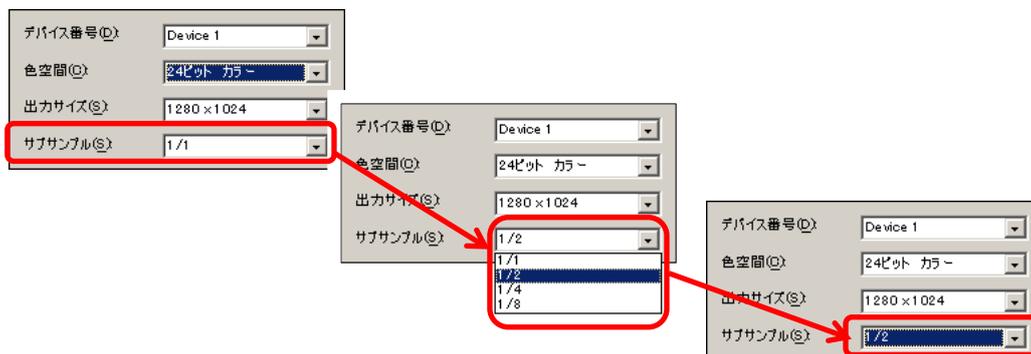


※注意事項

サブサンプリング機能は、設定できない機種もございます。


詳しくは 221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください。

ウェイトタイムを設定する

1. 詳細設定画面の「ウェイトタイマー(ms)」欄にウェイトタイムを入力します。

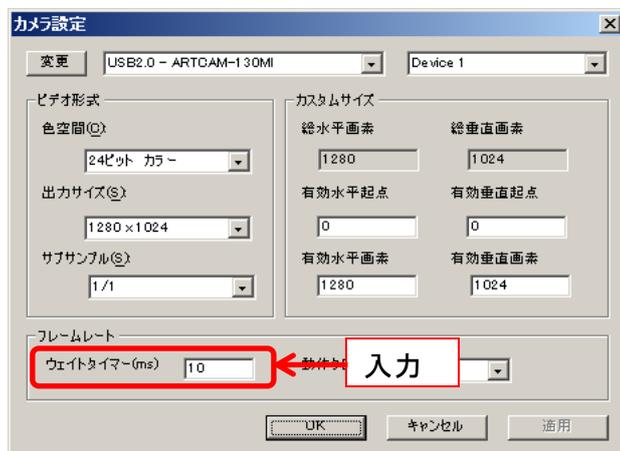

2. 「適用」を左クリックしてください。ウェイトタイムが設定されます。

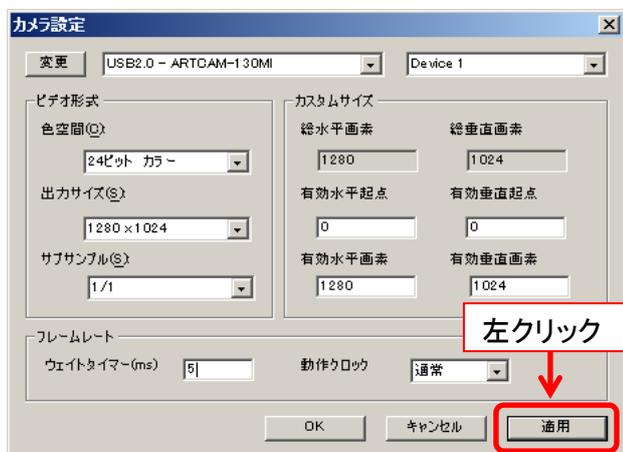


ウェイトタイムの単位はミリ秒です。


通常は 5～10 程度で使用してください。

動作クロックを設定する

1. 詳細設定画面の「動作クロック」で設定する動作クロックを選択します。

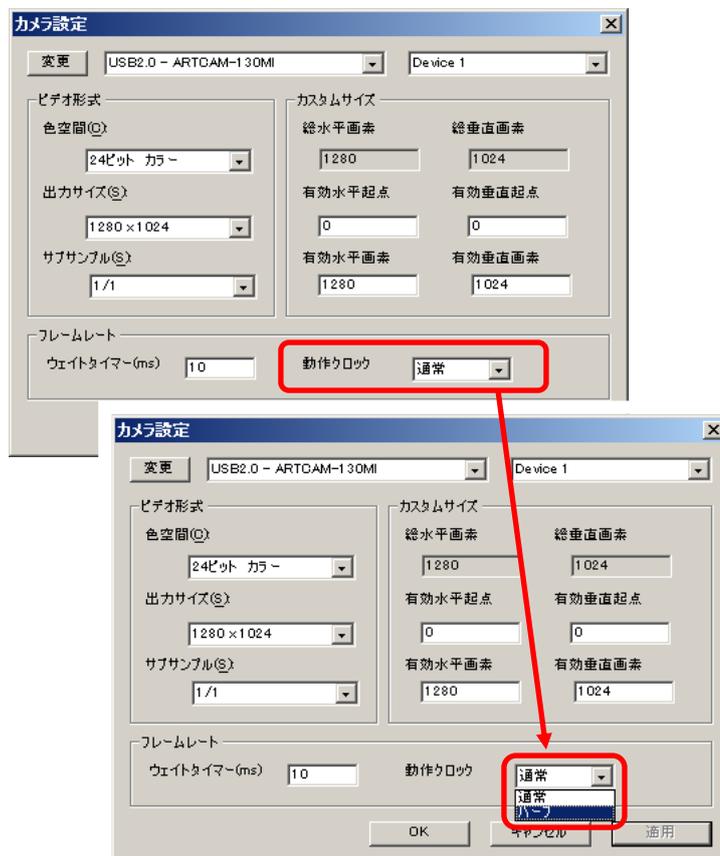

2. 「適用」を左クリックしてください。動作クロックが設定されます。

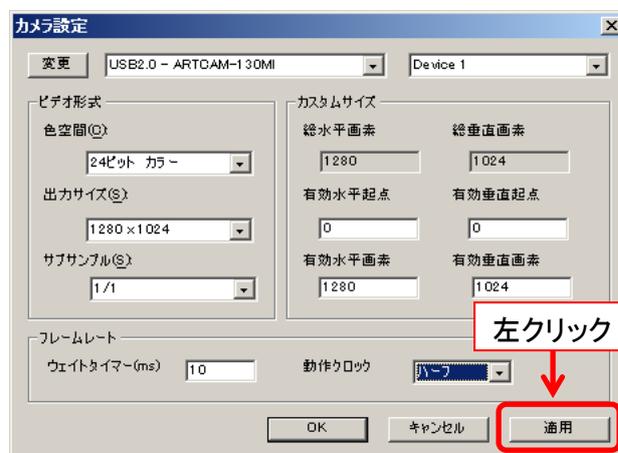

PC のスペック不足等で画像が乱れる場合は、「ハーフ」を設定してください。

高速クロック対応の機種は「高速」に設定することで高速クロックに設定できます。

※動作クロックを設定できない機種もあります。


対応機種に関しては 221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください。

USB / HDMI 出力サイズを設定する


※USB / HDMI 出力サイズの設定は ARTCAM-1000MI-HD2 でのみ使用できます。

設定手順

1. 詳細設定画面の「出力サイズ」より USB 画像の出力サイズを選択します。

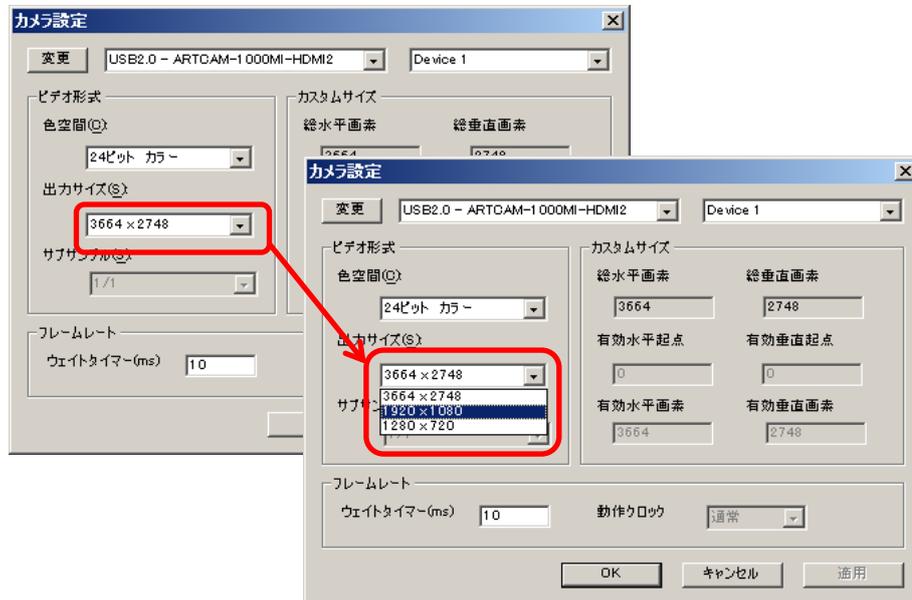

2. 「適用」を左クリックしてください。出力サイズが変更されます。

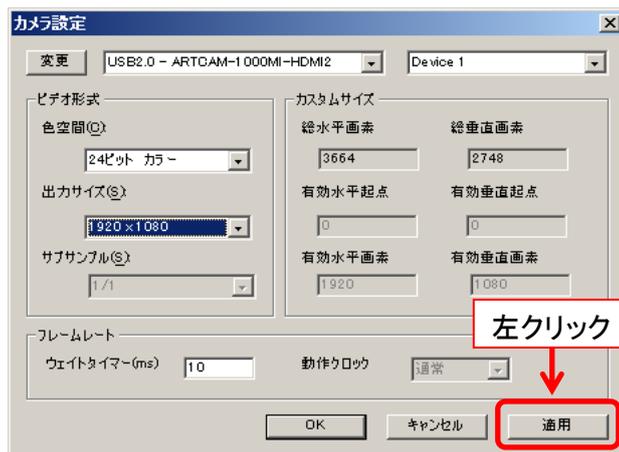

出力サイズ



上記手順で「出力サイズ」に表示されるのは USB 画像の出力サイズです。
HDMI 出力サイズは、USB 出力サイズによって以下のように設定されます。

USB 出力サイズ	HDMI 出力サイズ
3664 × 2748	1920 × 1080
1920 × 1080	
1280 × 720	1280 × 720

ファームウェアの情報を表示する

※ファームウェアの情報は WOM シリーズでのみ表示できます。


詳細設定画面の「ファーム情報」ボタンを左クリックすると、ファームウェアの情報を表示します。

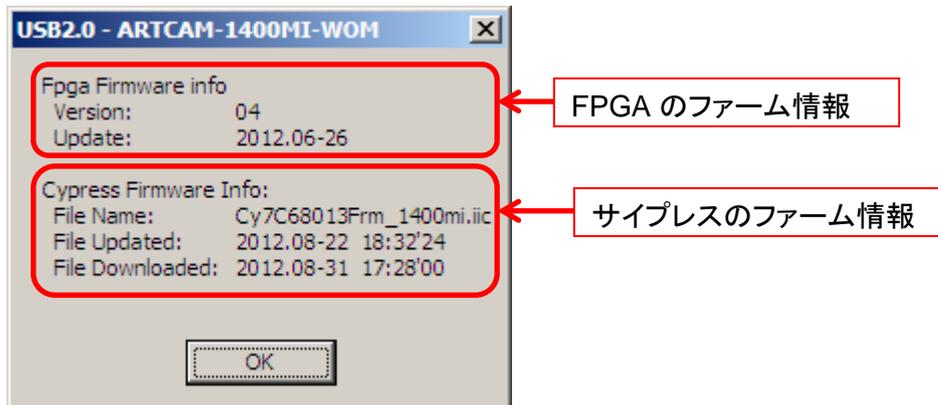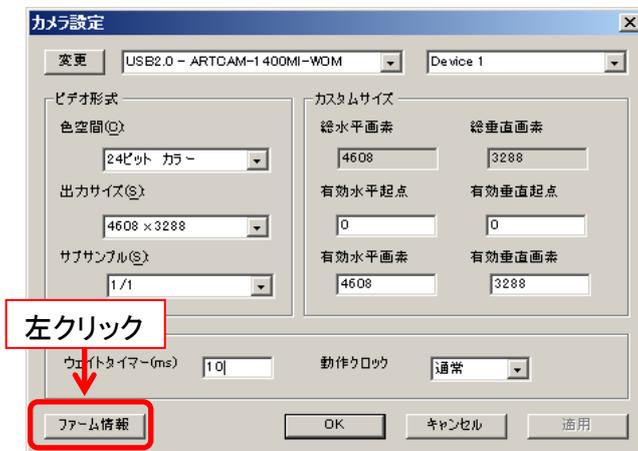

問合せ等の際にご利用ください。

5.3. カメラ設定 (DS ドライバ)

カメラに関する各種設定は、簡易設定画面もしくは詳細設定画面より行うことができます。

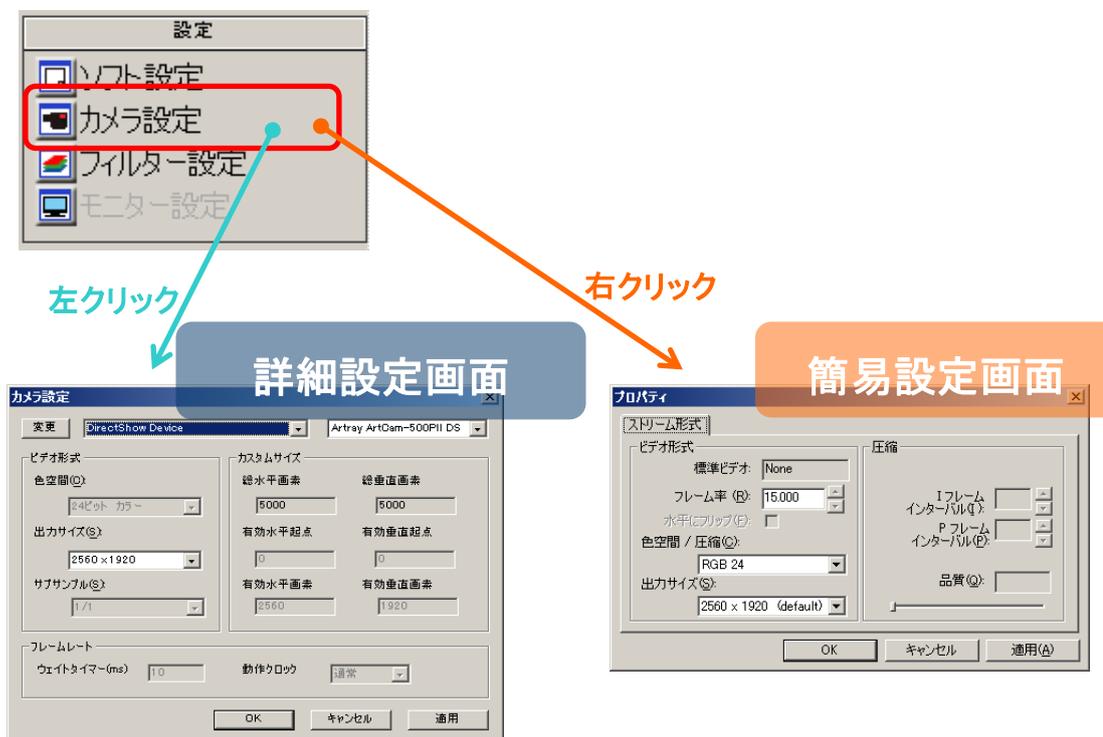


※注意事項


- 詳細設定画面で行った設定を反映させるには「OK」を左クリックしてください
- 詳細設定画面で行った設定を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください
- 現行のバージョンでは簡易設定画面で設定を変更することはできません

接続するカメラの機種を変更する

1. 詳細設定画面で接続するカメラを一覧から選択します。

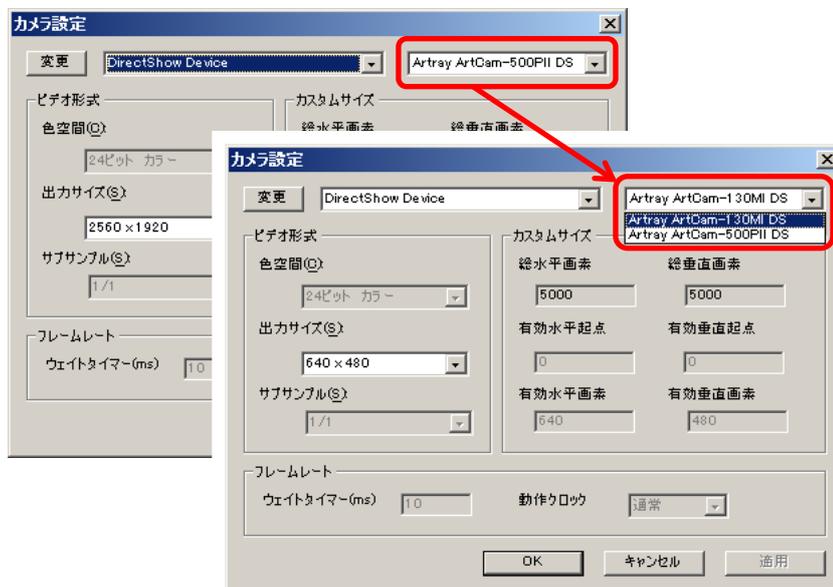

2. 「適用」を左クリックしてください。

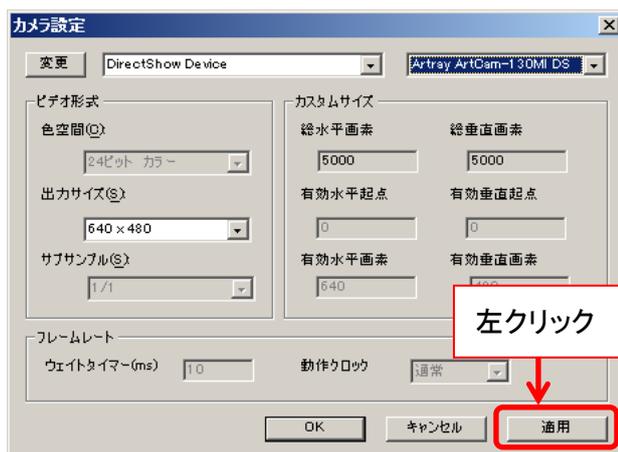


自動的にカメラを検出して映像を表示します。

※注意事項


標準ドライバ・eSATA カメラに切り替える場合の操作手順は 45 頁の「[接続するカメラの機種を変更する](#)」(標準ドライバ・eSATA カメラ版)をご確認ください

出力サイズと色空間を設定する

1. 詳細設定画面の「出力サイズ」で設定するサイズと色空間を選択します。
リストには、解像度と色空間が表示されます。
※デバイス独自の色空間は"UNKNOWN"と表示されます。予めご了承ください。

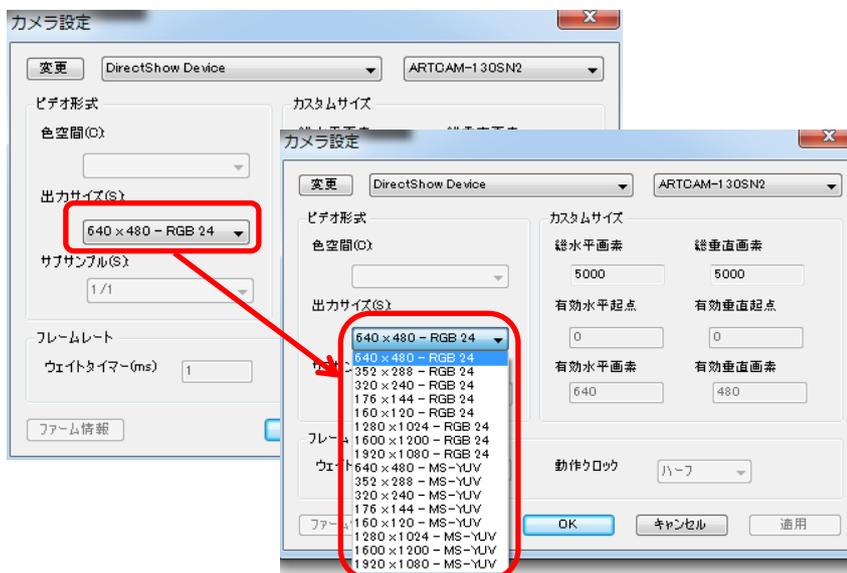

2. 「適用」を左クリックしてください。出力サイズと色空間が変更されます。

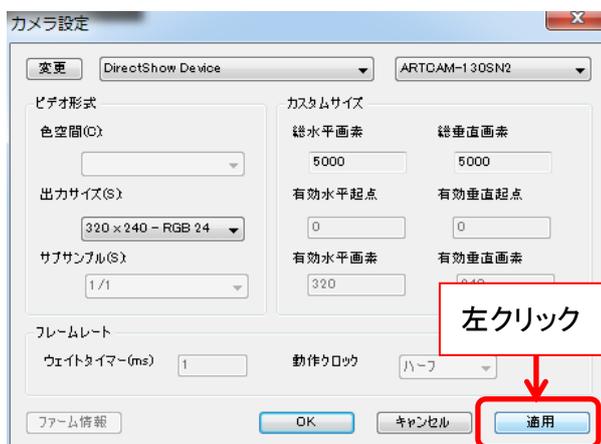


5.4. メイン画面に表示する位置を変える

メニューの「ナビゲーター」に、現在メイン画面に表示されている箇所が赤枠で示されています。

赤枠内を左クリックしてドラッグ & ドロップを行うことで、表示箇所を移動させることができます。

1. メニューの「ナビゲーター」の赤枠内を左クリックして、メイン画面に表示したい位置までドラッグします。

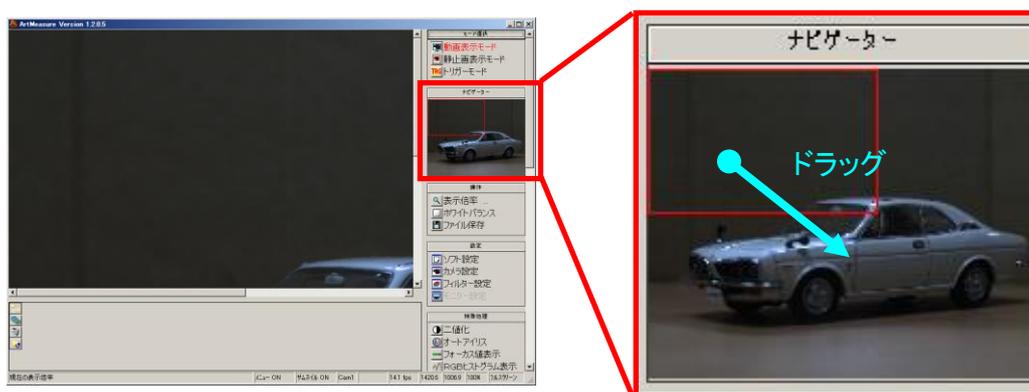

2. 表示位置を移動することができました。



※注意事項

計測結果はナビゲーターには反映されません。

5.5. 表示倍率を設定する

メイン画面に表示する画像の倍率を設定することができます。

設定できる倍率の範囲は、Fit(全画面表示)～1600%までとなります。

 
現在の表示倍率は、ステータスバーの右端で確認できます。

<1段階ずつ変更する>

メニューの「操作」から  を左クリックします。

左クリックする度に、Fit(全画面表示)→50%→100%→200%→400%→800%→1600%→Fit...の順で表示倍率を変更します。

<一度で大きく・細かく変更する>

メニューの「操作」から  を右クリックします。


スライダーバーで、表示倍率を変更することができます。



- 1段階ずつ表示倍率を変更するときは、スライダーバーをドラッグしてください
- 1%単位で表示倍率を変更するときは、十字キーの「←」と「→」を押してください

スライダーバーを消すときは、マウスポインタをスライダーバーの外に出すか、「Enter」キーもしくは「Esc」キーを押してください。

5.6. ホワイトバランスを設定する

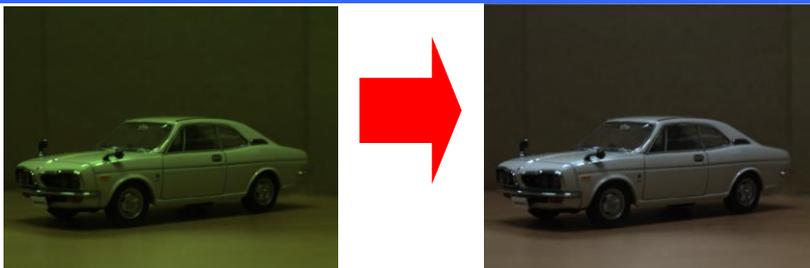

※ARTCNV II・DSドライバでは利用できません


<自動で設定する>

メニューの「操作」から ホワイトバランス を左クリックしてください。


自動でホワイトバランスを調整します。

<手動で設定する>

1. メニューの「操作」から ホワイトバランス を右クリックします。
2. 簡易設定画面より、ベイヤーパターンとベイヤーゲインを設定することができます。
 - ベイヤーパターンを設定するには、簡易設定画面上方のラジオボタンより選択してください

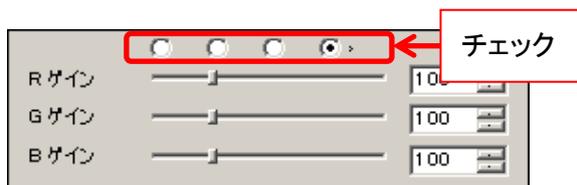

- ベイヤーゲインを設定するには、「R ゲイン」「G ゲイン」「B ゲイン」のスライダーコントロールを動かすか、右側のエディットボックスに値を入力してください

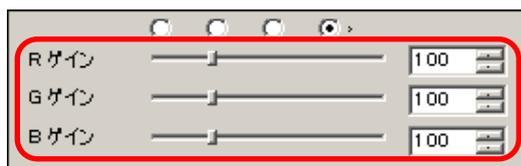


※関連事項

- ベイヤーパターンとベイヤーゲインに関しては、フィルター設定より設定することも可能です
- 詳しくは 154 頁の「[フィルター設定](#)」の項目をご確認ください

5.7. ファイルを保存する

現在表示されている映像をファイルに保存します。

1. メニューの「操作」から 「ファイル保存」を左クリックします。
2. ファイル保存ダイアログが表示されますので、保存場所を選択しファイル名を入力、保存形式を選択して「保存」を左クリックしてください。

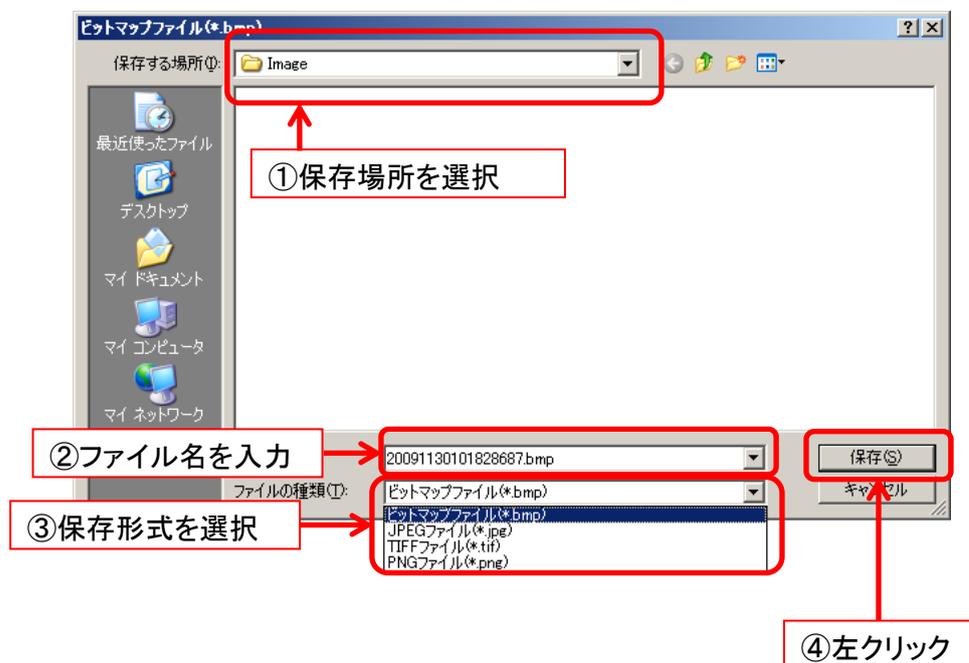

※ファイル保存ダイアログが表示されない場合、ファイル保存設定で「保存する際ファイル名を自動でつける」を選択している可能性があります

※詳しくは、132 頁の「[ファイル名を自動でつける](#)」をご確認ください

6. 測長を行う

さまざまな種類の計測と描画を行うことができます。

計測結果は、メニューの「測長」にあるリストに表示されます。



設定表示数以上の計測結果はスクロールバーを動かすことで表示できます。

6.1. 校正値を設定する

校正値を設定するだけでなく、設定に名前をつけて保存・削除することができます。
測長を行う際は、必ず最初に校正値を設定してください。

校正値に関する設定は、校正値設定画面から行います。
校正値設定画面の表示手順は以下の通りです。


1. メニューの「測長」から  校正値設定 を左クリックします。
2. 校正値設定画面が表示されました。



校正値に関する設定を終了し、画面を閉じる場合は「閉じる」を左クリックしてください。

校正値を設定する


1. 実寸値のわかるものを映します。

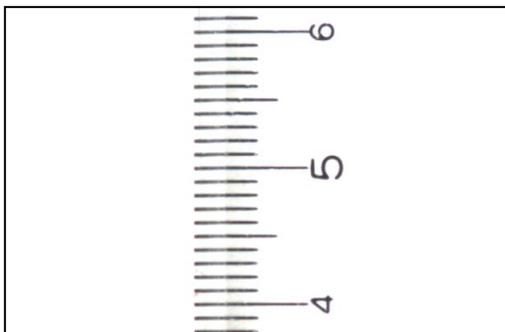

2. 校正値設定画面の「校正値設定」欄に作成する設定の名前を入力し、「新規作成」を左クリックします。




「新規作成」を左クリックすると、自動的に基準線が表示されます。

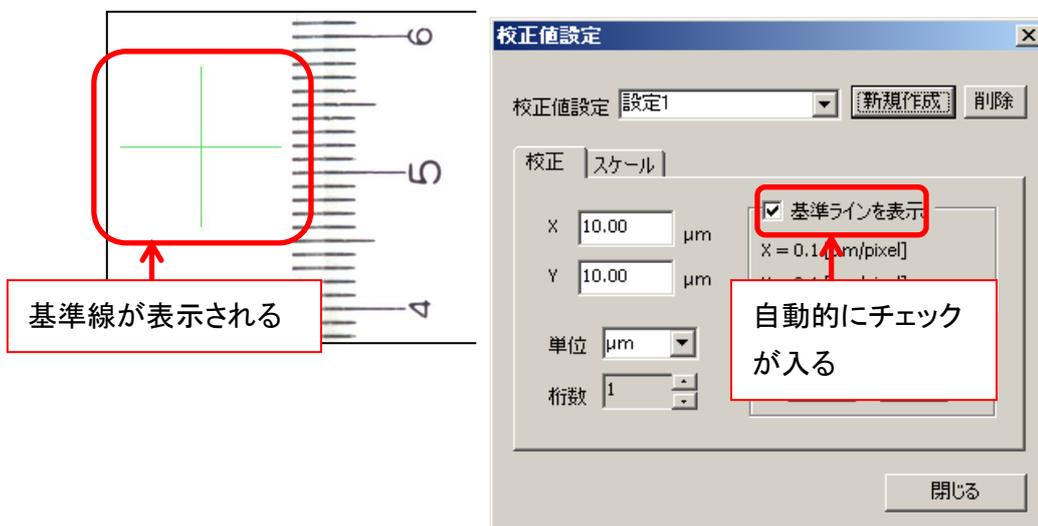


3. 基準線を移動して、実寸値に合わせて十字線を伸縮させます。


基準線を移動させるには、基準線の交点にカーソルを合わせ、カーソルの形が矢印十字キーになった状態で右クリックをしながらドラッグしてください。

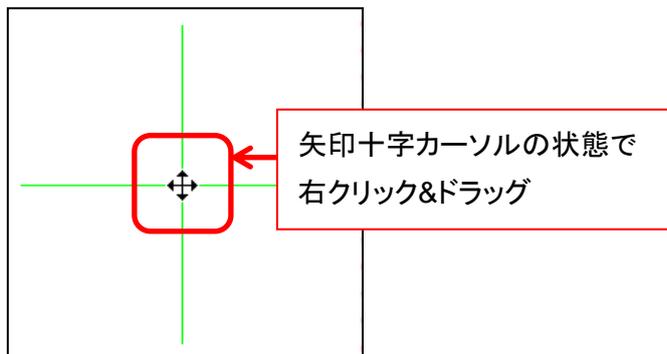


基準線を伸縮させるには、基準線を伸縮させたい線の端にカーソルを合わせ、カーソルの形が矢印十字キーになった状態で右クリックをしながらドラッグしてください。

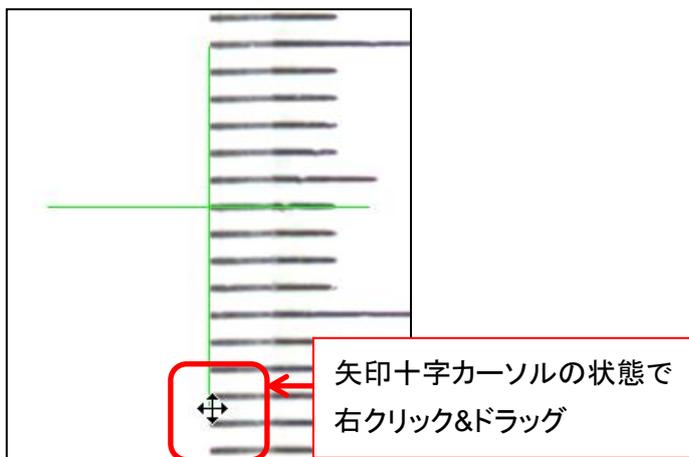


4. 校正値設定画面の「X」「Y」欄に実寸値を入力し、「単位」「桁数」を選択します。

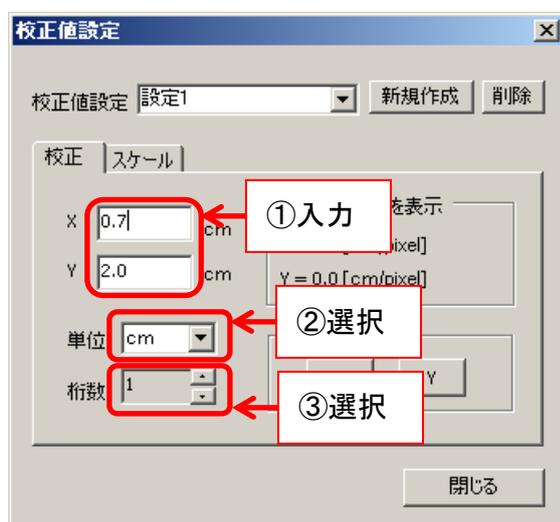

5. X方向とY方向のどちらかしか実寸値がわからない場合は、校正値設定画面の「連動」から実寸値のわかる方向を左クリックします。

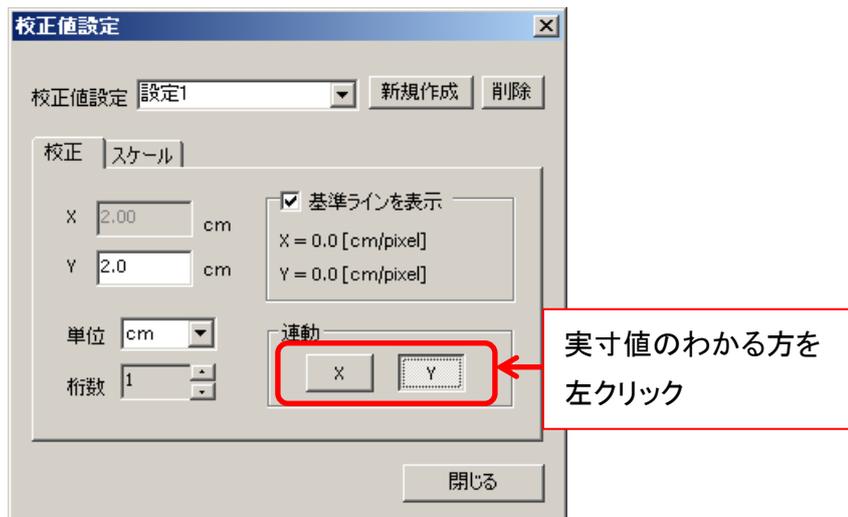


実寸値のわからない方向の校正値が、実寸値のわかる方向の校正値に連動します。

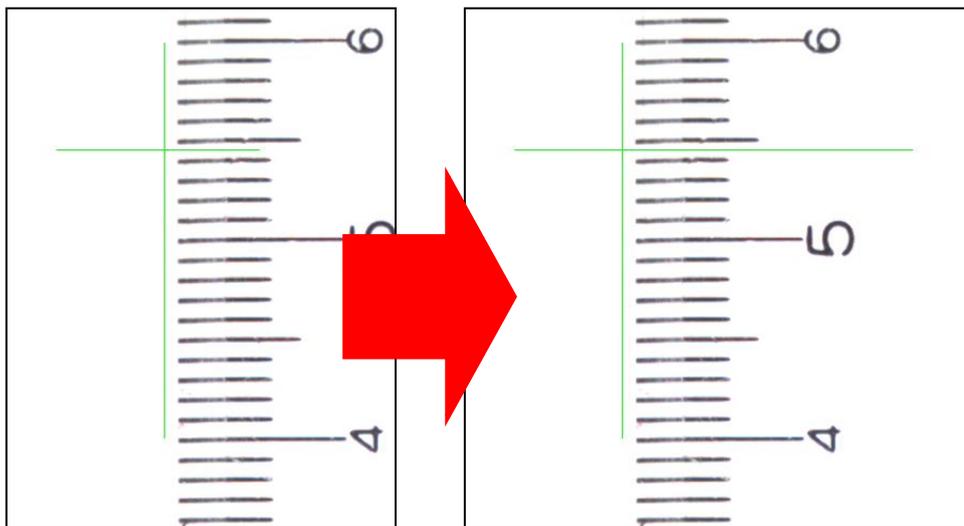


以上で校正値の設定は終了です。

校正値設定を削除する

1. 校正値設定画面の「校正値設定」欄から削除したい設定を選択します。

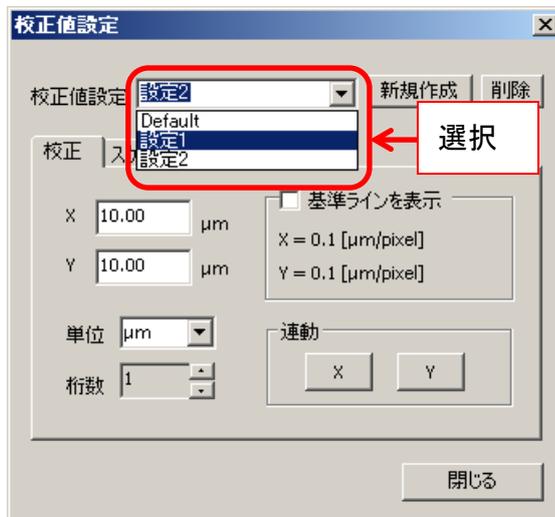

2. 「削除」を左クリックします。

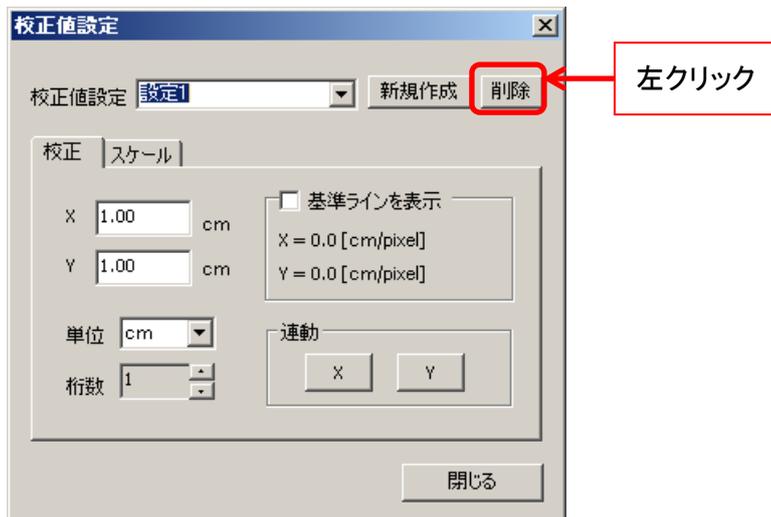

3. 以下の画面が表示されましたら、「はい」を左クリックします。




4. 校正値設定が削除されました。



6.2. スケールを設定する

スケールに関する設定は、校正値設定画面のスケールタブから行います。
スケールタブの表示手順は以下の通りです。

1. メニューの「測長」から  校正値設定 を左クリックします。
2. 校正値設定画面から、「スケール」タブを左クリックします。

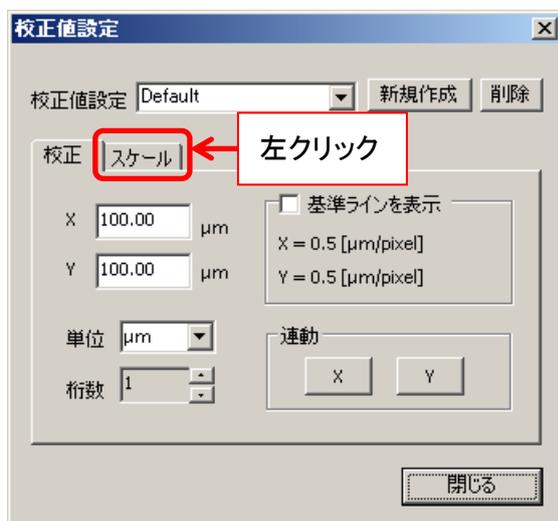

3. スケール設定画面が表示されました。



スケールに関する設定を終了し、画面を閉じる場合は「閉じる」を左クリックしてください。

スケールを設定する

1. スケール設定画面の「校正値設定」欄から、スケールに反映させる校正値設定を選択します。





校正値設定を選択すると、単位が校正値設定で選択したものに自動的に切り替わります。




2. 「X」「Y」欄にスケールの長さを入力し、「表示タイプ」「表示位置」を選択します。




表示タイプは「Xバー」と「X-Yバー」から選択してください。

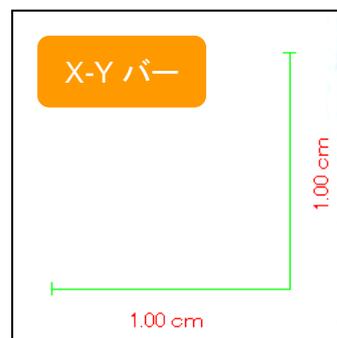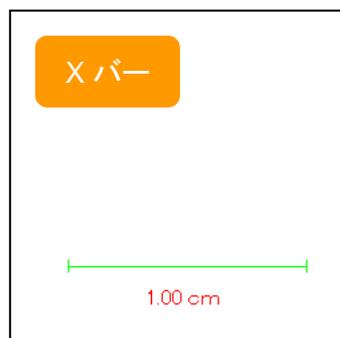

3. 「スケールを表示」をチェックしてください。スケールが表示されます。

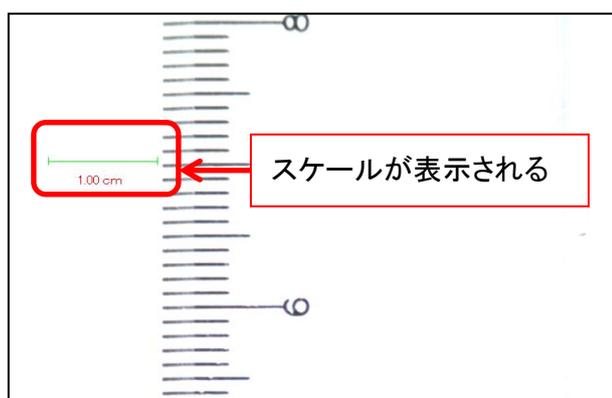

スケールを移動させる際は、スケールにカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。

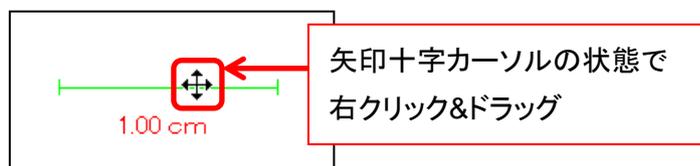

6.3. 距離を計測する

二点間、円周・直径、垂線、折れ直線、二円間の距離を計測することができます。
メニューの「距離」の横には、現在選択中の機能が表示されます。

測長

- 距離 - 二点間
- 面積 - 多角形
- 角度 - 三点
- 描画 - 十字線
- 描画設定
- 校正值設定
- 削除
- 保存

右クリック

機能別メニュー

二点間の距離

円周・直径


直線との距離

折れ直線との距離


二円間の距離

二点間の距離を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 始点と終点を 1 回ずつ左クリックします。

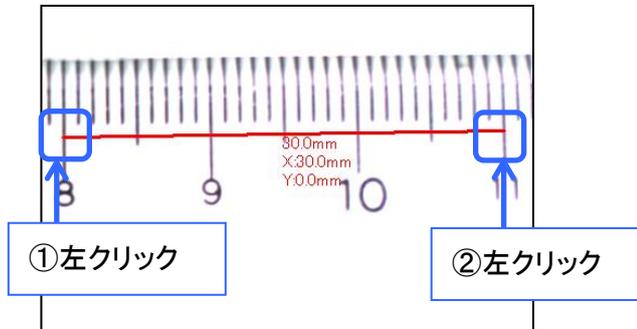


計測結果は、上から二点間の距離、X 方向の距離、Y 方向の距離となります。

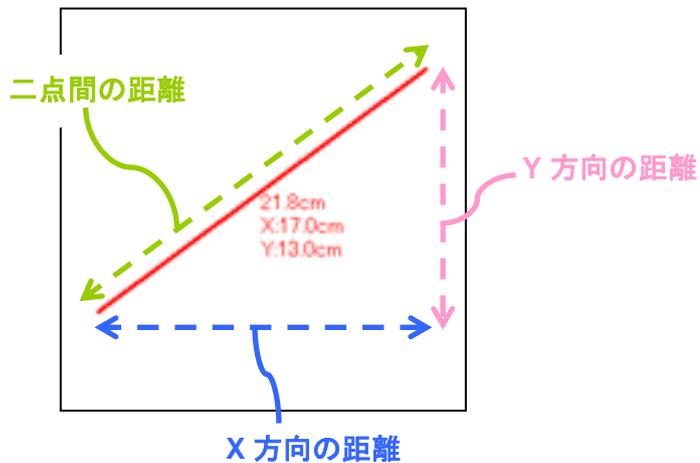


メニューが赤く表示されている場合は、続けて計測することができます。



4. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。

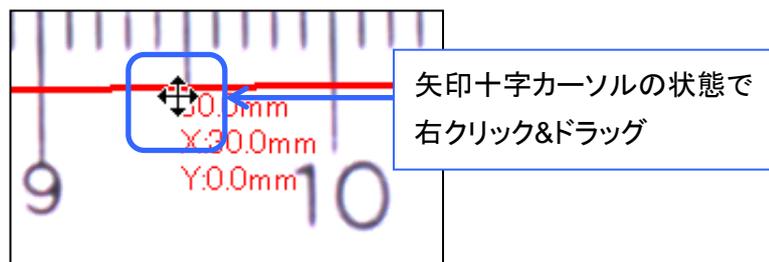


5. 再計測する場合は、再計測を行う点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。点を移動できます。

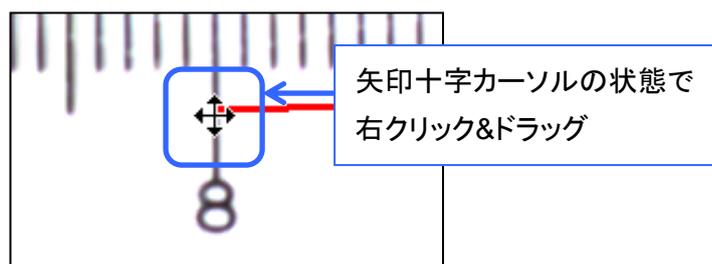


円周・直径を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 円周上の任意の 3 点を左クリックします。

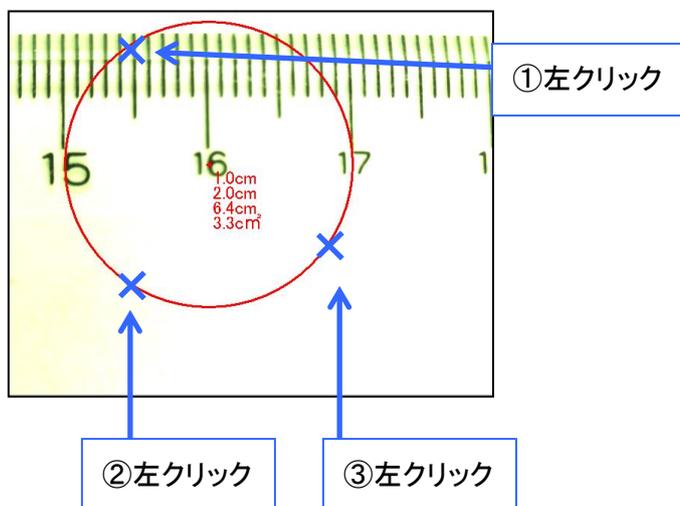


計測結果は、上から半径、直径、円周、面積となります。

4. 円を移動させる場合は、円の中心にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

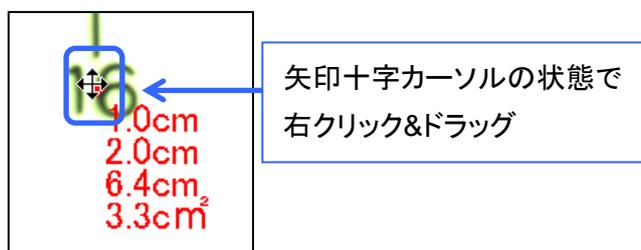


5. 円周を再計測する場合は、円周にカーソルを合わせ、矢印キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。円周を動かします。

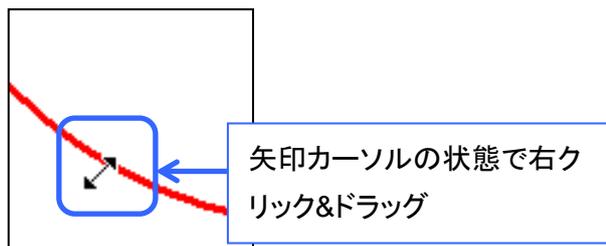


直線との距離を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 直線上の任意の 2 点を左クリックします。

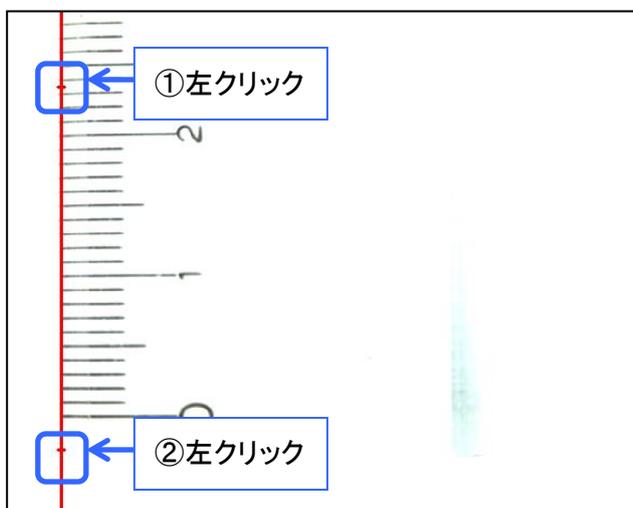


4. 直線との距離を測る点が 1 点の場合、計測点を右クリックします。

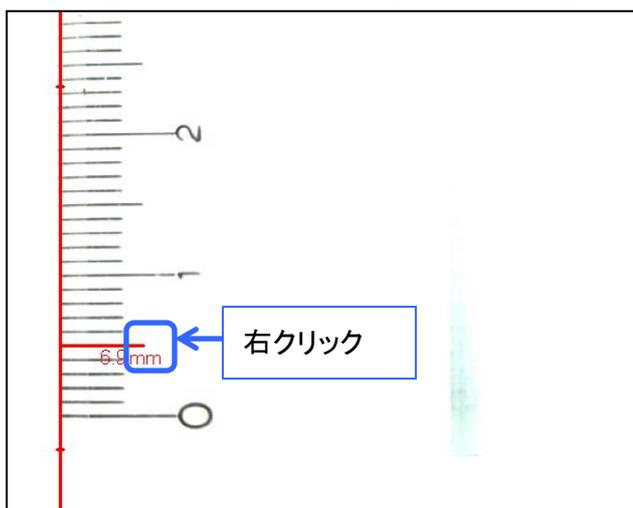


6. 測長を行う


5. 直線との距離を測る点が複数ある場合、各計測点を左クリックし、最後の計測点のみ右クリックします。

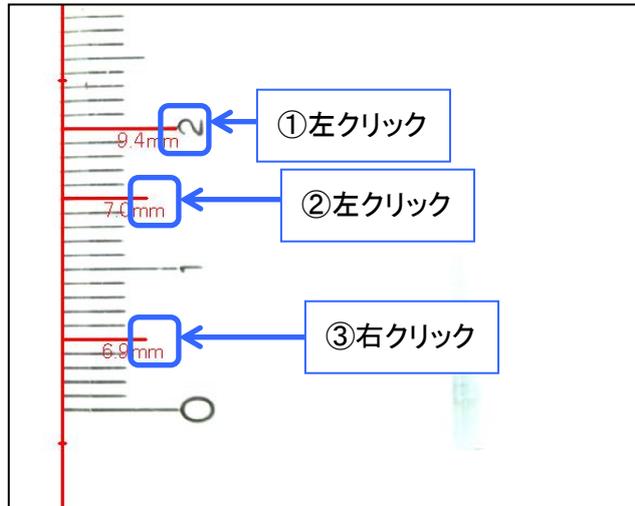




6. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

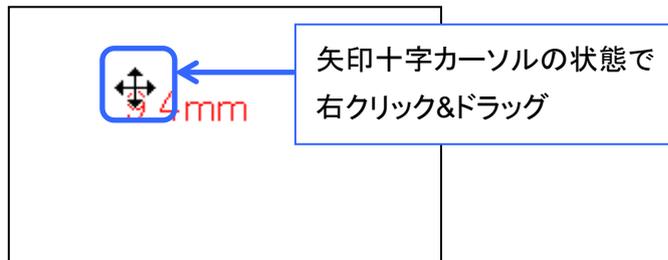

7. 計測点を移動する場合は、計測点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

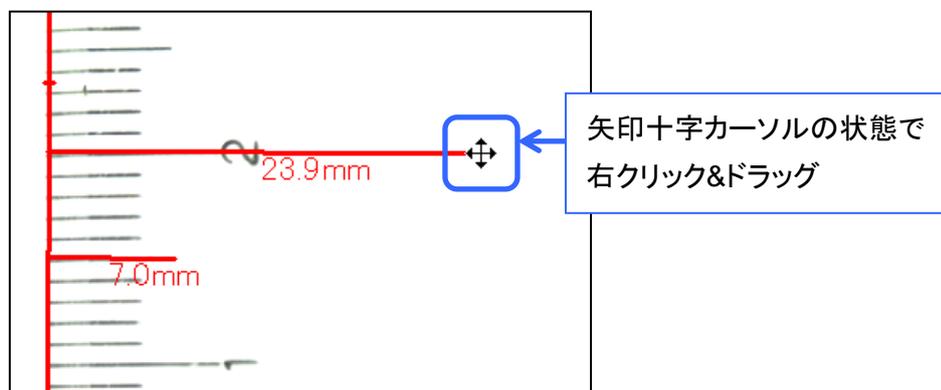


8. 直線を移動する場合は、直線を引く際に左クリックした箇所にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

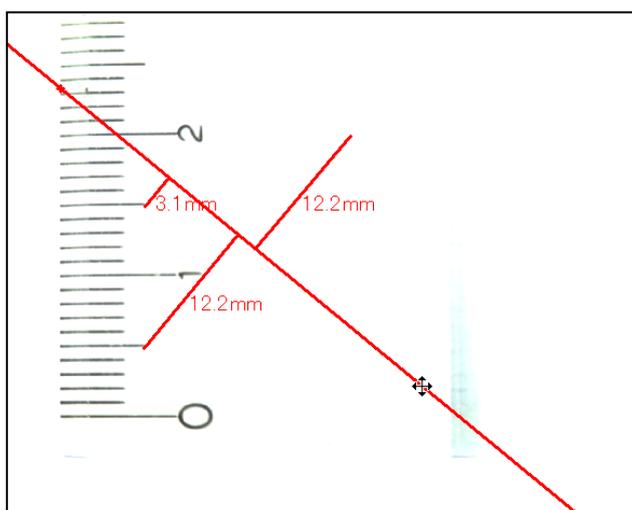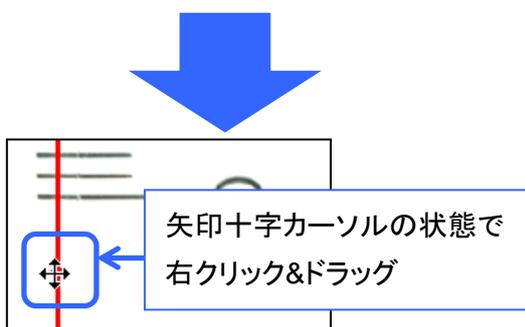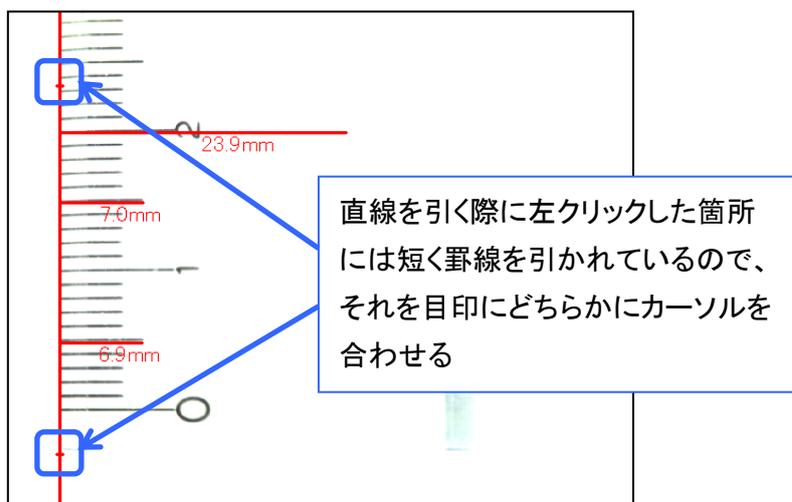


折れ直線との距離を計測する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 各点を左クリックし、終点を右クリックします。

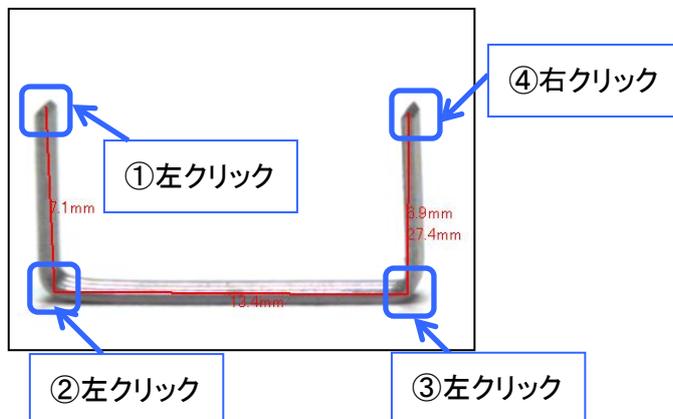

4. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

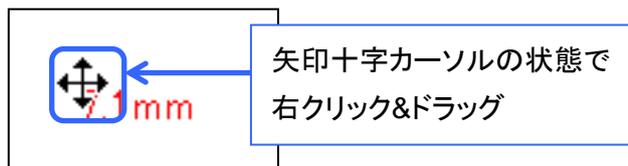


5. 再計測する場合は、再計測を行う線の端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。線端を移動できます。

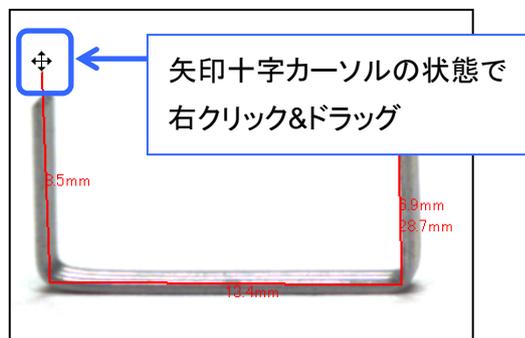


二円間の距離を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 二円の円周上の3点をそれぞれ左クリックします。

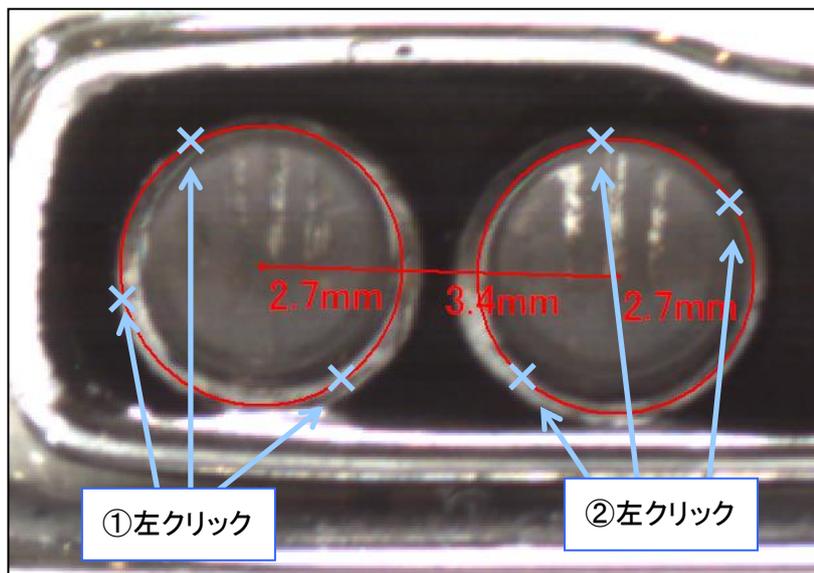


4. 円を移動させる場合は、円の中心にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

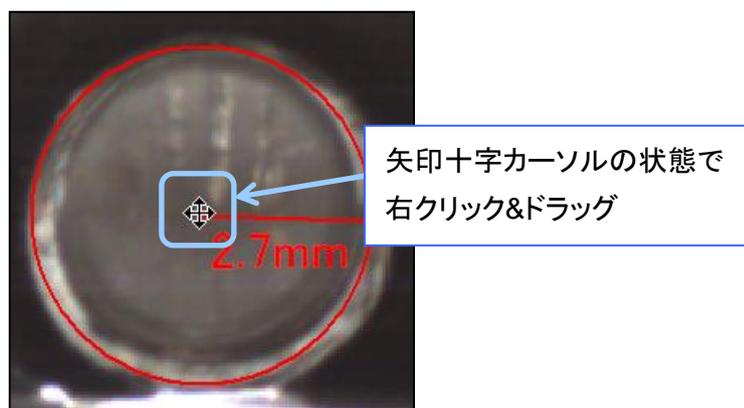

6. 測長を行う

5. 円周を再計測する場合は、円周にカーソルを合わせ、矢印キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。円周を動かせます。

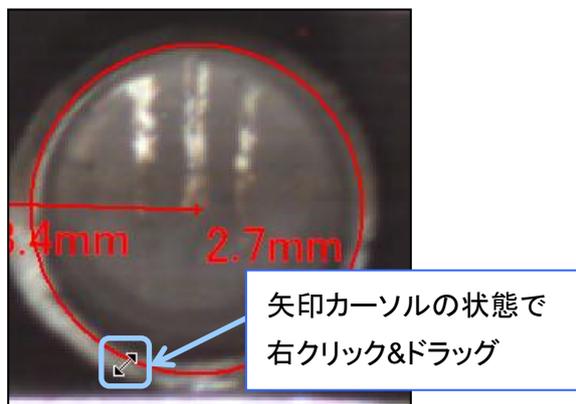

6.4. 面積を計測する

多角形、円、長方形、平行四辺形の面積を計測することができます。
メニューの「面積」の横には、現在選択中の機能が選択されます。

測長

- 距離 - 二点間
- ★ 面積 - 多角形
- 角度 - 三点
- 描画 - 十字線
- 描画設定
- 校正値設定
- 削除
- 保存

右クリック

多角形

円

長方形

平行四辺形

0.2cm²

0.3cm
0.6cm
1.9cm²
0.3cm²

0.3cm²

面積 - 多角形


面積 - 円

面積 - 長方形

面積 - 平行四辺形

多角形の面積を計測する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を右クリックします。
3. 各頂点を左クリックし、最後の頂点を右クリックします。

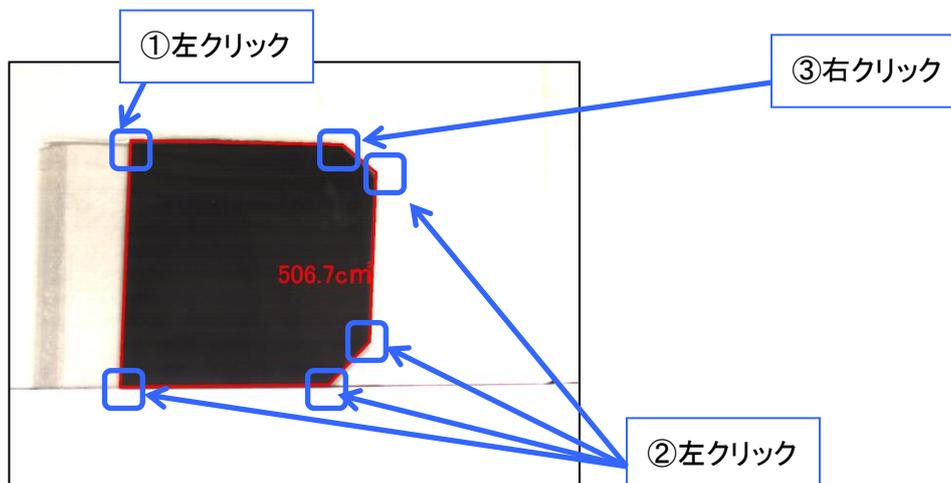

4. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。




5. 再計測する場合は、長方形を描画する際にクリックした頂点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。頂点を移動できます。

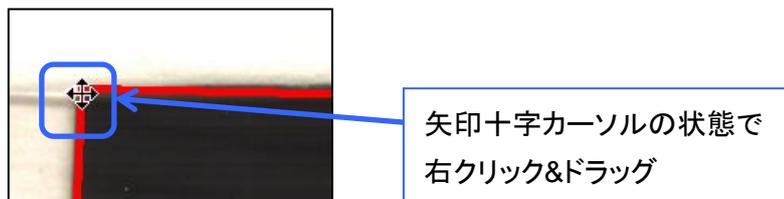


円の面積を計測する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を右クリックします。
3. 円周上の任意の 3 点を左クリックします。

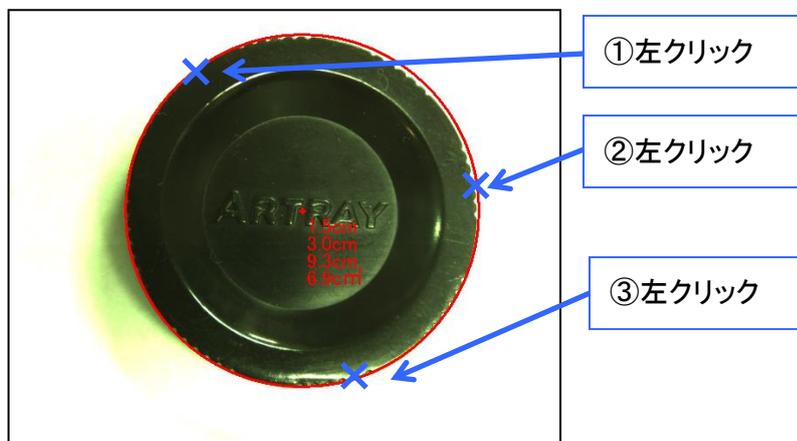

4. 円を移動させる場合は、円の中心にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

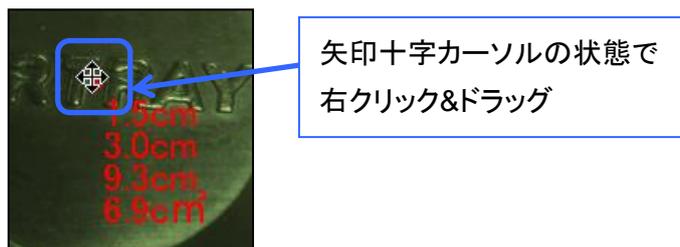


5. 円周を再計測する場合は、円周にカーソルを合わせ、矢印キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。円周を動かします。

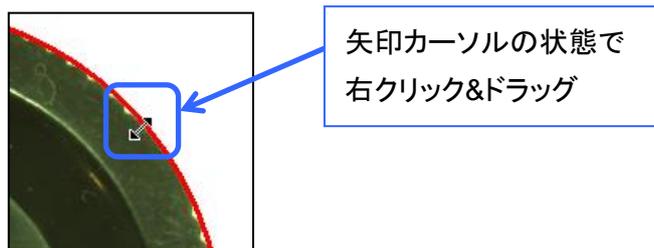


長方形の面積を計測する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を右クリックします。
3. 長方形が画面上の XY 軸に対して角度を持つ場合、3つの頂点を左クリックします。

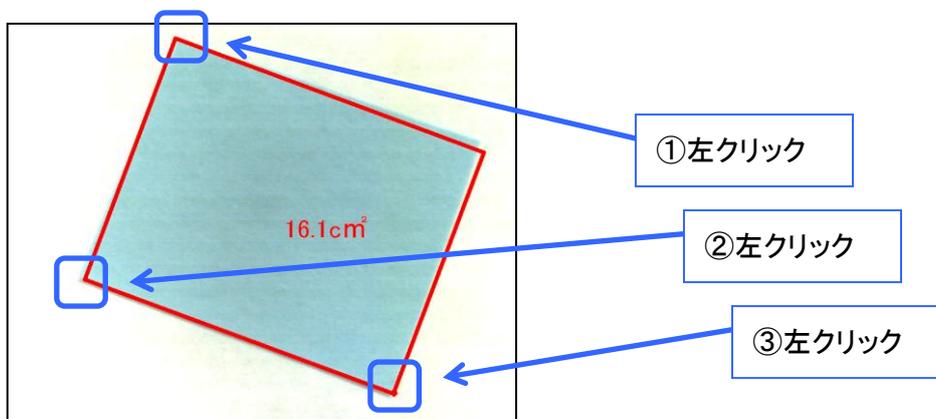


4. 長方形が画面上の XY 軸に対して平行な場合、長方形の左上の頂点を左クリックし、右下の頂点を右クリックします。

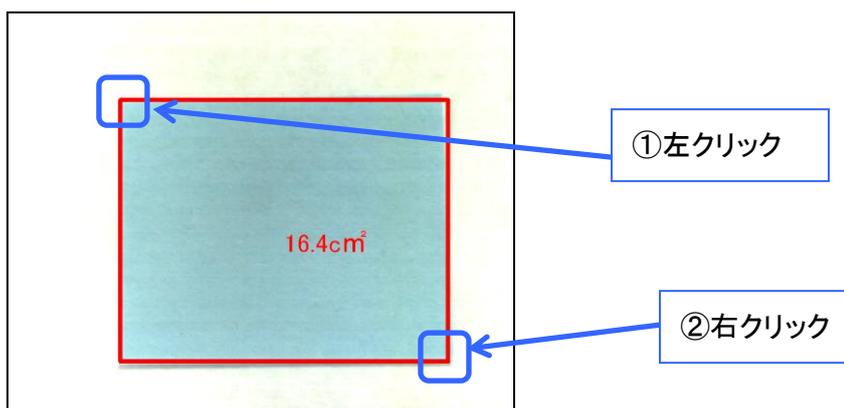

5. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

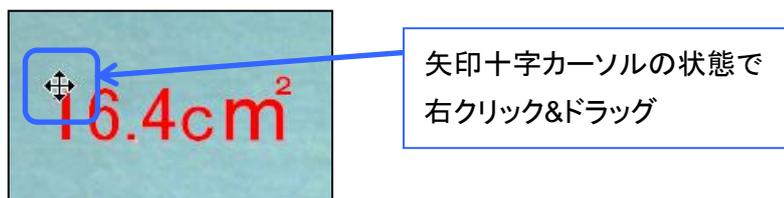


6. 再計測する場合は、長方形を描画する際にクリックした頂点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。頂点を移動できます。

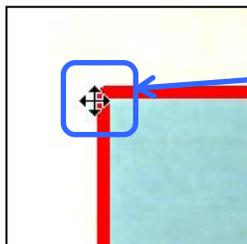


矢印カーソルの状態で右クリック&ドラッグ

平行四辺形の面積を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を右クリックします。
3. 3つの頂点を左クリックします。

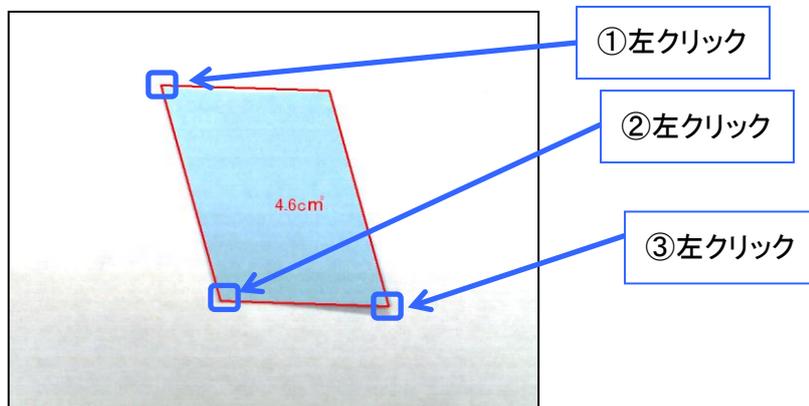

4. 画面上の計測結果に表示される数値を動かす場合は、数値の左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグします。

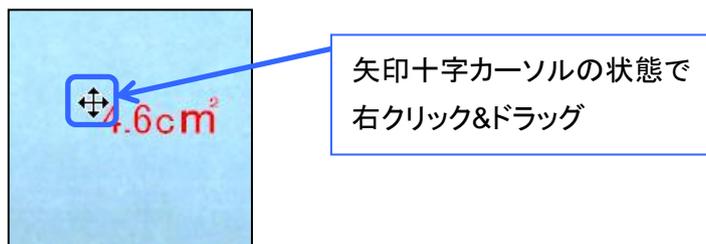


5. 再計測する場合は、平行四辺形を描画する際にクリックした頂点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。頂点を移動できます。



6.5. 角度を計測する


内角、2直線の為す角を計測できます。

メニューの「角度」の横には、現在選択中の機能が表示されます。

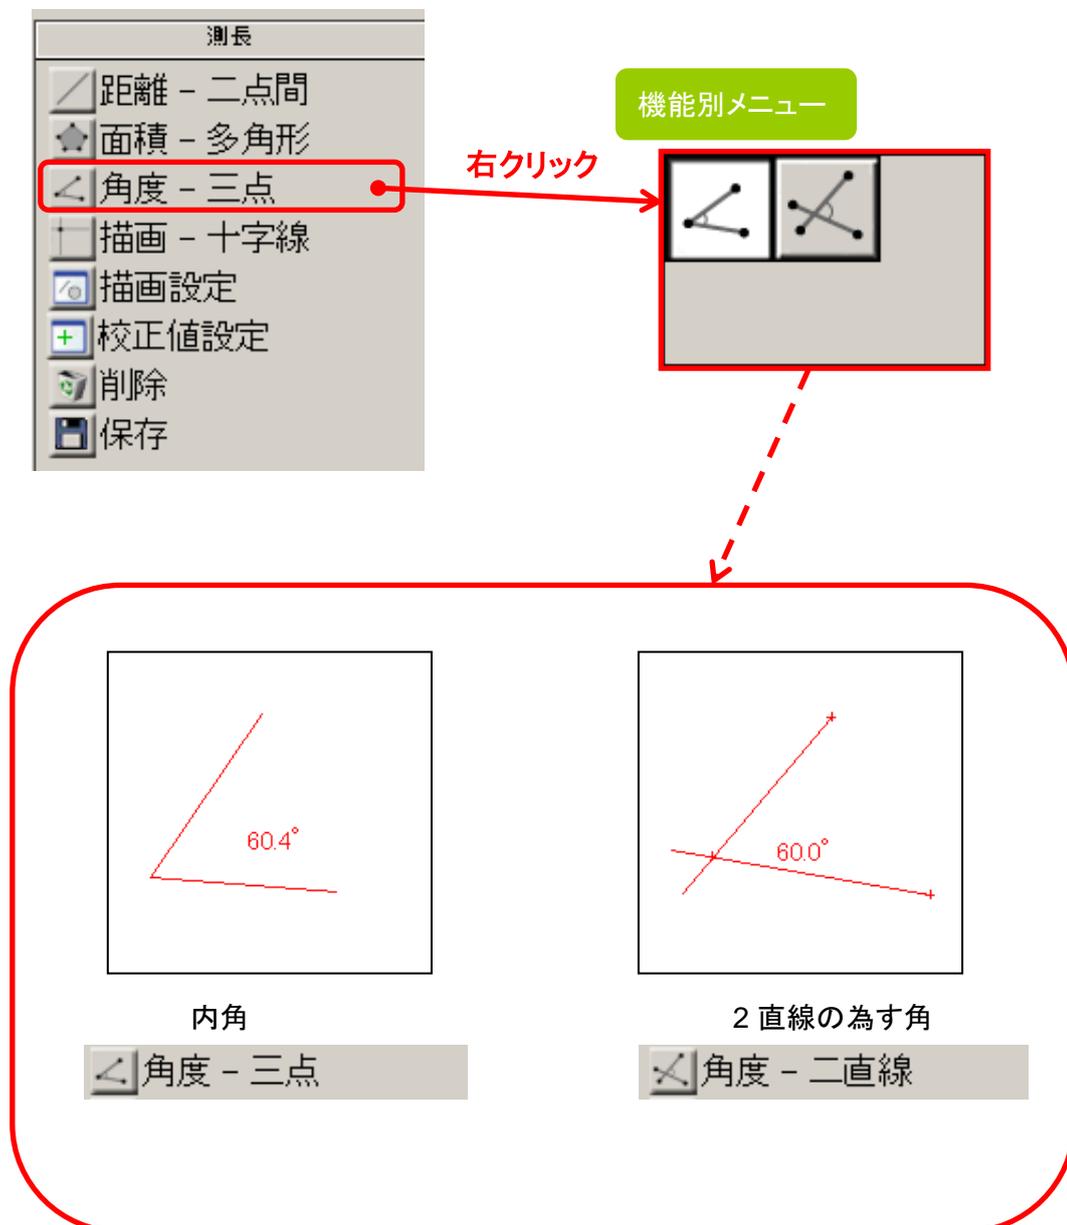


内角を計測する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 3つの頂点を順番に左クリックします。

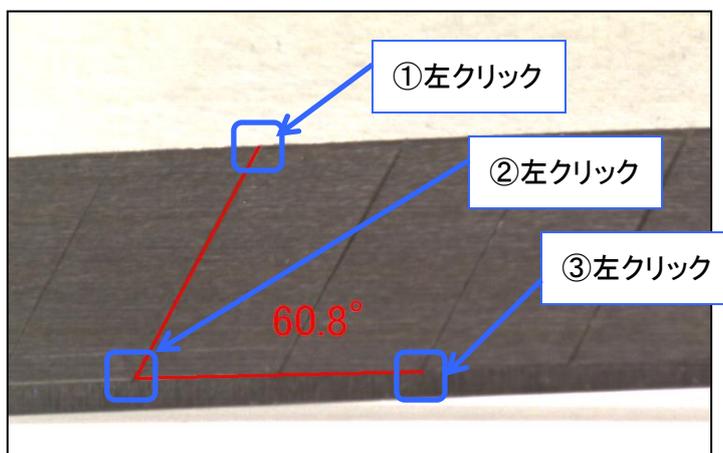


4. 再計測する場合は、頂点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。頂点を移動できます。

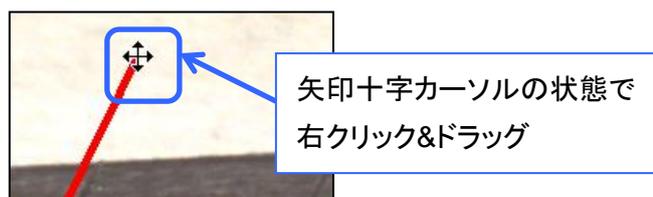


2 直線の為す角を測定する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 1本の直線上の任意の2点を左クリックした後、それと角度をなす直線上の任意の2点を左クリックします。

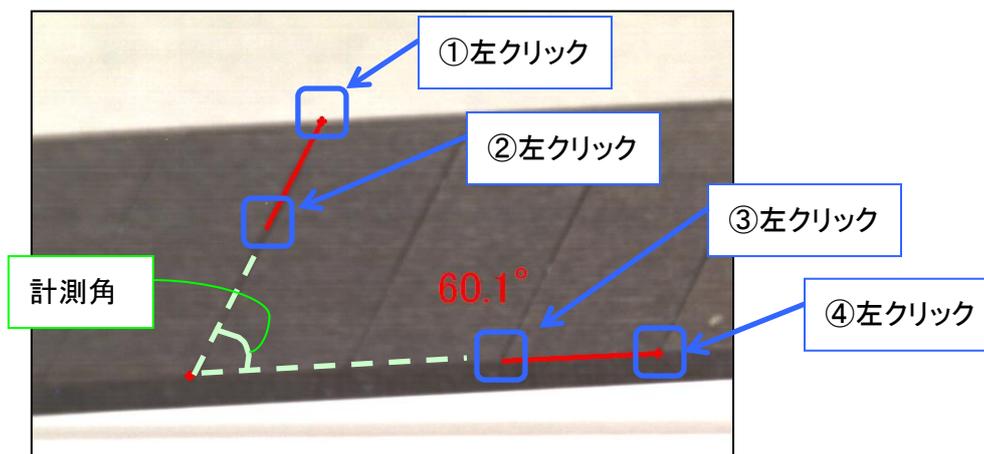


4. 再計測する場合は、頂点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。頂点を移動できます。

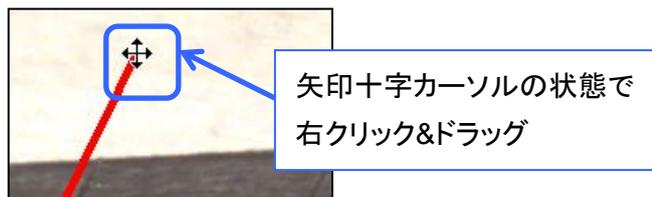

6.6. 描画を行う

十字線、グリッド、スケール、テキスト、サークルの描画を行うことができます。

十字線、スケール、グリッドを選択した場合メニューの「描画」の横に機能名が表示されます。

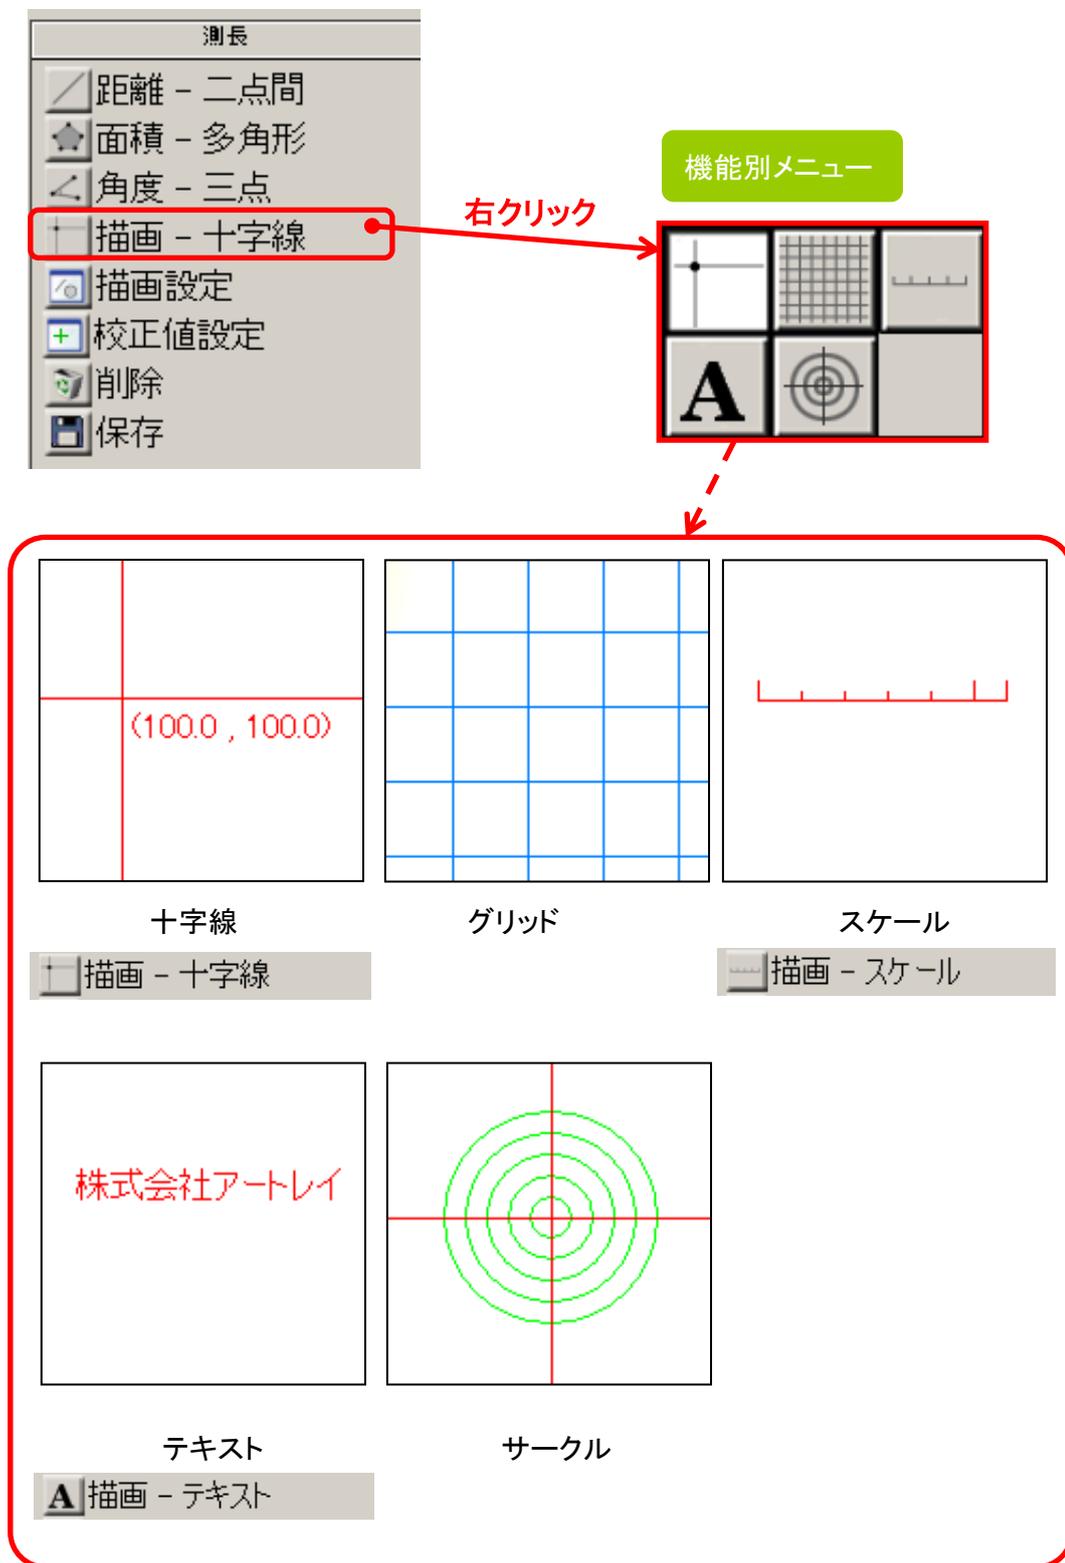


十字線を描画する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 画面上で十字線の交点としたい場所を左クリックしてください。十字線を描画します。



4. 十字線を移動させる場合は、交点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。

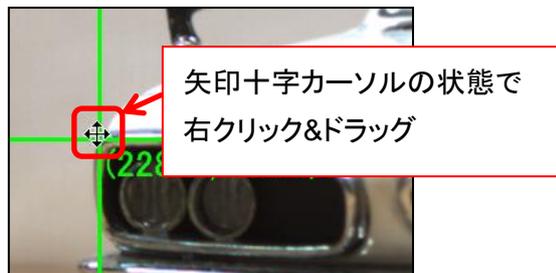

5. 十字線を削除する場合は、交点にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリックしながらキーボードの[Delete]キーを押してください。

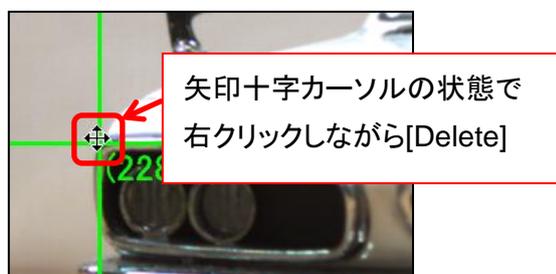


グリッドを描画する

1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. グリッド設定画面より、グリッド間隔、X オフセット、Y オフセット、グリッドの色、太さを指定します。




グリッド間隔、X オフセット、Y オフセット、太さの単位は全てピクセルとなります。

4. 「グリッドを表示する」をチェックしてください。グリッドを表示します。

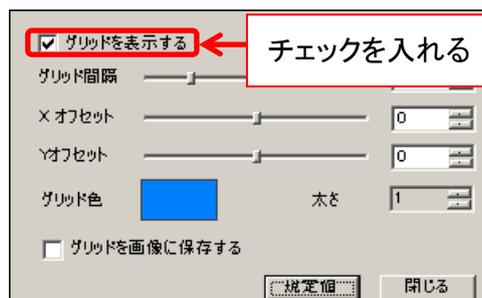

<X オフセットと Y オフセット>

X オフセットは画像の左端とグリッド縦線の開始位置との距離、Y オフセットは画像の上端とグリッド横線の開始位置との距離となります。

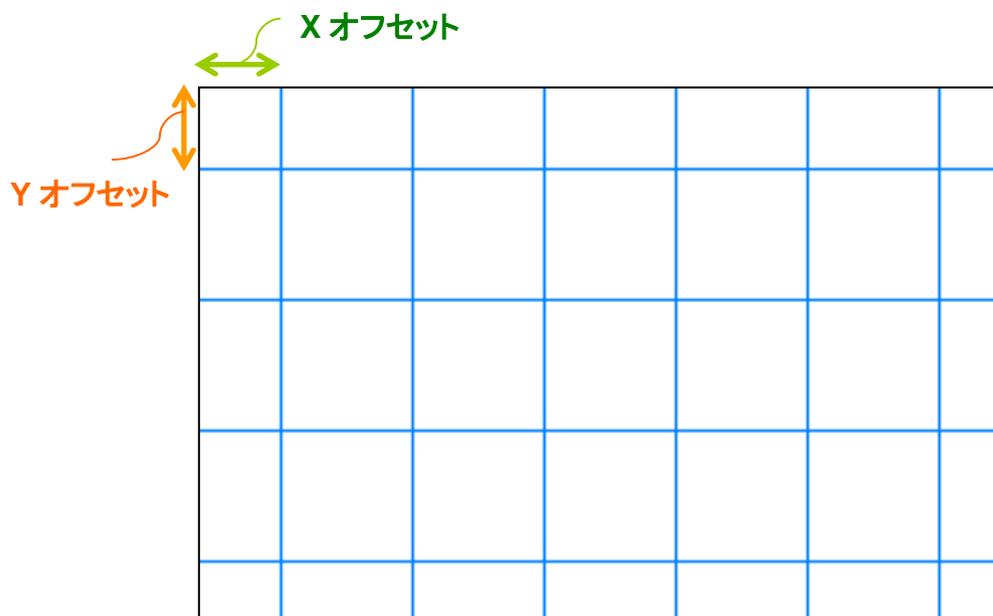


※注意事項

- X オフセット・Y オフセットがグリッドの間隔よりも大きい場合は、設定したオフセットの値からグリッドの間隔を引いた値が、実際のオフセット値となります
- 例えばグリッドの間隔が 30px、X オフセットの設定値が 50px の場合、画像の左端とグリッドの Y 軸との距離は 20px となります (50px - 20px)

スケールを描画する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 画面上でスケールの両端の二点を左クリックしてください。スケールを描画します。

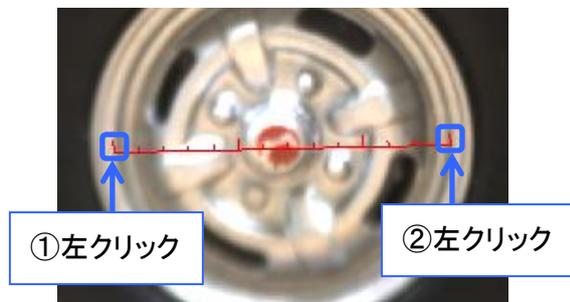


4. スケールを再描画する場合は、再描画したい端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。



5. スケールを移動する場合は、スケールの中心にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。

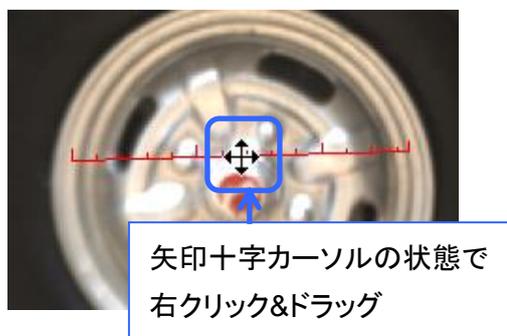

6. スケールを削除する場合は、スケールの中心にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリックをしながらキーボードの[Delete]を押してください。

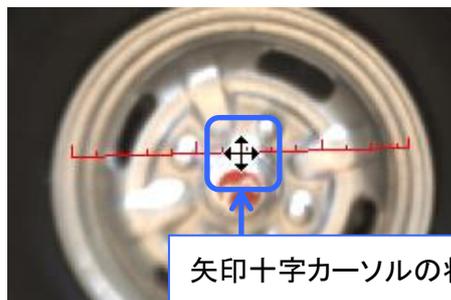

矢印十字カーソルの状態で
右クリックしながら[Delete]

※注意事項

~~スケールの1目盛の単位は校正値設定で選択した単位が反映されます~~


※スケールの1目盛りは校正値の単位とは関係ないため上記の記述を削除します

テキストを描画する


1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. 画面上でテキストを描画したい部分を左クリックします。
4. 編集画面より、描画するテキストを入力して「OK」を左クリックしてください。テキストを描画します。




5. テキストを移動する場合は、テキストの左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリック&ドラッグしてください。

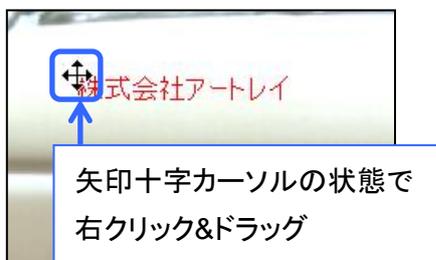

6. テキストを再編集する場合は、テキストの左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で左右同時クリックしてください。編集画面が表示されます。

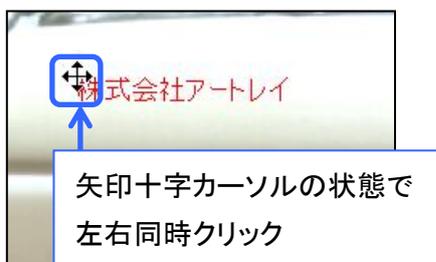


7. テキストを削除する場合は、テキストの左上端にカーソルを合わせ、矢印十字キーになった状態で右クリックをしながらキーボードの[Delete]を押してください。

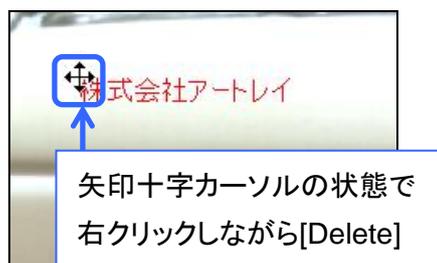


サークルを描画する



1. メニューの「測長」から  を右クリックします。
2. 機能別メニューから  を左クリックします。
3. サークル設定画面より、中心座標、サークルの線種、数、サークル間ピッチ、ライン色を指定します。

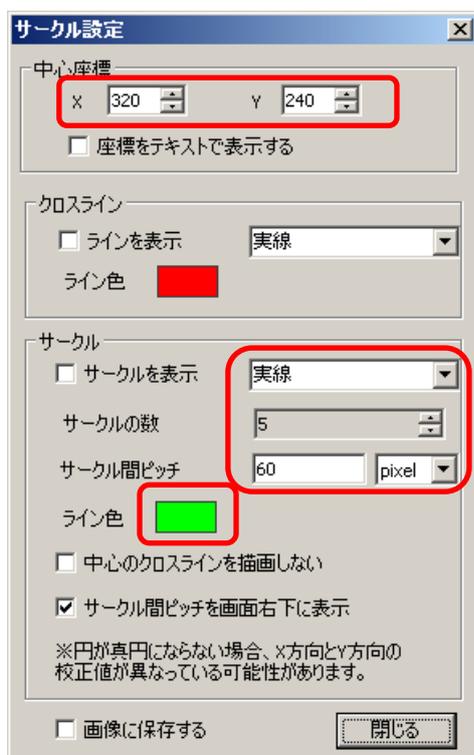

4. サークル設定画面より、「サークルを表示」をチェックしてください。サークルを表示します。

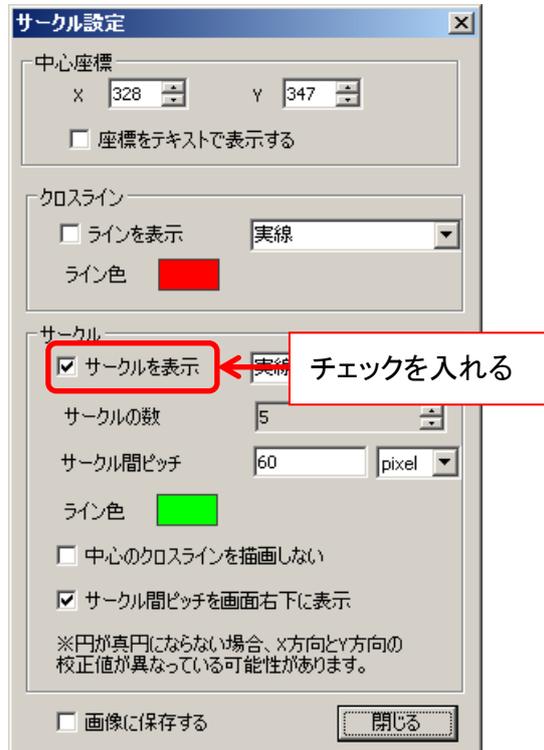


5. サークルの中心座標をテキストで表示する場合は、サークル設定画面より「座標をテキストで表示する」をチェックしてください。

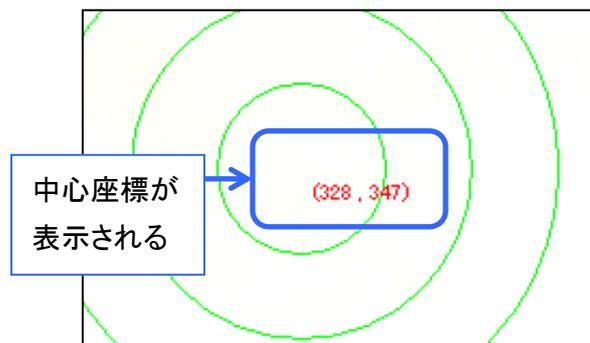
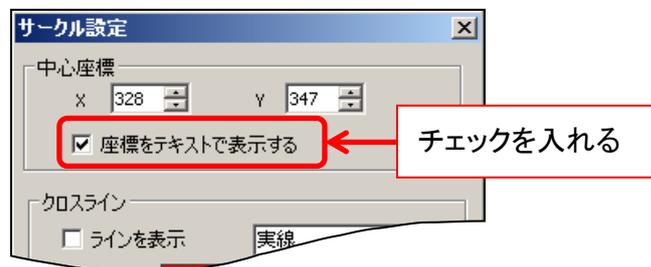


6. 測長を行う



6. サークル間ピッチを画面右下に表示する場合は、サークル設定画面より「サークル間ピッチを画面右下に表示」をチェックしてください。

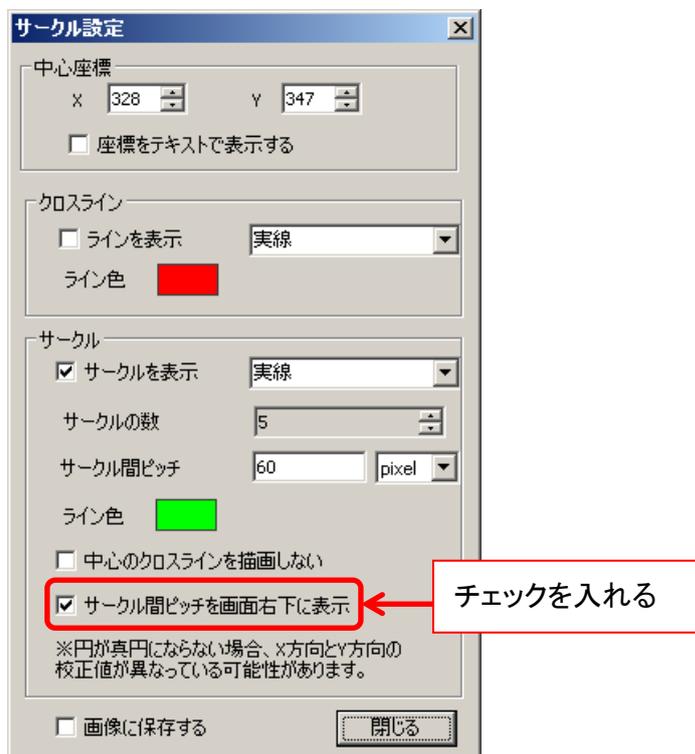


7. クロスラインを表示する場合は、サークル設定画面よりクロスラインの線種・ライン色を指定した後、「ラインを表示」をチェックしてください。

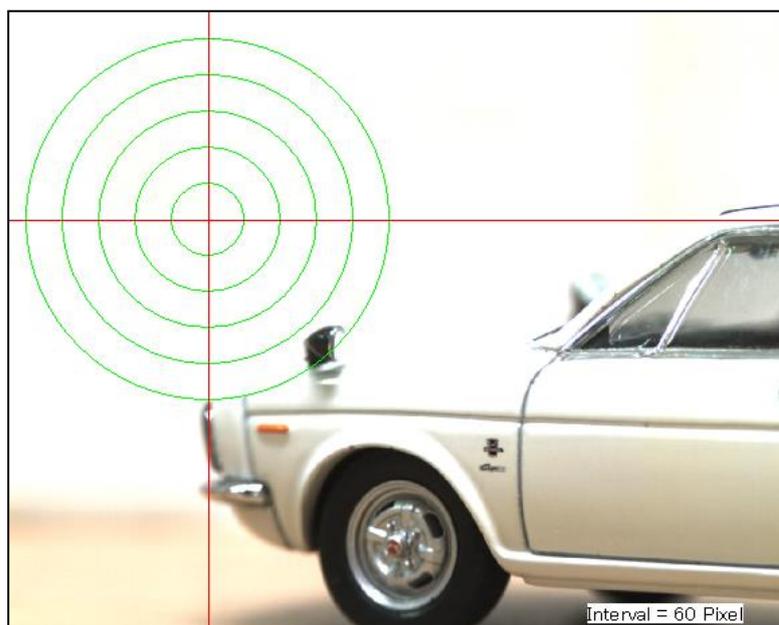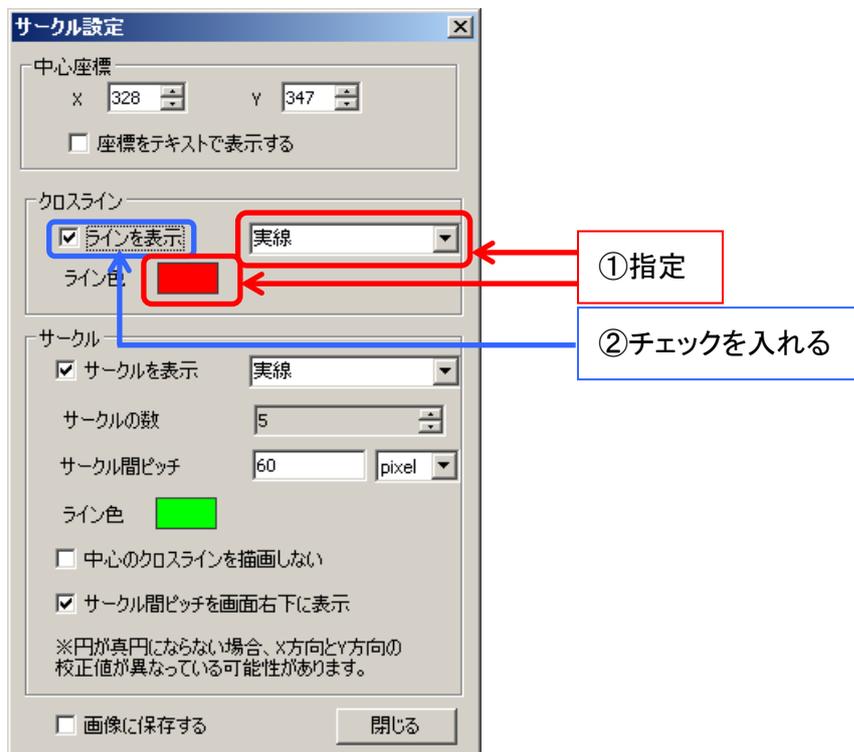

8. 中心のサークルのクロスラインを表示しない場合は、サークル設定画面より「中心のクロスラインを描画しない」をチェックしてください。

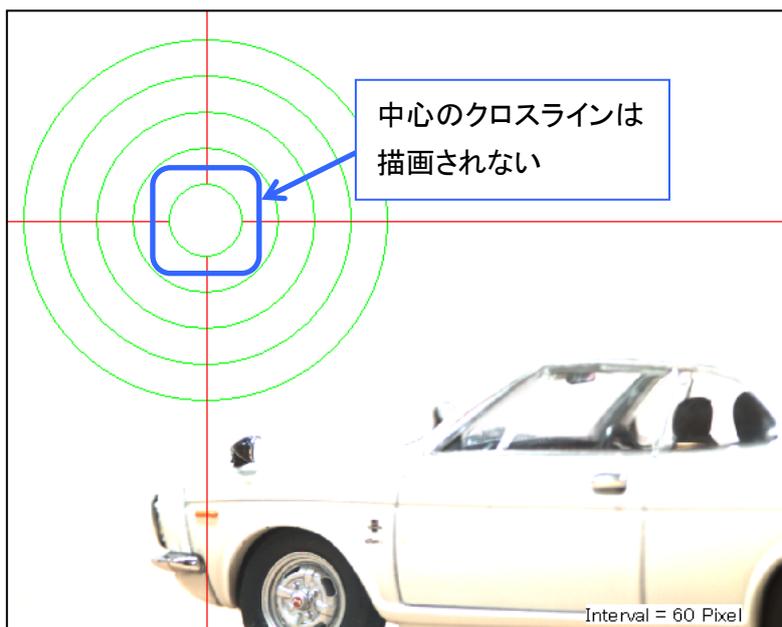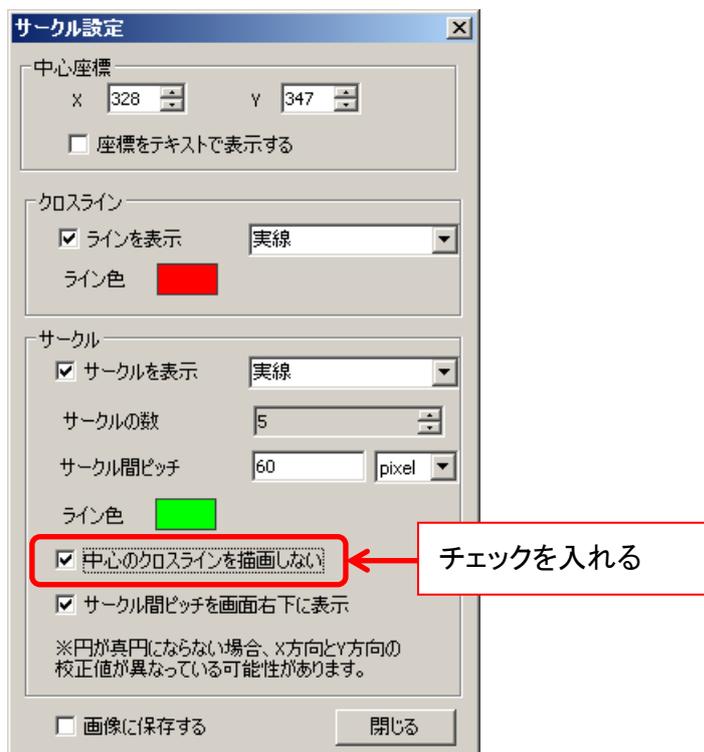

9. サークルもしくはクロスラインを移動させる場合は、サークル設定画面より中心座標を変更するか、もしくは画面上で中心座標にカーソルを合わせ、矢印十字キーの状態ですりクリック&ドラッグしてください。

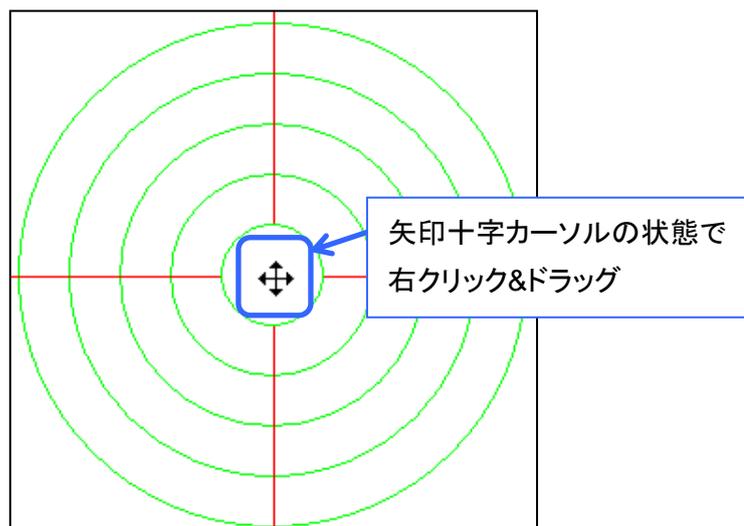


6.7. 描画設定を行う

フォントや線の太さなど、測長項目に関する各種設定を行うことができます。

描画に関する設定は、描画設定画面より行います。


描画設定画面の表示手順は以下の通りです。

1. メニューの「測長」から  描画設定 を左クリックします。
2. 描画設定画面から、設定する項目のタブを左クリックしてください。

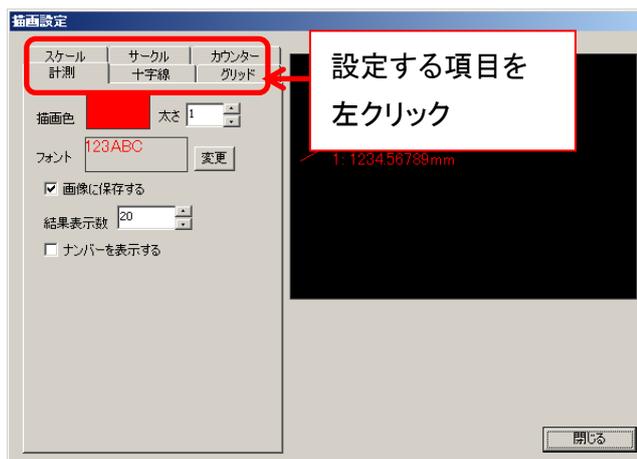

距離、面積、角度の描画設定は「計測」タブで行います。

設定した内容は、右側の画面に反映されます。

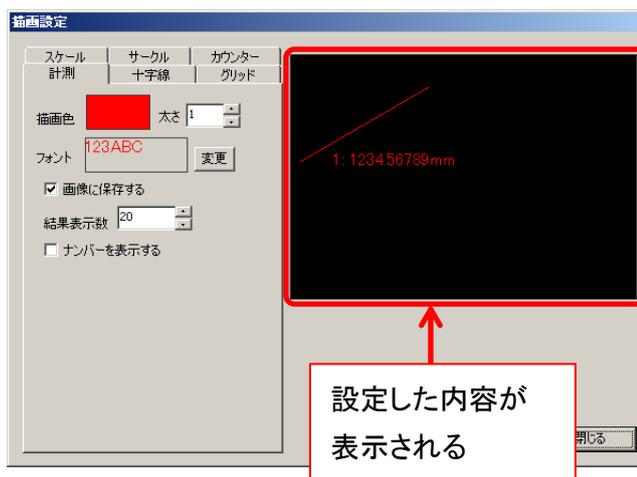

※注意事項

描画色・線の太さ・フォント・画像保存に関する設定は、設定変更後に測長したデータに反映されます。

既に測長が行われたデータの設定は変更されません。

計測項目の描画設定を行う

A) 描画色を設定する


「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



B) 線の太さを設定する

「太さ」に設定する太さを入力するか、マウスホイールで数値を変更してください。

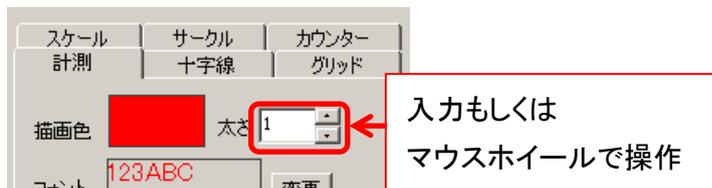

太さの範囲は 1～20 です。

C) フォントを設定する

「フォント」右の矩形もしくは「変更」を左クリックします。

「フォント」画面が表示されますので、フォントを選択してください。



D) 計測結果のリストに表示する数を設定する


「結果表示数」に表示数を入力するか、マウスホイールで数値を変更してください。




設定数以上の計測結果を確認する際は、リストのスクロールバーを動かしてください。

E) 計測結果の横に通し番号を振る

「ナンバーを表示する」をチェックしてください。

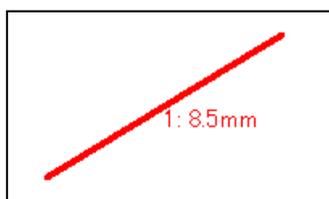

ナンバーを表示する


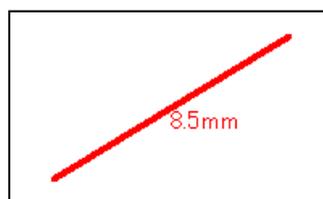


ナンバーを表示しない


F) 距離計測の X, Y の表示・非表示を切り替える

「距離計測で X, Y を表示する」をチェックしてください。

※設定の変更にはソフトの再起動が必要です。

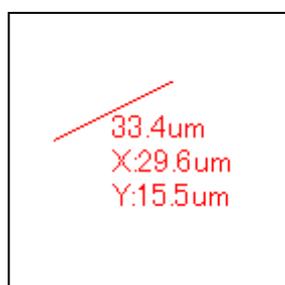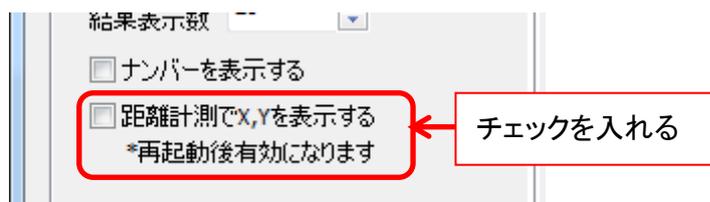

X, Y を表示する

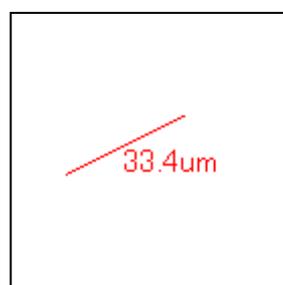

X, Y を表示しない

十字線の描画設定を行う

A) 描画色を設定する

「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



B) 線の太さを設定する

「太さ」に設定する太さを入力するか、マウスホイールで数値を変更してください。



太さの範囲は 1～20 です。

C) フォントを設定する


「フォント」右の矩形もしくは「変更」を左クリックします。

「フォント」画面が表示されますので、フォントを選択してください。



D) 座標を表示する

「座標を表示する」をチェックしてください。

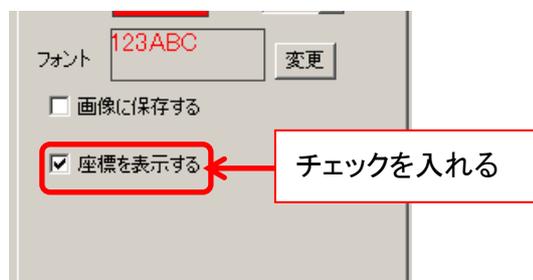

グリッドの描画設定を行う

A) 描画色を設定する


「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



B) 線の太さを設定する

「太さ」に設定する太さを入力するか、マウスホイールで数値を変更してください。

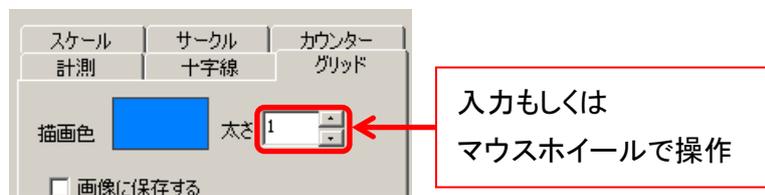

太さの範囲は 1～5 です。

スケールの描画設定を行う

A) 描画色を設定する

「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



B) 線の太さを設定する


「太さ」に設定する太さを入力するか、マウスホイールで数値を変更してください。



C) フォントを設定する

「フォント」右の矩形もしくは「変更」を左クリックします。

「フォント」画面が表示されますので、フォントを選択してください。

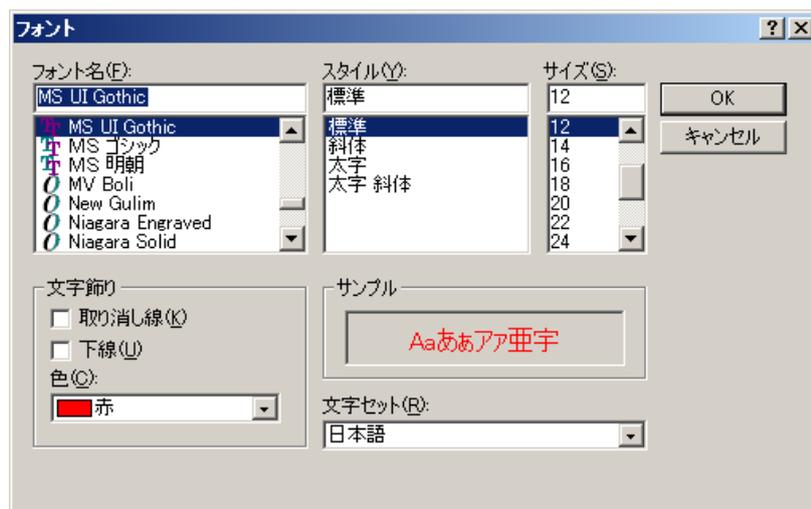

D) 適用する校正值設定を設定する

「校正值設定」より、適用する校正值設定を選択してください。



※注意事項

この描画設定が適用されるのは、校正值設定画面で設定するスケールです。
描画のスケールに関しては、「計測」タブで行う描画設定が適用されます。

サークルの描画設定を行う

A) サークルの描画色を設定する

「サークル」項目内「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



B) サークルの線種を設定する


「サークル」項目内「線種」より選択してください。



C) クロスラインの描画色を設定する

「クロスライン」項目内「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。

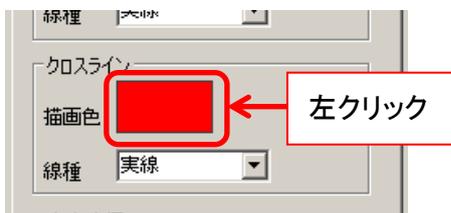


D) クロスラインの線種を設定する

「クロスライン」項目内「線種」より選択してください。



E) クロスラインの中心に座標を表示する


「中心座標」項目内「中心座標を表示する」をチェックしてください。

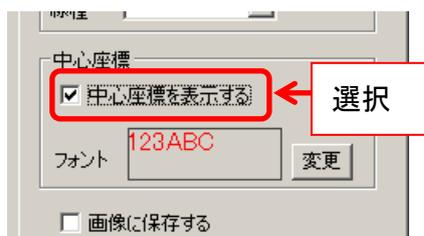

F) 中心座標のフォントを設定する

「中心座標」項目内「フォント」右の矩形もしくは「変更」を左クリックします。

「フォント」画面が表示されますので、フォントを選択してください。

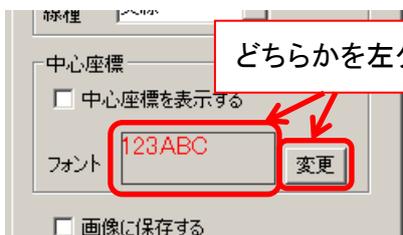

カウンターの描画設定を行う

A) 描画色を設定する

「描画色」右の矩形を左クリックします。

「色の設定」画面が表示されますので、描画色を選択してください。



6.8. 測長結果を削除する

距離・面積・角度の計測結果を画面上およびリスト上から削除することができます。

1 項目ずつ削除する


1. メニューの「測長」内にあるリストから、削除する項目を選択します。



2. メニューの「測長」より を左クリックしてください。選択した測長項目を削除します。

全項目を削除する

1. メニューの「測長」内のリストで何も選択していない状態で、 を左クリックします。
2. 下記の画面が表示されましたら、「はい」を左クリックしてください。全ての項目を削除します。

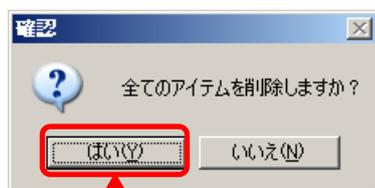


左クリック

6.9. 測長結果を保存する

距離・面積・角度の計測結果を CSV 形式もしくは mes 形式で保存することができます。

測長結果を保存する

1. メニューの「測長」より  保存 を左クリックします。
2. ファイル保存画面が表示されますので、ファイル名、ファイル形式、保存場所を選択して「保存」を左クリックしてください。

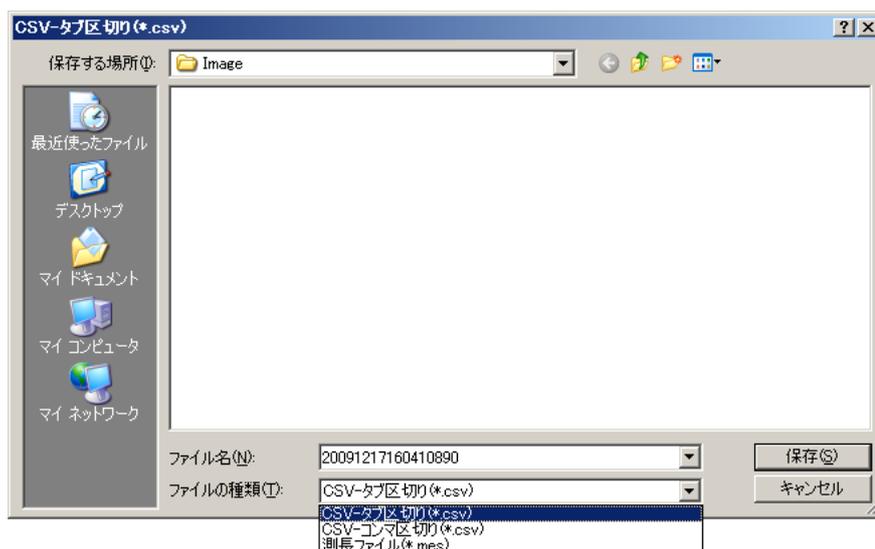

ファイル保存形式

CSV 形式(タブ区切り)、CSV 形式(コンマ区切り)、mes 形式(測長ファイル)の3種類から選ぶことができます。

mes ファイル(測長ファイル)は、画面上の計測結果を別ファイルにて保存したものです。


mes ファイル(測長ファイル)はドラッグアンドドロップにて再度画面上に表示することができます。

※注意事項

mes ファイル(測長ファイル)をドラッグアンドドロップする際、画像と mes ファイルの画素サイズが合っていない場合には正しく表示されません。

7.1. 手動カウントを行う


1. メニューの「カウント」より  手動カウント開始 を左クリックします。
2. 画面上にて、カウントするものを左クリックします。

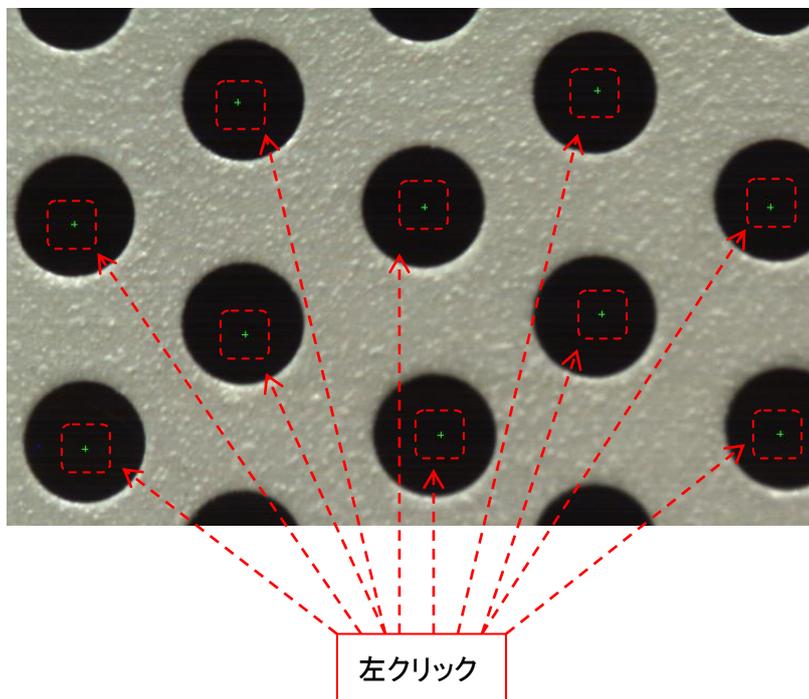

3. カウントが終了した場合、画面上で右クリックしてください。カウント結果が確定します。

7.2. 自動カウントを行う

1. メニューの「カウンター」より  自動カウント を左クリックします。
2. 自動カウンター画面より、検出方式、許容誤差、パターンサイズ、結果表示数、マーク色を設定します。

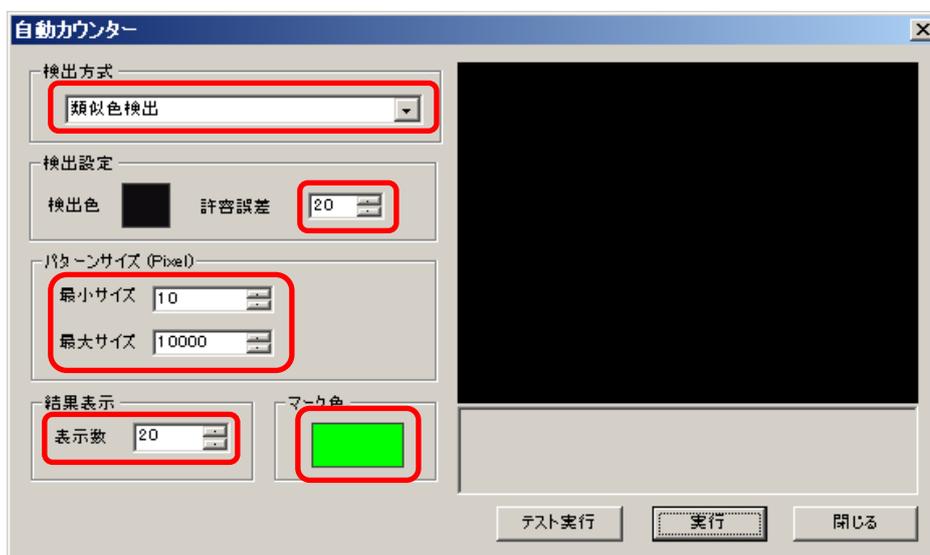


検出方式は「類似色検出」と「輝度差検出」の2種類から選択できます。


類似色検出 = 画像上の同じ色を検出

輝度差検出 = 画像上の同じ輝度を検出(モノクロ画像にのみ有効)

3. 自動カウンター画面の「検出設定」項目内「検出色」右の矩形を左クリックします。

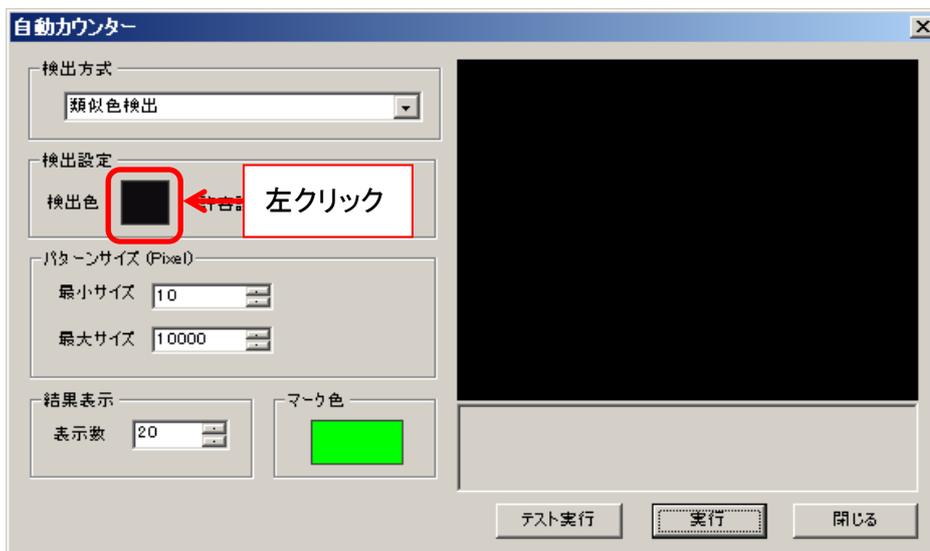

- 画面上で、検出したい色の箇所を左クリックします。
- 自動カウンター画面より「テスト実行」を左クリックします。

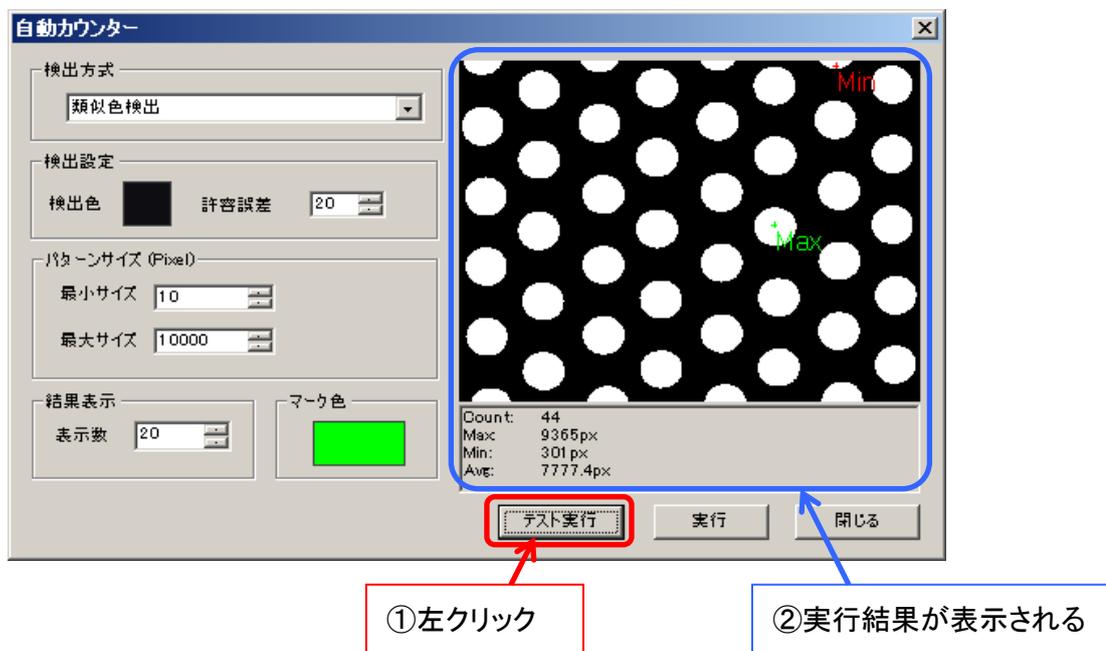


自動カウンター画面の右側にテスト実行の結果が表示されます。

期待した結果が得られなかった場合は、2に戻って再度設定を行い、「テスト実行」を左クリックしてください。テスト実行は何度でも行うことができます。

期待した結果が得られた場合は、6に進んでください。

- 自動カウンター画面より「実行」を左クリックしてください。カウント結果が確定します。

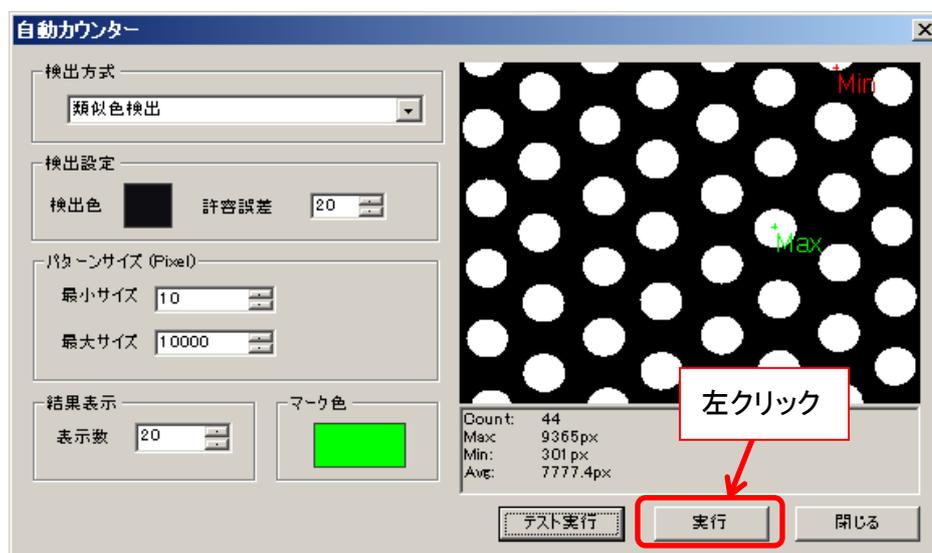

※パターンサイズの設定方法


テスト実行で得られる結果のうち、「Max」は画面上にある検出色のエリアの中で最も大きなもの、「Min」は最も小さなものとなります。

テスト実行をした後、パターンサイズの最小サイズと最大サイズをテスト実行結果の「Max」と「Min」に近づけて再度テスト実行を行うと、より精度の高いデータを得ることができます。

7.4. カウント結果を保存する

カウント結果を CSV 形式で保存することができます。

1. メニューの「カウンター」より  保存 を左クリックします。
2. ファイル保存画面が表示されますので、ファイル名、ファイル形式、保存場所を選択して「保存」を左クリックしてください。

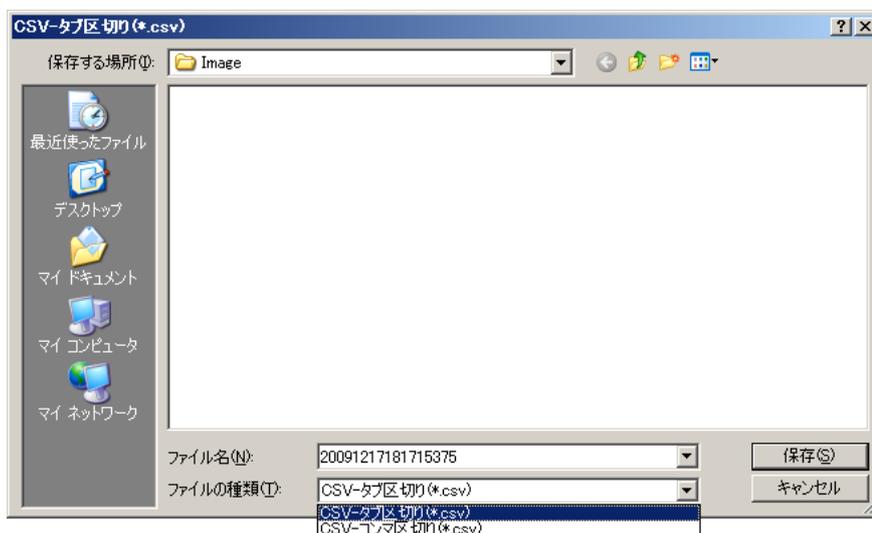


保存形式は CSV 形式で、タブ区切りとコンマ区切りの 2 種類から選ぶことができます。

8. 各種設定を行う

8.1. ファイル保存設定

ファイル保存に関する設定は、簡易設定画面もしくは詳細設定画面より行うことができます。

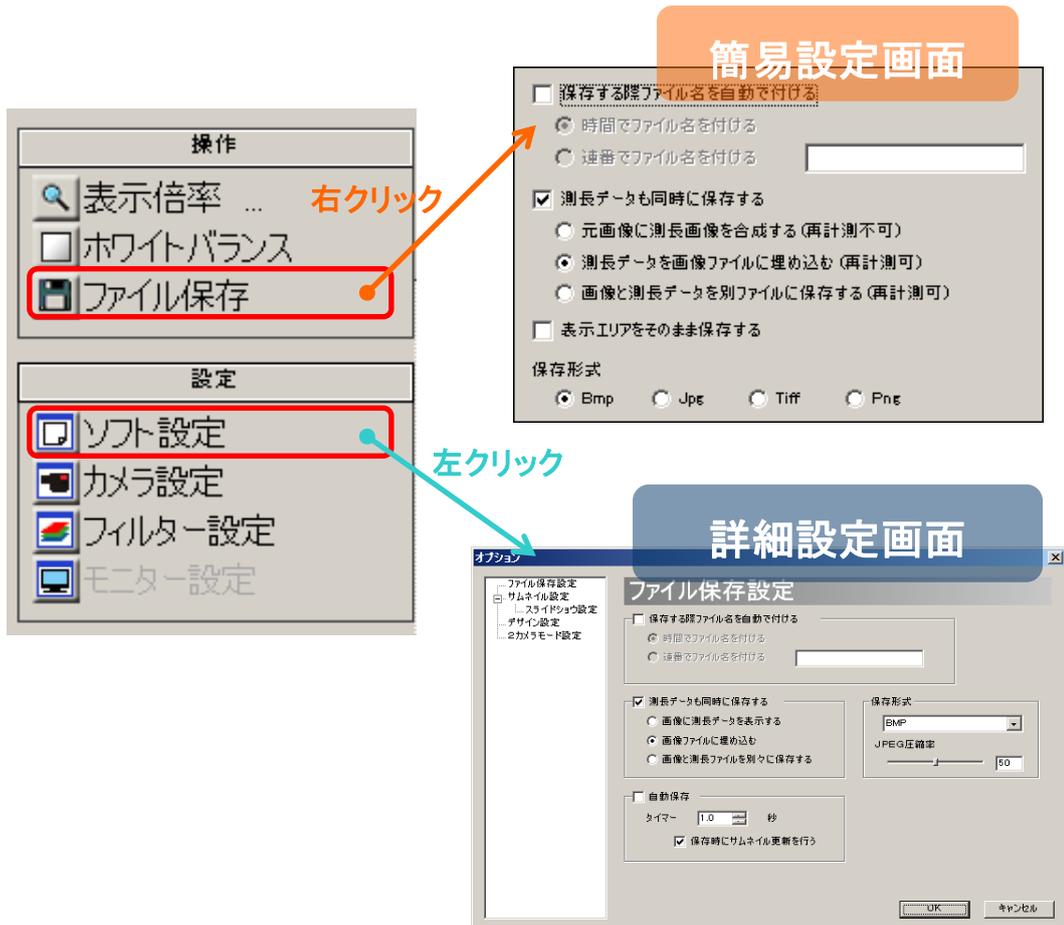

※注意事項

- 詳細設定画面で行った設定を反映させるには「OK」を左クリックしてください
- 詳細設定画面で行った設定を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください

ファイル名を自動でつける

メニューの「操作」から  ファイル保存 を左クリックした際、ファイル設定ダイアログを開かずに一定条件のファイル名で自動保存することができます。ファイル名の形式は以下の2種類から選択できます。

A) 保存時間

ファイルを保存した時間からファイル名を付けます。

例えば2007年2月15日14:25:12:23に保存した場合、ファイル名は「2007021514251223.(拡張子)」となります。

B) 任意の文字列と連番

ユーザが指定する任意の文字列+連番でファイル名を付けます。

例えば任意の文字列を「AAA」と指定した場合、ファイル名は「AAA0001.(拡張子)」、「AAA0002.(拡張子)」...となります。


任意の文字列を指定しない場合、ファイル名は「0001.(拡張子)」、「0002.(拡張子)」...となります。

ファイルの保存フォルダは、初期設定では
ドキュメント → Artray → ArtMeasure → Image
となります。


設定は簡易設定画面と詳細設定画面の両方で行うことができます。

以下では簡易設定画面での設定方法を説明しますが、詳細設定画面でも同様に設定できます。

1. 「保存する際ファイル名を自動で付ける」をチェックします。

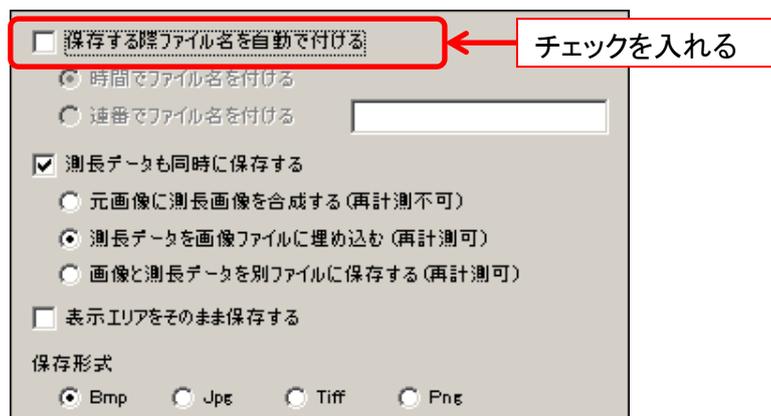


2. ファイル名の形式を選びます。

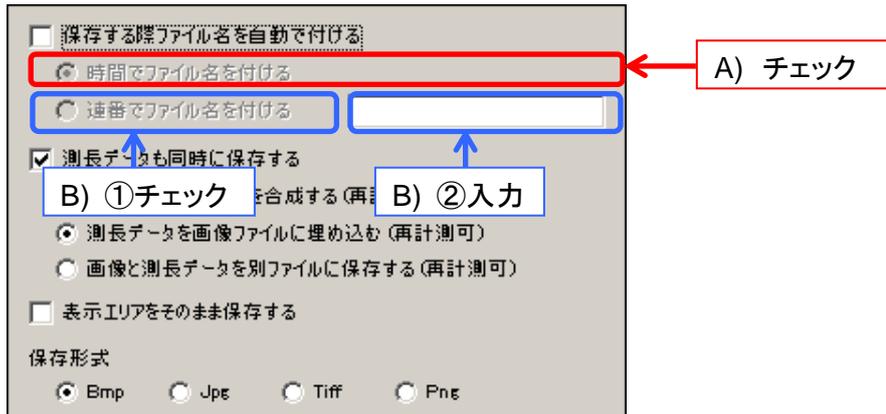


- A) ファイル名を時間でつける場合は「時間でファイル名を付ける」をチェックしてください
- B) ファイル名に連番をつける場合は「連番でファイル名を付ける」をチェックして、右側のエディットボックスに任意の文字列を入力してください

ファイル名を手動で付ける場合は、「保存する際ファイル名を自動で付ける」のチェックを外してください。

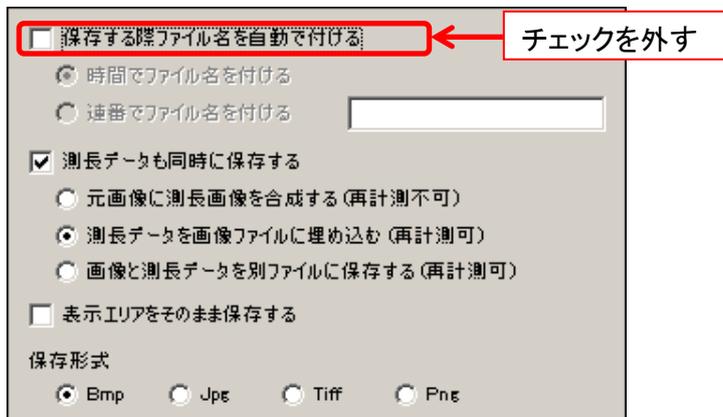

メイン画面に表示されている範囲の画像をそのまま保存する場合は「表示エリアをそのまま保存する」にチェックを入れてください。

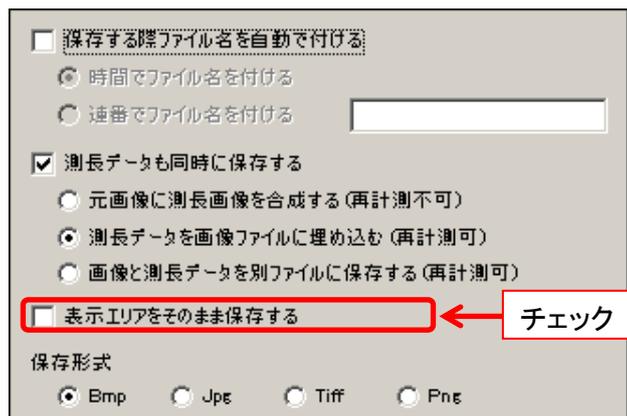

測長データを同時に保存する

カメラ画像と測長データを同時に保存することができます。
保存形式は以下の 3 種類から選択できます。

A) 元画像に測長画像を合成する

カメラ映像と測長データを 1 つのファイルに合成します。
測長結果の下の画素情報は失われます。
再計測はできません。

B) 測長データを画像ファイルに埋め込む

測長データを画像ファイルのフッタに埋め込みます。
元の画像情報を失うことはありません。
再度読み込んだ場合、再計測をすることができます。

C) 画像と測長データを別ファイルに保存する

カメラ画像を任意の保存形式で、測長データを mes 形式で保存します。
測長データを画面にドラッグ&ドロップすることで、再度読み込みおよび計測をすることができます。

設定は簡易設定画面と詳細設定画面の両方で行うことができます。

以下では簡易設定画面での設定方法を説明しますが、詳細設定画面でも同様に設定できます。

1. 「測長データも同時に保存する」をチェックします。

保存する際ファイル名を自動で付ける

時間でファイル名を付ける

連番でファイル名を付ける

測長データも同時に保存する

元画像に測長画像を合成する(再計測不可)

測長データを画像ファイルに埋め込む(再計測可)

画像と測長データを別ファイルに保存する(再計測可)

表示エリアをそのまま保存する

保存形式

Bmp Jpg Tiff Png

2. 保存の形式を選択します。

保存する際ファイル名を自動で付ける
 時間でファイル名を付ける
 連番でファイル名を付ける

測長データも同時に保存する
 元画像に測長画像を合成する(再計測不可)
 測長データを画像ファイルに埋め込む(再計測可)
 画像と測長データを別ファイルに保存する(再計測可)

表示エリアをそのまま保存する

保存形式

Bmp Jpg Tiff Png

どれか一つをチェック

3. 各測長項目の描画設定で「画像に保存する」をチェックしてください。

以下の画面は計測項目の例です。

スケール サークル カウンター
 計測 十字線 グリッド

描画色 ■ 太さ 1

フォント 123ABC 変更

画像に保存する チェックを入れる

結果表示数 20

ナンバーを表示する

描画設定画面の表示手順は、110 頁の「[描画設定を行う](#)」をご確認ください。

なお描画項目のグリッドとサークルに関しては、各設定画面からも設定が可能です。

詳しくは 98 頁の「[グリッドを描画する](#)」、もしくは 119 頁の「[サークルを描画する](#)」をご確認ください。


保存形式を設定する

ファイルの保存形式を Bmp、Jpg、Tiff、Png の4種類から選択できます。

設定は簡易設定画面と詳細設定画面の両方で行うことができますが、JPEG 形式での圧縮率の設定は詳細設定画面でのみ可能となります。


<簡易設定画面で設定する>

「保存形式」から設定したい保存形式をチェックしてください。

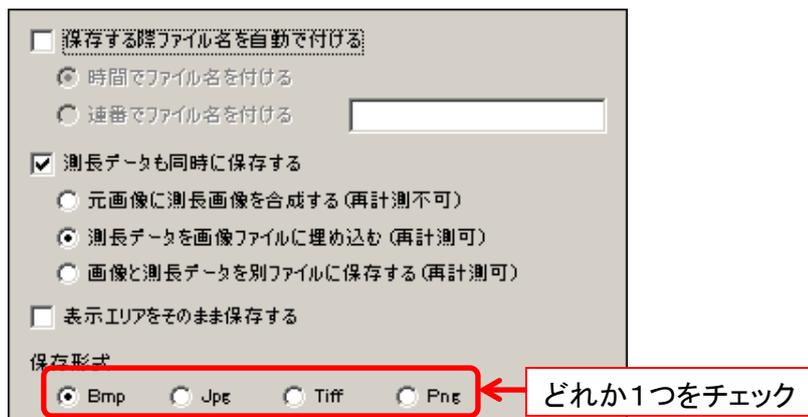

<詳細設定画面で設定する>

「保存形式」より設定したい保存形式を選択してください。

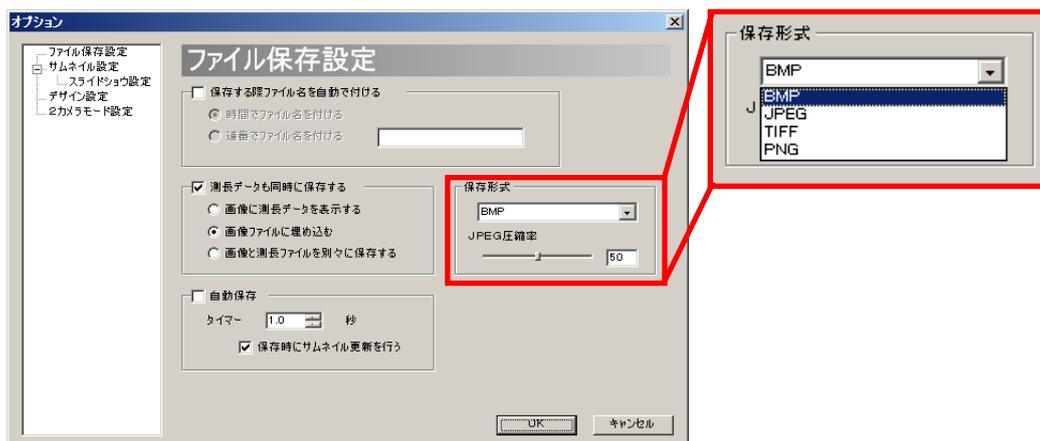


JPEG の場合、圧縮率を 1～100 の間で指定することができます。スライダーバーを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。




ファイルの自動保存を設定する

任意の時間おきに画像を自動保存することができます。

1. 「自動保存」をチェックします。

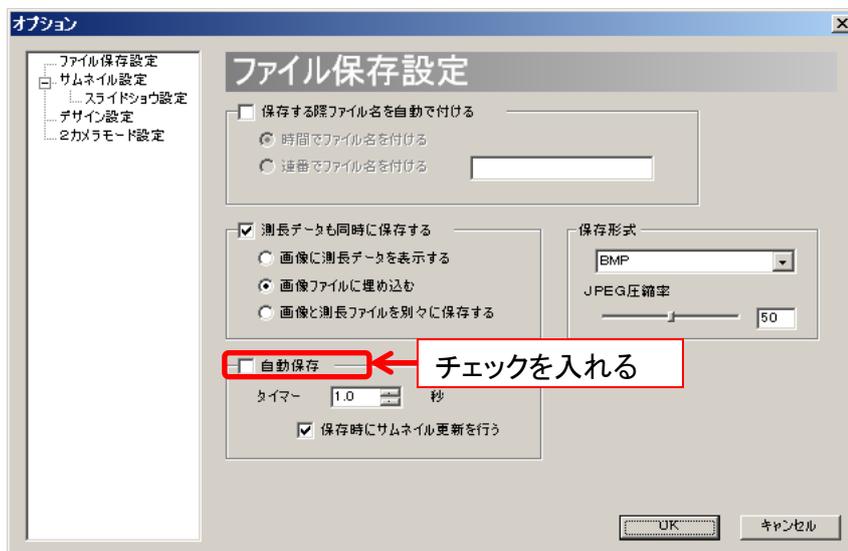


2. 「タイマー」の欄に、画像を保存する間隔を入力します。

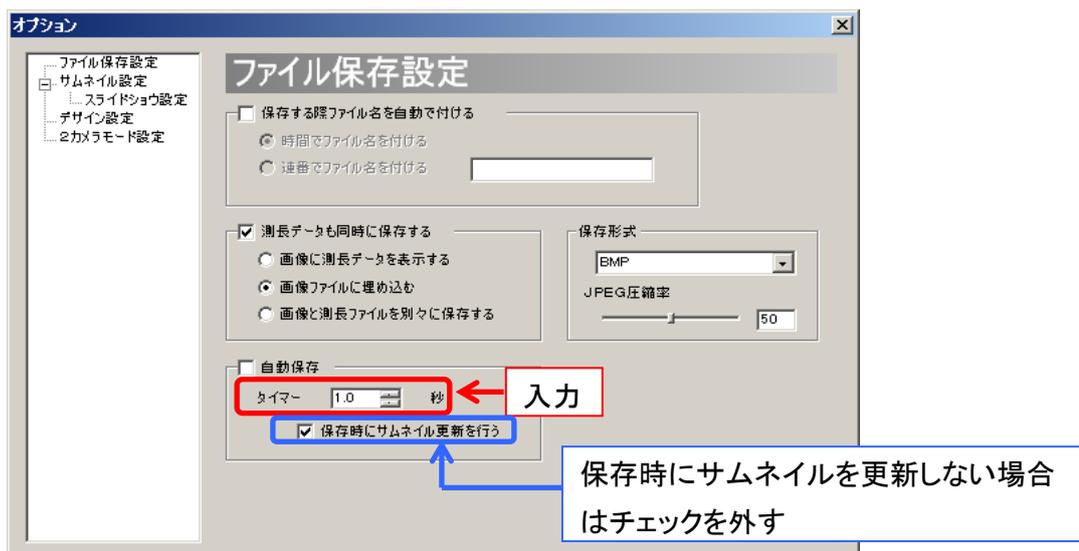

保存時にサムネイルを更新しない場合は、「保存時にサムネイル更新を行う」のチェックを外してください。

3. 「OK」を押すと、自動保存を開始します。

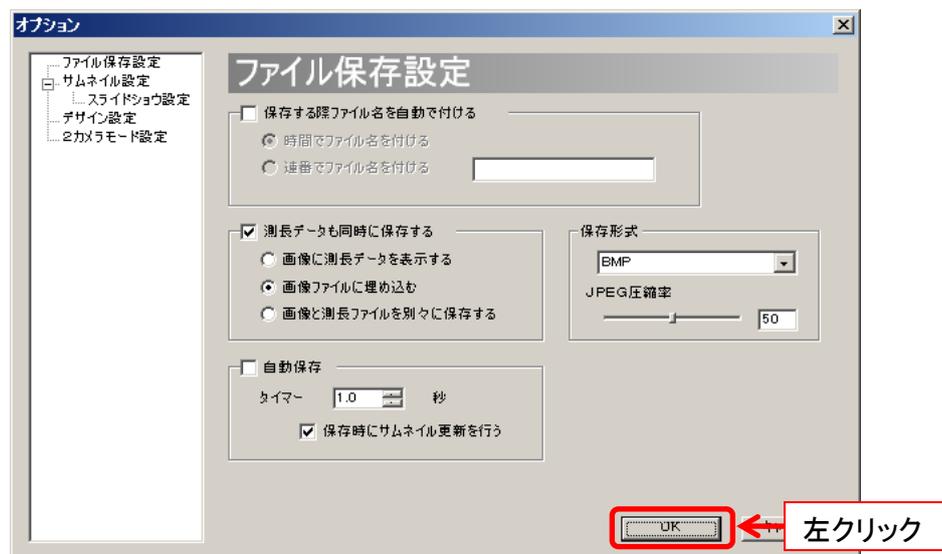


※注意事項

- タイマーは 0.1 秒単位で 0.0～1000.0 秒まで設定できますが、実際に保存されるタイミングはカメラのフレームレート、ウェイトタイム及び PC のスペック等に依存します
- 例えば、フレームレートが 10 のときにタイマーに 0.1 を設定しても、1 秒間に 10 枚確実に保存できるとは限りません
- 「保存する際ファイル名を自動で付ける」がチェックされていない場合、自動的に時間でファイル名を付けて保存します
- 「保存する際ファイル名を自動で付ける」がチェックされている場合、そのファイル名の形式で自動保存されます
- 保存を停止する場合は、メニューの「操作」から  ファイル保存 を押す、もしくは「自動保存」のチェックを外して「OK」ボタンを押してください


8.2. サムネイル設定

サムネイルに関する設定は、サムネイル設定画面より行うことができます。
サムネイル設定画面の表示手順は以下の通りです。

1. メニューの「設定」より  ソフト設定 を左クリックします。
2. 画面左側のツリーから「サムネイル設定」を左クリックします。

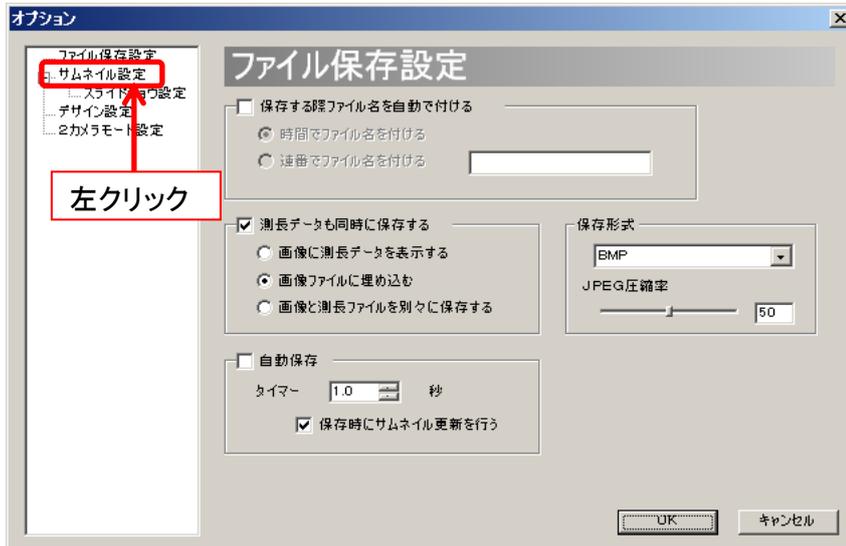

3. サムネイル設定画面が表示されました。

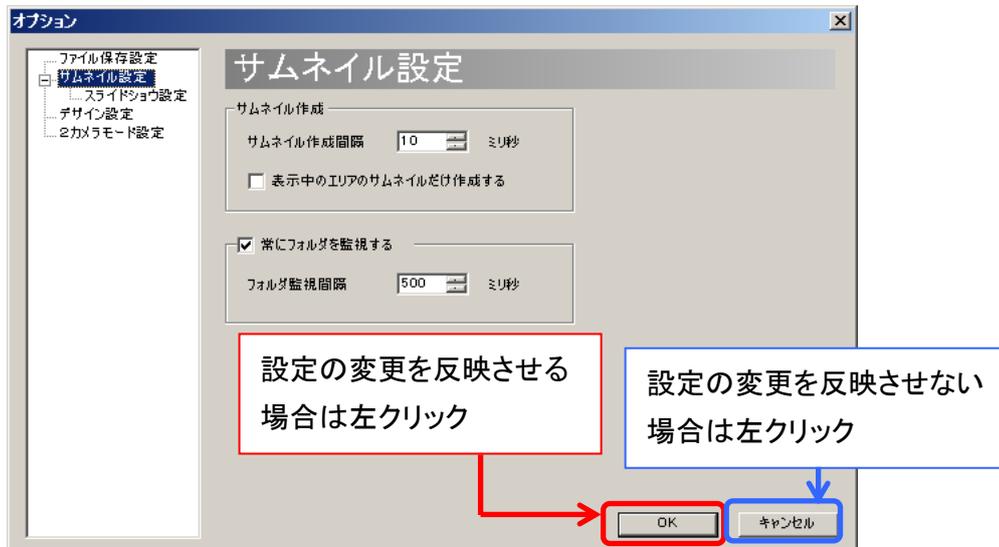


設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後、「OK」を左クリックしてください。

設定の変更を反映させないときは、「キャンセル」を左クリックしてください。

サムネイルを作成する間隔を設定する

「サムネイル作成」の「サムネイル作成間隔」に、設定する間隔を入力してください。

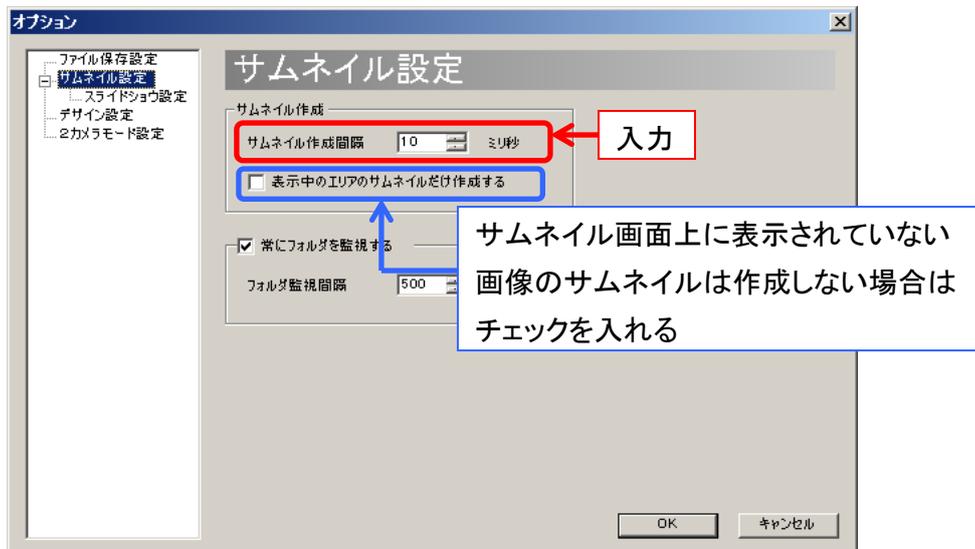

サムネイル作成間隔は 1～10000 ミリ秒の範囲で設定できます。


サムネイル画面に表示されていない画像のサムネイルは作成しない場合は「表示中のエリアのサムネイルだけ作成する」にチェックを入れてください。

全ての画像のサムネイルを作成する場合、画像の数が多いとソフトウェアの動作が重くなる可能性があります。

サムネイル作成元のフォルダを常に監視する

サムネイル作成元のフォルダを常に監視する設定にしていると、外部のアプリケーションなどによってファイルが追加された場合にサムネイルを作り直します。

「常にフォルダを監視する」にチェックを入れ、フォルダ監視間隔を入力してください。

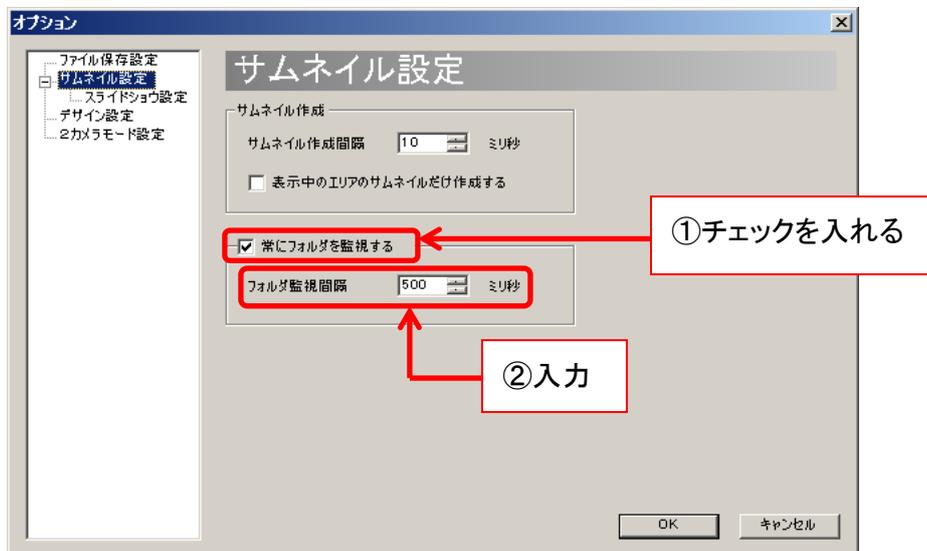


フォルダ監視間隔は、100～10000 ミリ秒の範囲で設定できます。

なお、初期設定では「常にフォルダを監視する」には既にチェックが入っています。


8.3. スライドショー設定

スライドショーに関する設定は、スライドショー設定画面より行うことができます。
スライドショー設定画面の表示手順は以下の通りです。

1. 「設定」より  ソフト設定 を左クリックします。
2. 画面左側のツリーから「スライドショー設定」を左クリックします。

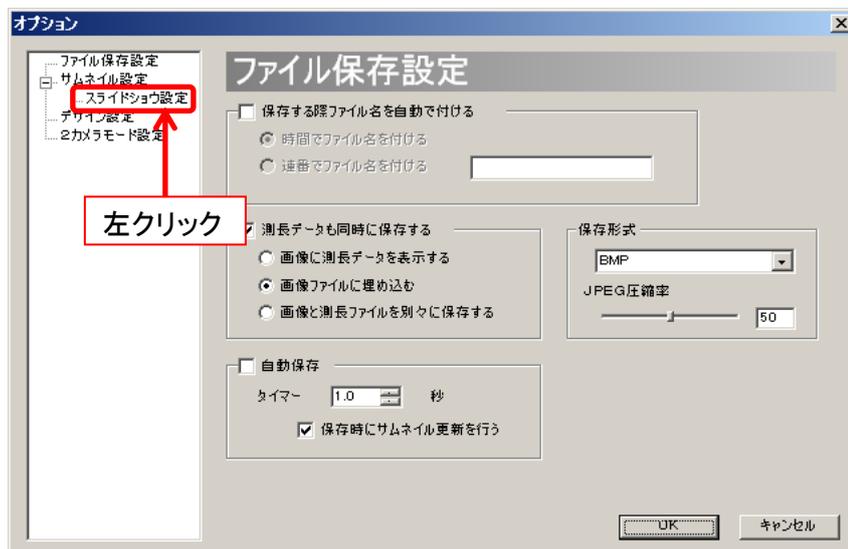

3. スライドショー設定画面が表示されました。

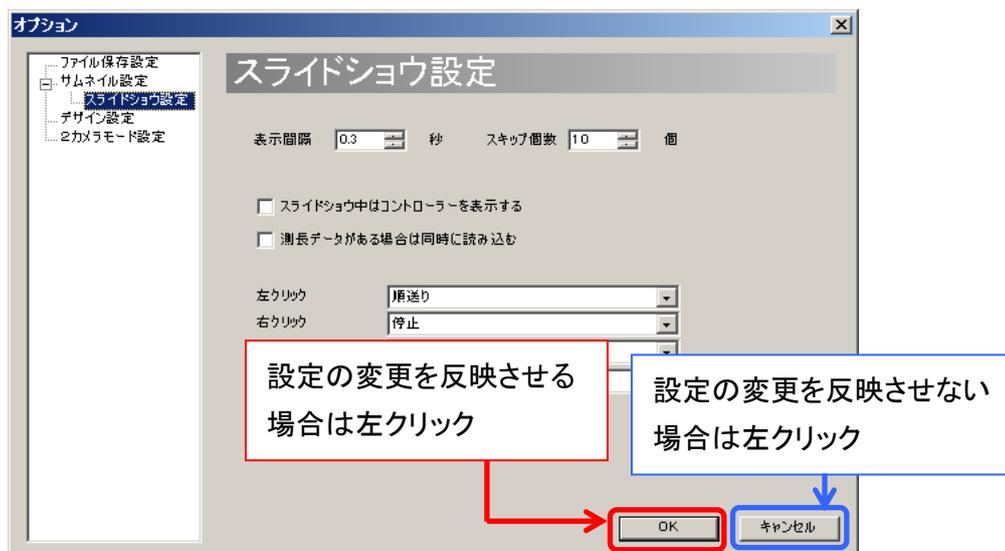


設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後「OK」を左クリックしてください。
設定の変更を反映させないときは、「キャンセル」を左クリックしてください。

スライドショーの表示間隔を設定する

スライドショー表示の際の、画像の表示間隔を設定できます。

「表示間隔」欄に、表示間隔を入力してください。

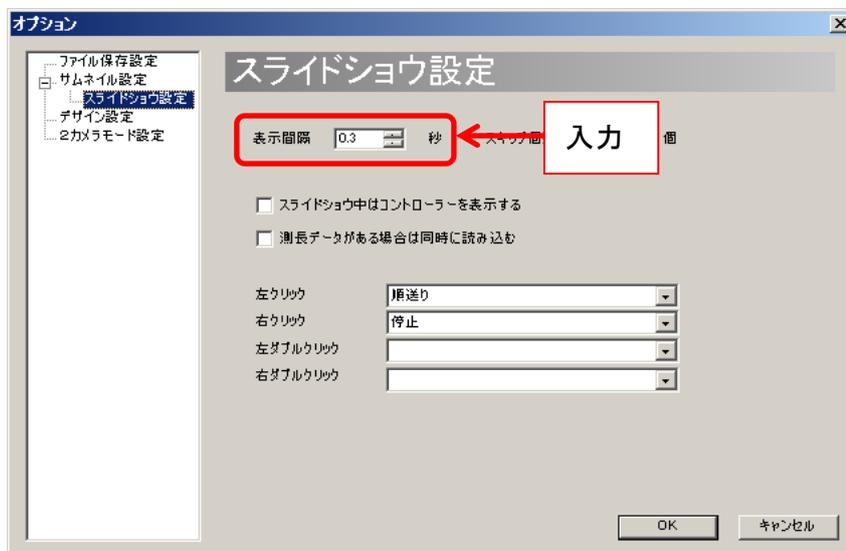


表示間隔は 0～1000 秒の範囲で、0.1 秒間隔で設定できます。

スライドショー表示中のスキップ数を設定する

スライドショー表示の際、順/逆スキップを押したときの画像のスキップ個数を設定できます。

「スキップ個数」欄に、スキップ個数を入力してください。

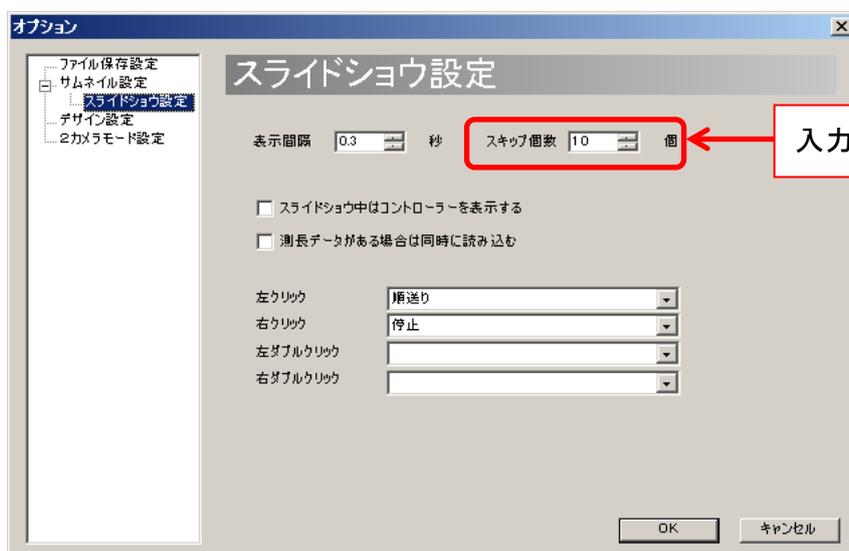


スキップ個数は 0～1000 個の範囲で設定できます。

スライドショー表示中にコントローラを表示する

スライドショー中のコントローラ(下図)の表示・非表示を切り替えることができます。




「スライドショー中はコントローラを表示する」をチェックしてください。

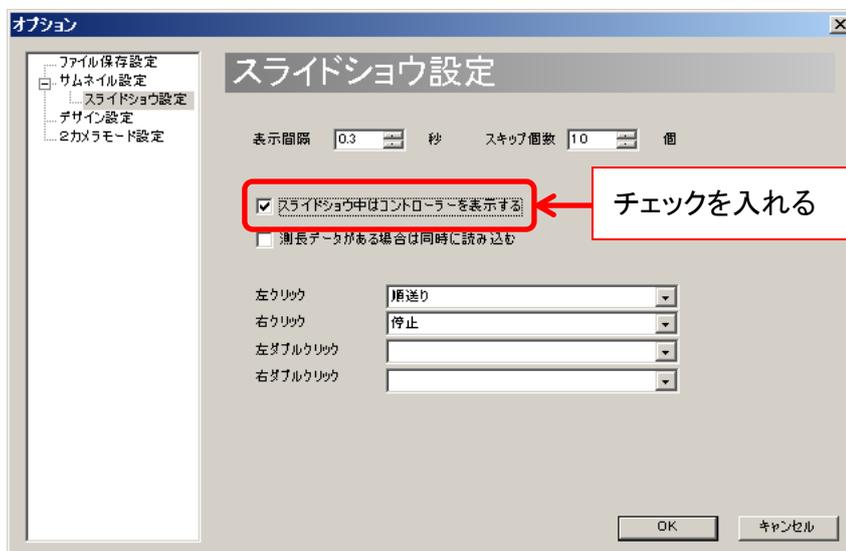

スライドショー表示中のマウス操作を設定する

スライドショー表示画面上でマウス操作をした場合の動作を設定することができます。


「右クリック」「左クリック」「左ダブルクリック」「右ダブルクリック」の各項目で動作を設定してください。

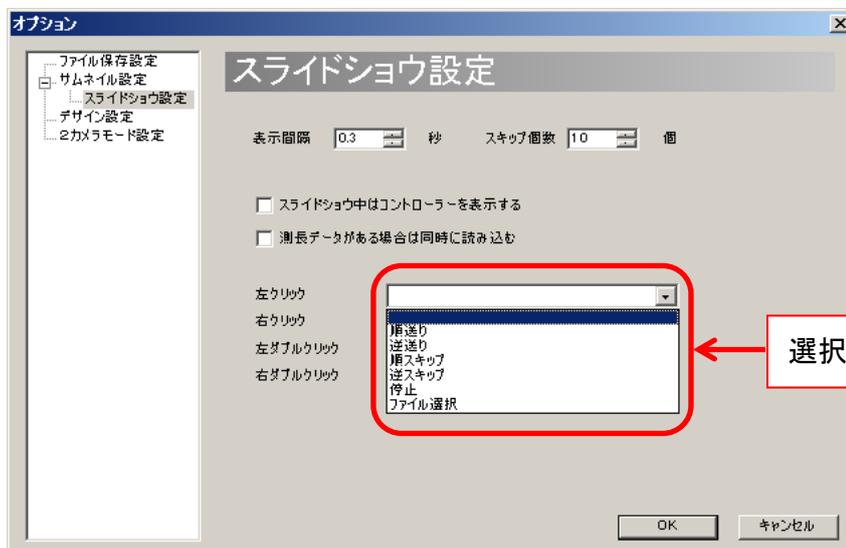


8.4. デザイン設定

計測ソフトウェアのデザインに関する設定は、デザイン設定画面から行うことができます。デザイン設定画面の表示手順は、以下の通りです。

1. メニューの「設定」より  ソフト設定 を左クリックします。
2. 画面左側のツリーから「デザイン設定」を左クリックします。

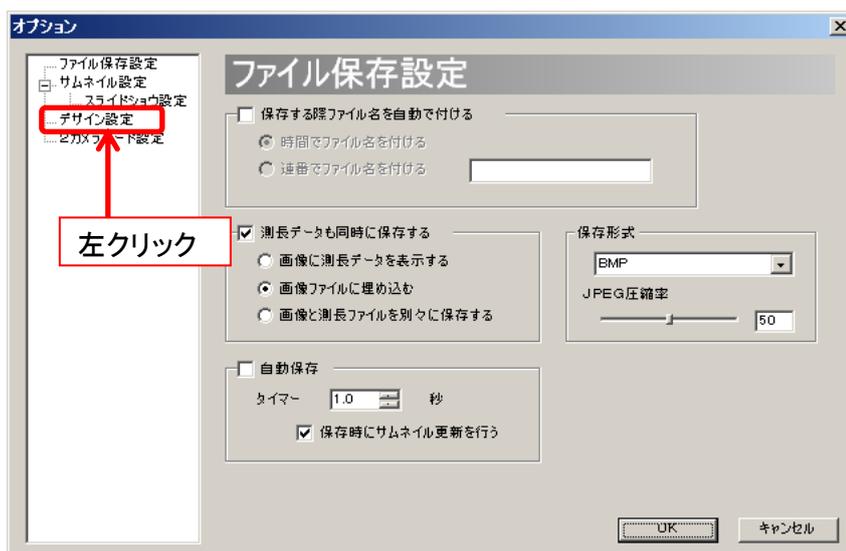

3. デザイン設定画面が表示されました。

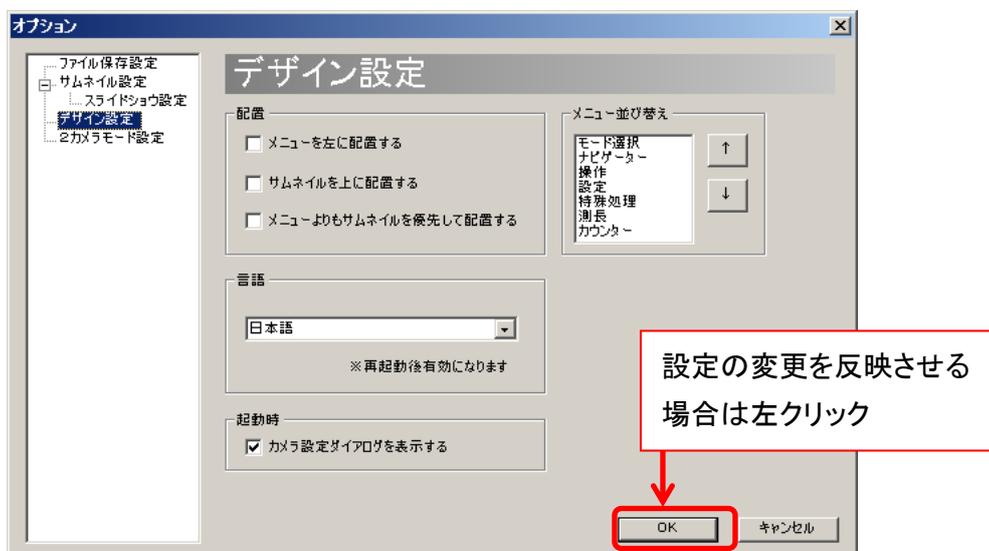


設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後「OK」を左クリックしてください。設定の変更を反映させないときは、「キャンセル」を左クリックしてください。

メニューを左に配置する

メニューは初期設定では画面の右側にありますが、これを左側に配置することができます。



「配置」の「メニューを左に配置する」をチェックしてください。

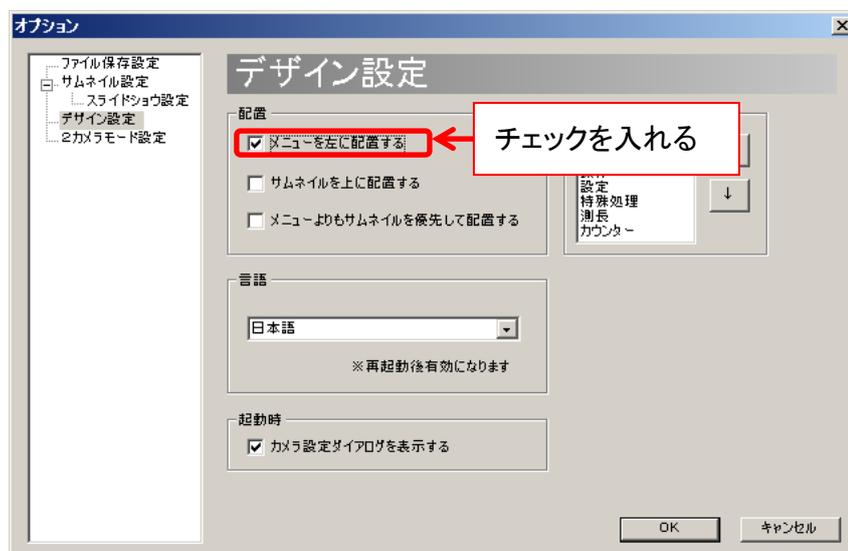


サムネイルを上配置する

サムネイル画面は初期設定では下側にありますが、これを上に配置することができます。



「配置」の「サムネイルを上配置する」をチェックしてください。

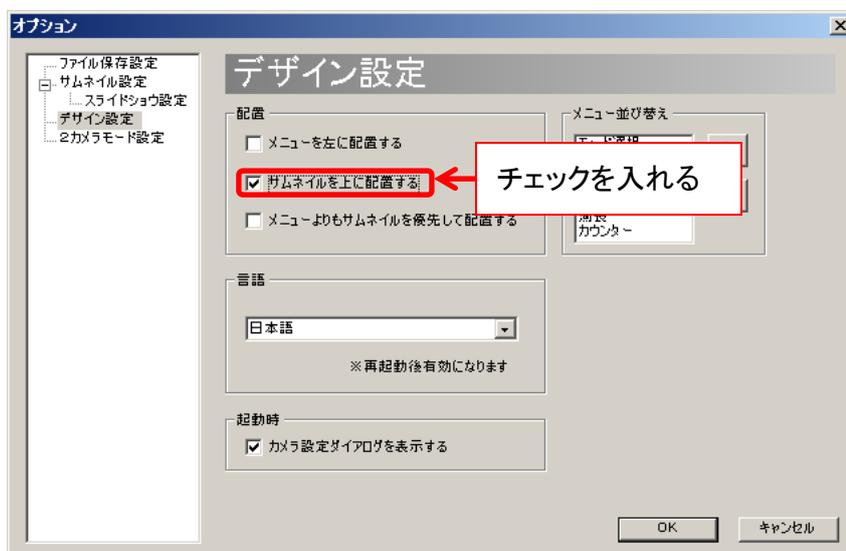


メニューよりもサムネイルを優先して配置する

初期設定ではメニューがソフトウェアの高さいっぱいに表示されますが、サムネイルをソフトウェアの幅いっぱいに表示することもできます。




「メニューよりもサムネイルを優先して配置する」をチェックしてください。

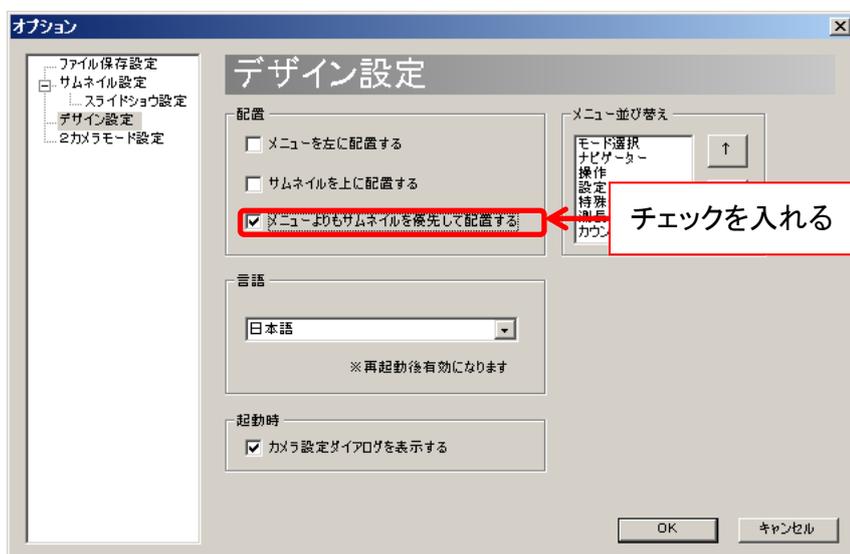


メニューを並べ替える

メニューの順番を替えることができます。

以下では「モード選択」項目を1つ下に下げる例を説明します。

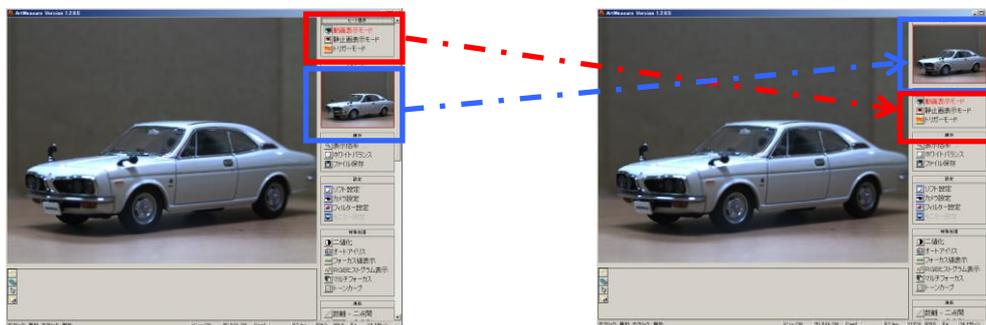


「メニュー並べ替え」欄から、移動させたい項目を選択した後、移動したい方向(上もしくは下)を左クリックしてください。

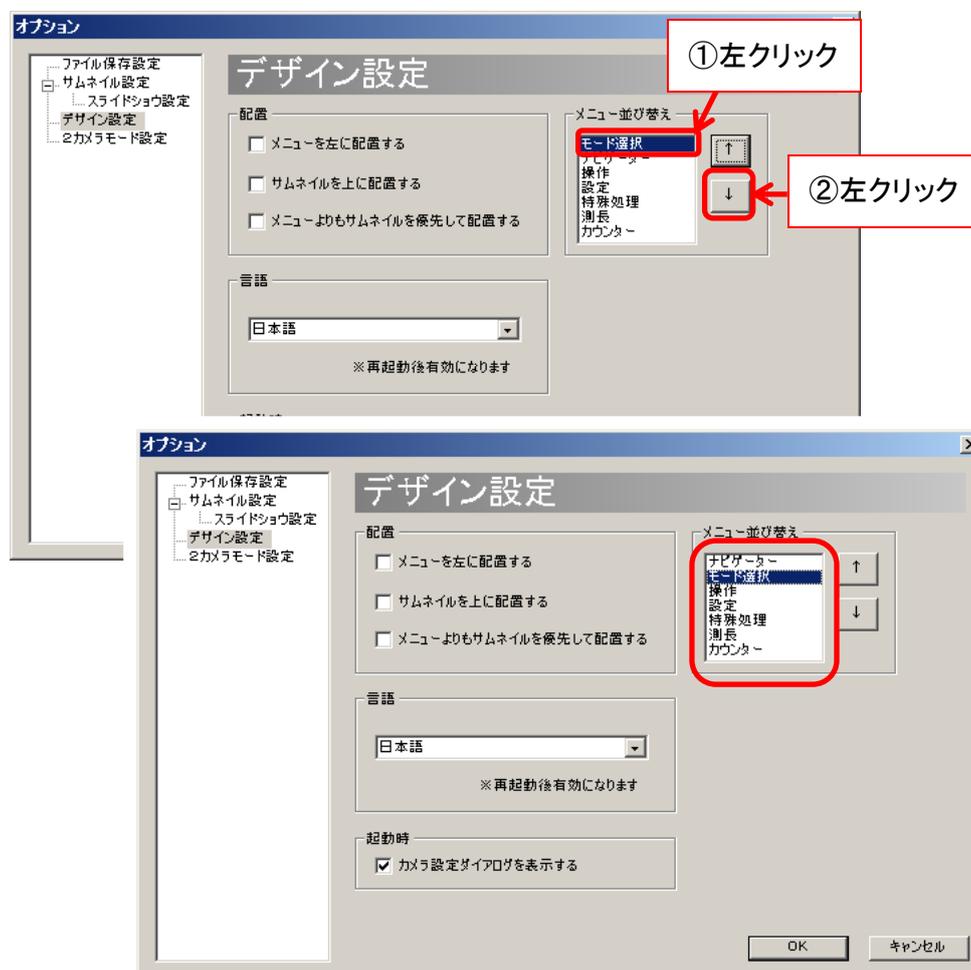


ソフトウェアの言語を設定する(日本語/英語)

ソフトウェアの言語を切り替えることができます。

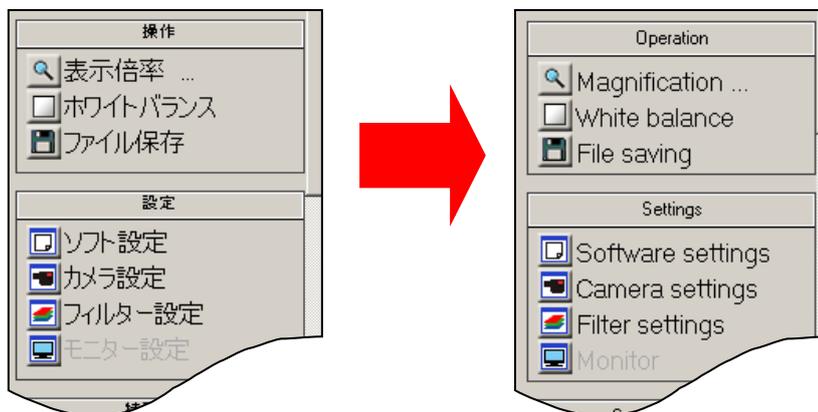

「言語」から、設定したい言語を選択します。

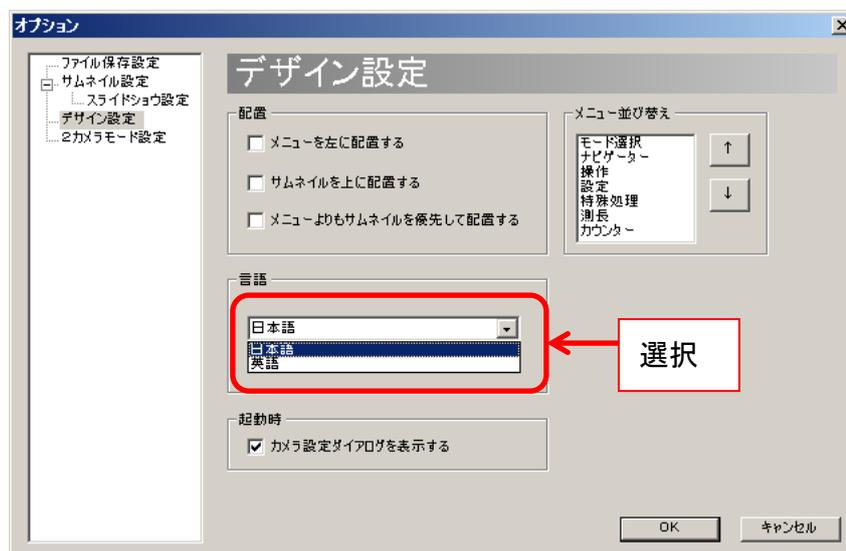

この設定を有効にするには、「OK」を左クリックしてデザイン設定画面を閉じた後、ソフトウェアを再起動してください。


起動時のカメラ設定ダイアログを非表示にする

初期設定ではソフトウェア起動時にカメラ設定ダイアログ(下図)を表示しますが、これを非表示にすることができます。

起動時のカメラ設定ダイアログとデザイン設定画面の両方から設定することができます。


<起動時のカメラ設定ダイアログから設定する>

「※今後このウィンドウを表示しない」をチェックしてください。

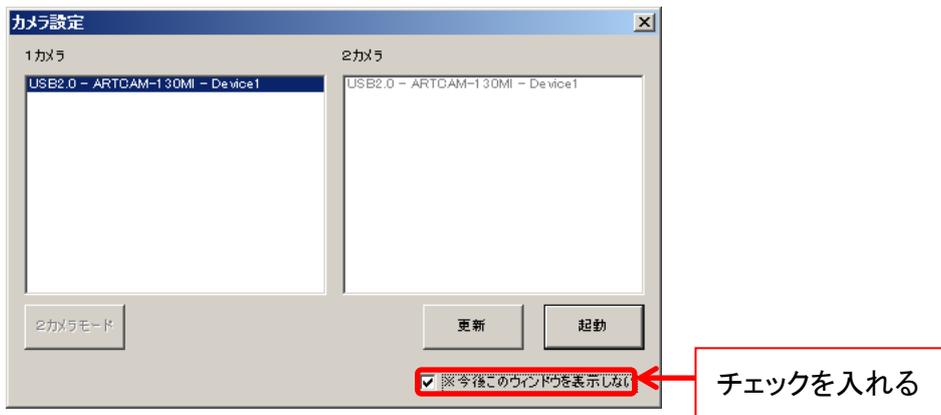

<デザイン設定画面から設定する>

「起動時」の「カメラ設定ダイアログを表示する」のチェックを外してください。

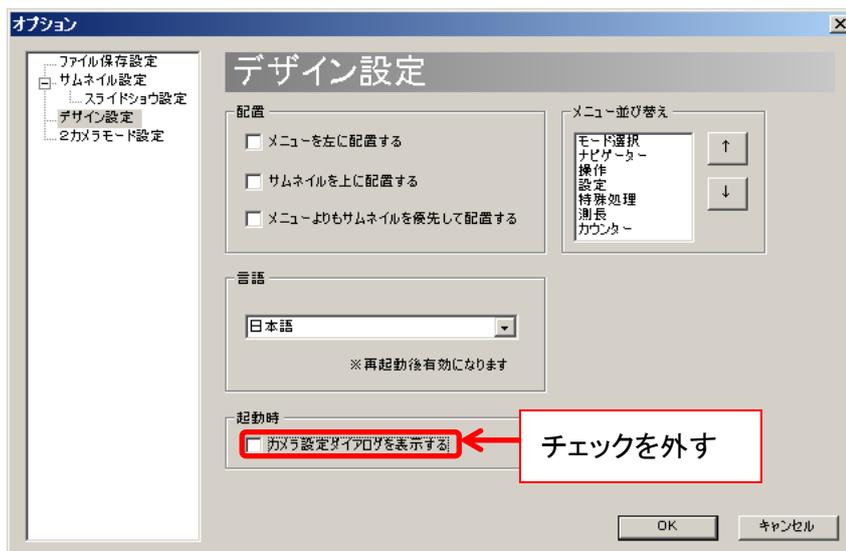

※注意事項

起動時にカメラ設定ダイアログを表示しない場合、起動時には前回正常終了時と同じカメラを自動的に選択します。

前回正常終了時とは異なるカメラを接続する場合は、ソフトウェアを起動した後、メニューの「設定」の「カメラ設定」にて、接続するカメラを選択しなおしてください。


設定を初期化する

ソフトウェアの設定を初期化することができます。


※ここで初期化される設定は ArtMeasure に関する設定です。

カメラの設定値は初期化されません。


1. 「設定の初期化」ボタンをクリックします。

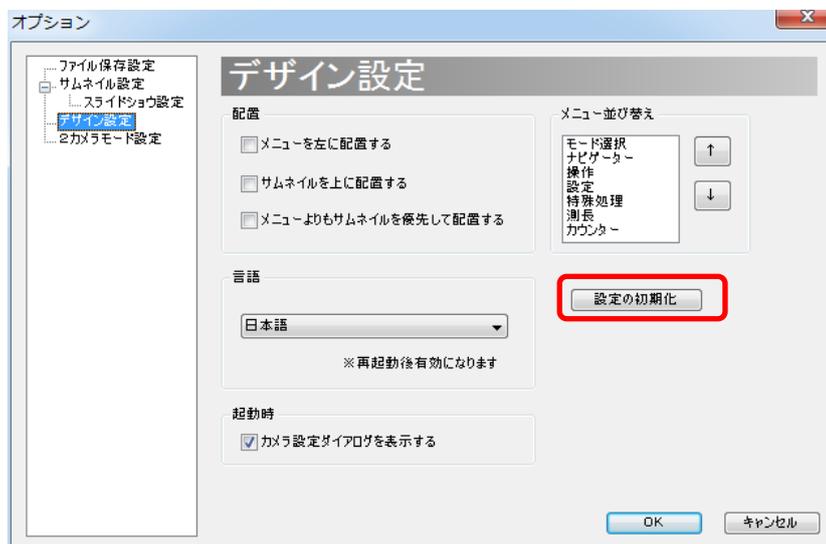

2. 確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。

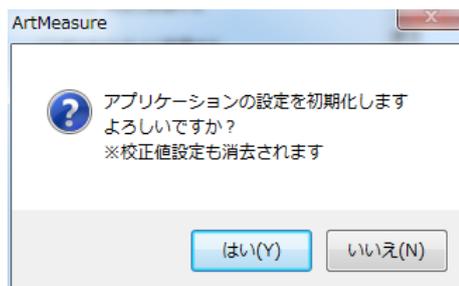


3. ソフトウェアを再起動することで初期化した設定で起動します。

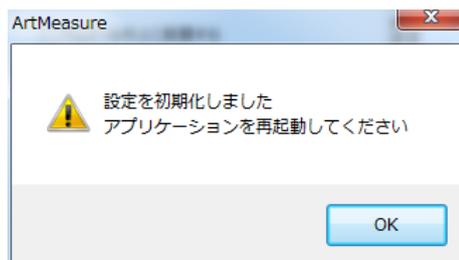

8.5. フィルター設定(標準ドライバ・eSATA カメラ)

カメラ

フィルターに関する設定は、簡易設定画面と詳細設定画面より行うことができます。

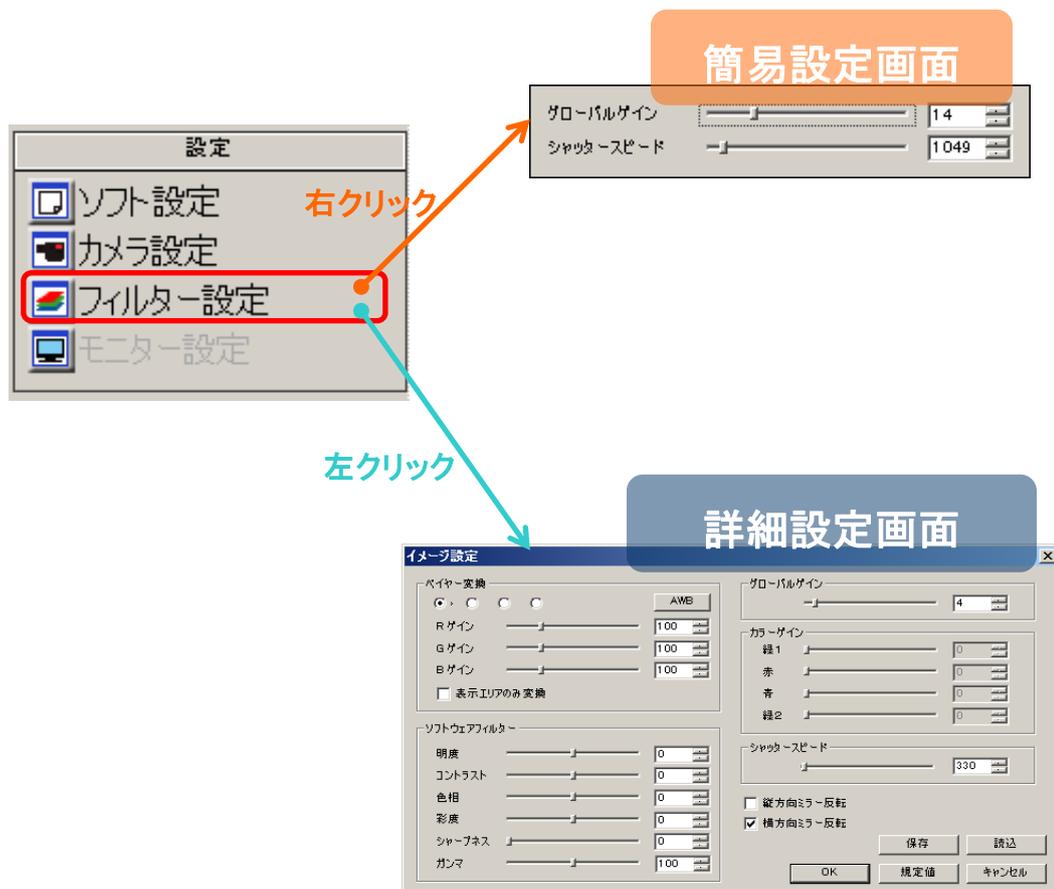

※注意事項

- 詳細設定画面で行った設定を反映させるには「OK」を左クリックしてください
- 詳細設定画面で行った設定を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください

ベイヤーパターンを変更する

詳細設定画面より「ベイヤー変換」のラジオボタンをチェックしてください。




規定のベイヤーパターンは機種によって異なります。

ベイヤーパターンはホワイトバランス設定画面からも設定することができます。詳しくは 64 頁の「[ホワイトバランスを設定する](#)」をご確認ください。

RGB ゲインを設定する


詳細設定画面より「R ゲイン」「G ゲイン」「B ゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

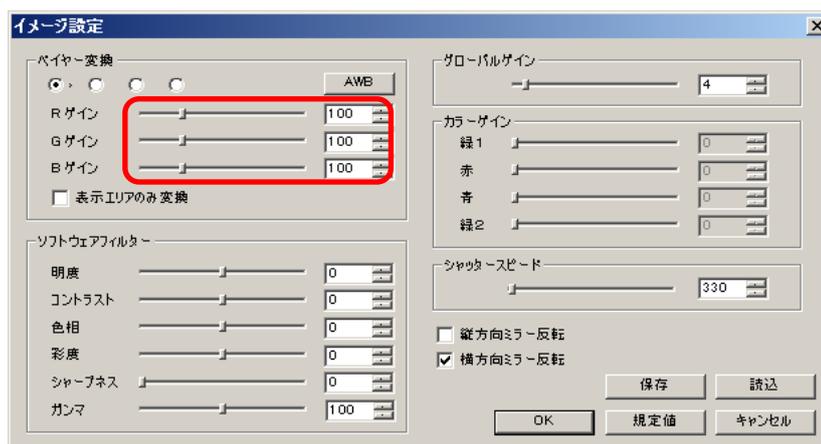

RGB ゲインはホワイトバランス設定画面からも設定することができます。詳しくは 64 頁の「[ホワイトバランスを設定する](#)」をご確認ください。

自動ホワイトバランスを設定する

詳細設定画面より「AWB」を左クリックしてください。

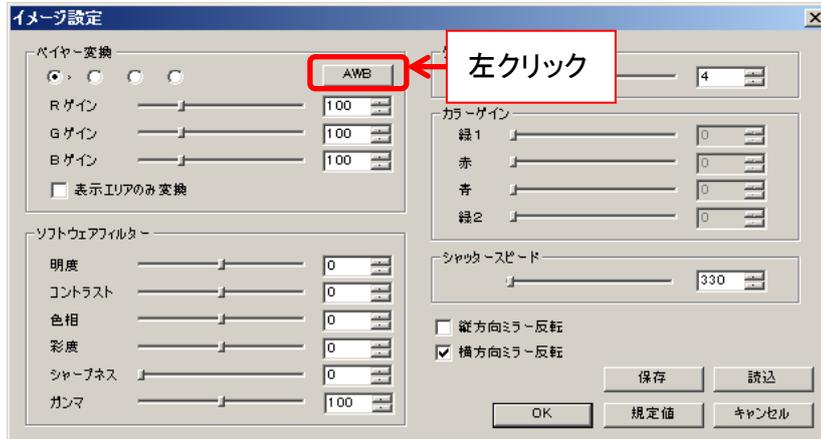


自動ホワイトバランスはホワイトバランス設定画面からも設定することができます。
詳しくは 64 頁の[「ホワイトバランスを設定する」](#)をご確認ください。

フィルタをかける

明度、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、ガンマの各フィルターを適用することができます。

詳細設定画面の「ソフトウェアフィルター」より各項目のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

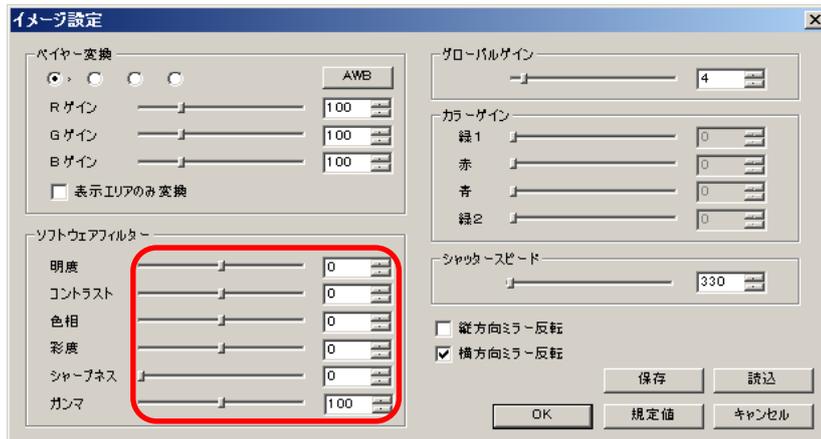

ガンマは、100 のとき標準 ($\gamma = 1.00$) になります。


シャープネスを適用した場合、処理速度の関係上、フレームレートが下がる場合があります。

※ソフトウェアフィルターを設定する場合、CPU に負荷がかかりプレビューが遅くなる場合があります


グローバルゲインを設定する

グローバルゲインは、簡易設定画面と詳細設定画面の両方から設定することができます。「グローバルゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

<簡易設定画面>

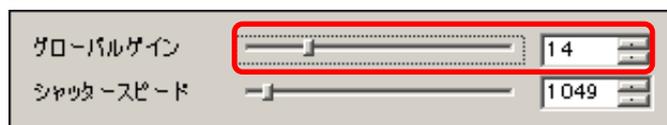

<詳細設定画面>

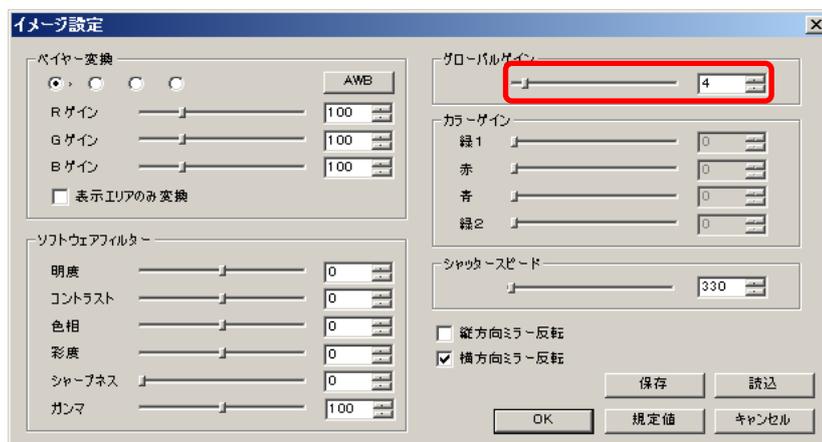


※注意事項

- グローバルゲインを設定すると、自動的にカラーゲインも同じ数値に設定されます
- カラーゲインを個別に設定する場合は、グローバルゲインを設定する必要はありません

カラーゲインを設定する

※eSATA カメラでは使用できません

詳細設定画面の「カラーゲイン」より、各項目のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

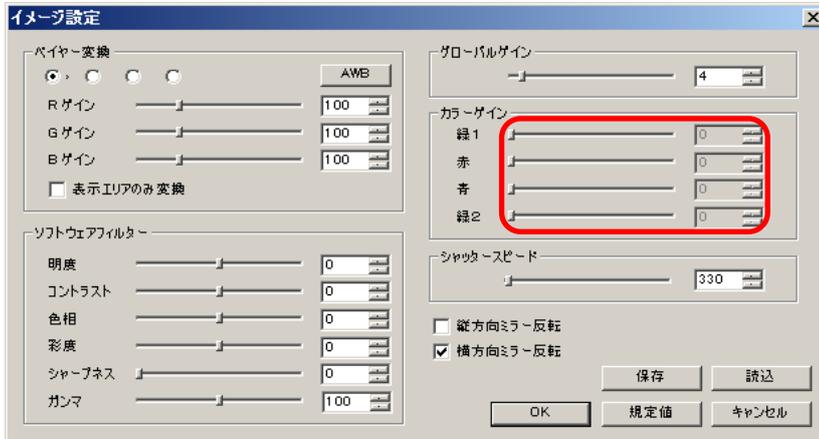

カラーゲインは 036MI を除く CMOS カメラのみ対応しています。

非対応機種の場合、上図のようにエディットボックスが灰色になり設定できません。

シャッタースピードを設定する

シャッタースピードは、簡易設定画面と詳細設定画面の両方から設定することができます。「シャッタースピード」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

<簡易設定画面>




<詳細設定画面>



ミラー反転させる

詳細設定画面より「縦方向ミラー反転」「横方向ミラー反転」の各項目をチェックしてください。

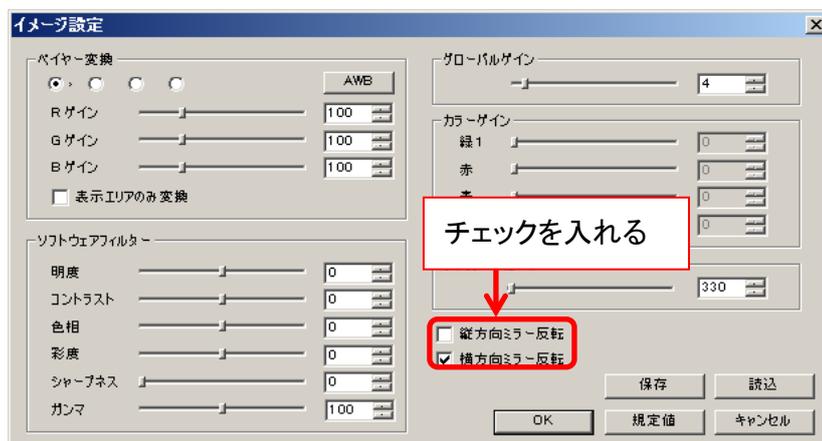

「横方向ミラー反転」機能は対応していない機種もあります。


詳しくは 221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください。

非対応機種の場合、チェック項目は灰色になりチェックできません。


フィルターに関する設定を保存する

フィルターに関する設定値をファイルに保存することができます。

1. 詳細設定画面より「保存」を左クリックしてください。

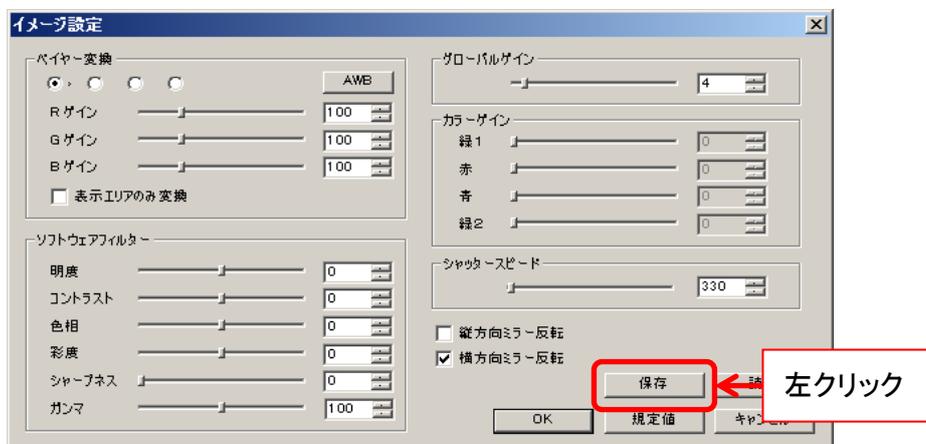


2. ファイル保存ダイアログが表示されますので、保存場所と名前を入力して「保存」を左クリックしてください。

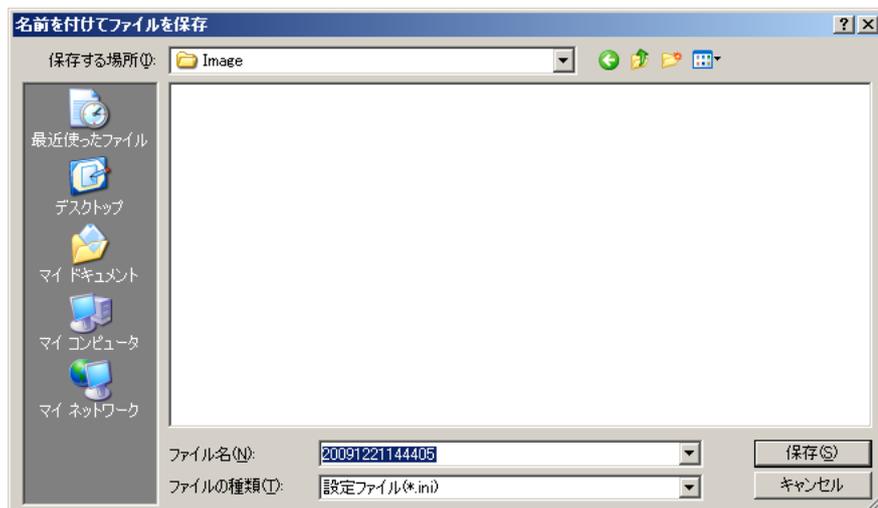


フィルターに関する設定を読み込む

既に保存済みのフィルター設定値を読み込むことができます。

1. 詳細設定画面より「読み込」を左クリックしてください。

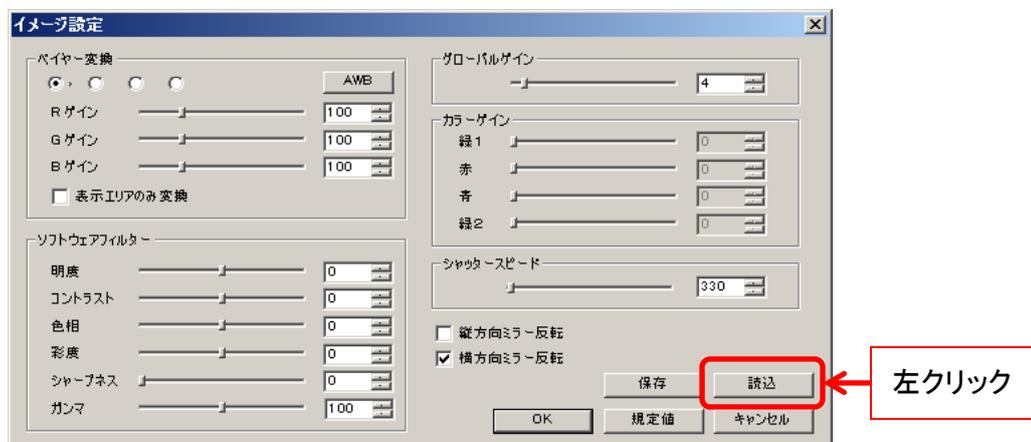

2. ファイル選択ダイアログが表示されますので、設定ファイルを指定して「開く」を左クリックしてください。

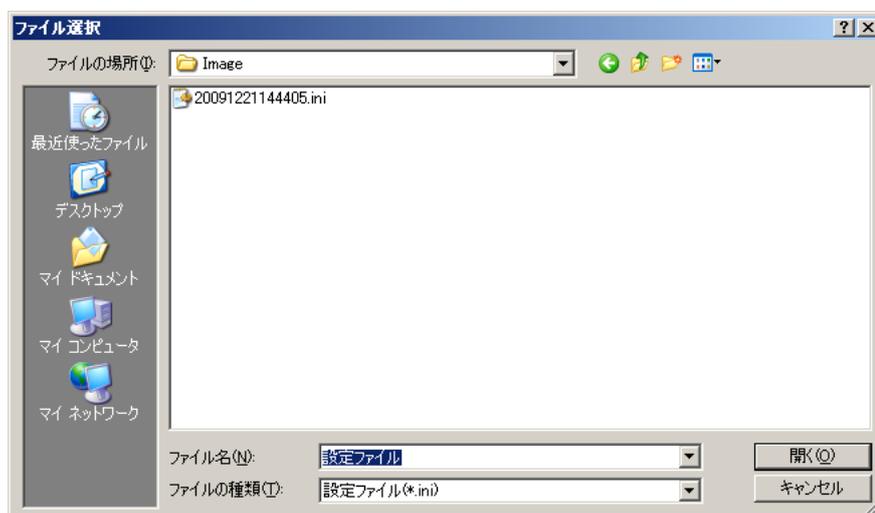

ベイヤー処理を表示エリアのみに行う

USB3.0 カメラでは、ベイヤー処理をカメラ画像全体で行うと PC のスペックによっては表示フレームレートが極端に低くなることがあります。

ソフトウェア上にカメラ画像の一部を表示している場合、表示エリアのみにベイヤー処理を行うことで表示フレームレートを向上させることができます。

ベイヤー処理を表示エリアのみに行うときは、詳細設定画面より「表示エリアのみ変換」にチェックを入れて下さい。



ベイヤー処理をカメラ画像全体で行うときは、「表示エリアのみ変換」のチェックを外してください。


※注意事項

- 静止画保存時には、カメラ画像全体でベイヤー処理を行います
- メニュー内のナビゲータ画面では、ベイヤー処理を行っている部分のみ画像が更新されます

ARTCNV II

フィルターに関する設定は、イメージ設定画面より行うことができます。

イメージ設定画面を表示するには、メニューの「設定」より  フィルター設定 を左クリックしてください。

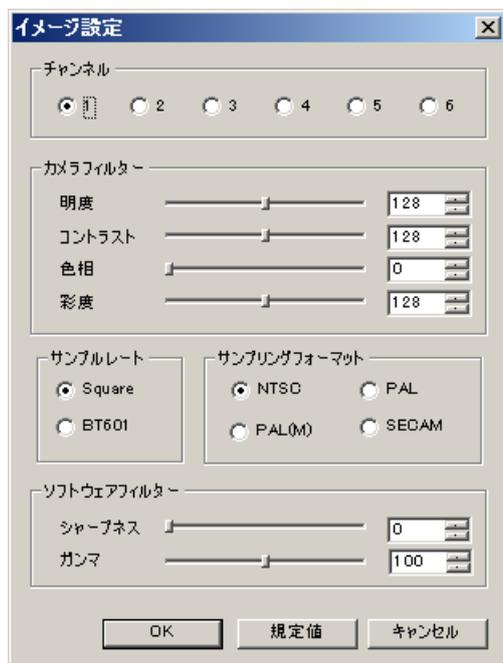

設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後「OK」を左クリックしてください。

設定の変更を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください。

全ての項目を規定値に設定する場合は「規定値」を左クリックしてください。


※注意事項

 フィルター設定 を右クリックした場合グローバルゲインとシャッタースピードの設定画面が表示されますが、ARTCNV II ではこの画面は使用できません。

チャンネルを切り替える

ARTCNV IIに複数のカメラを接続している場合、映像を表示するカメラを切り替えることができます。

「チャンネル」から、切り替えるチャンネルをチェックしてください。

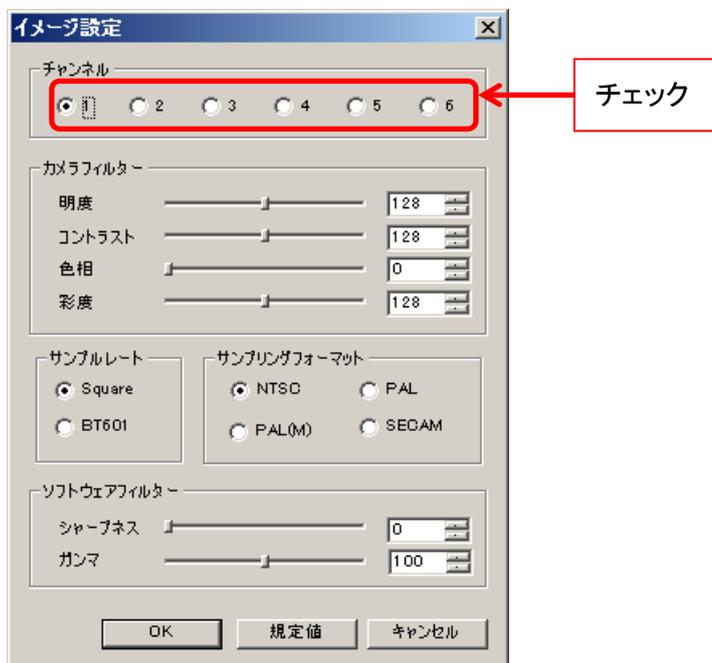


※注意事項

- チャンネルの切り替えは CNV II -2CH や CNV-HAKO を使用して複数のカメラを ARTCNV II に接続している場合にのみ行ってください
- カメラを 1 台しか接続していない場合は「1」に設定してください

フィルタをかける

明度、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、ガンマの各フィルターを適用することができます。

「カメラフィルター」「ソフトウェアフィルター」より各項目のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

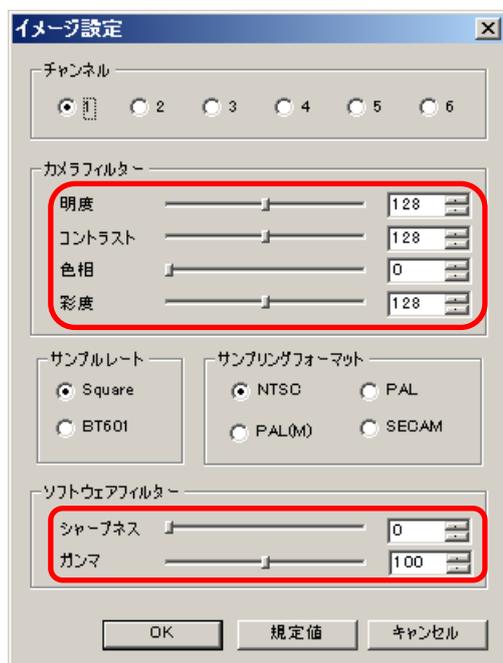


ガンマは、100 のとき標準 ($\gamma = 1.00$) になります。

シャープネスを適用した場合、処理速度の関係上、フレームレートが下がる場合があります。

※ソフトウェアフィルターを設定する場合、CPU に負荷がかかりプレビューが遅くなる場合があります

サンプルレートを切り替える


「サンプルレート」より切り替えるサンプルレートをチェックしてください。

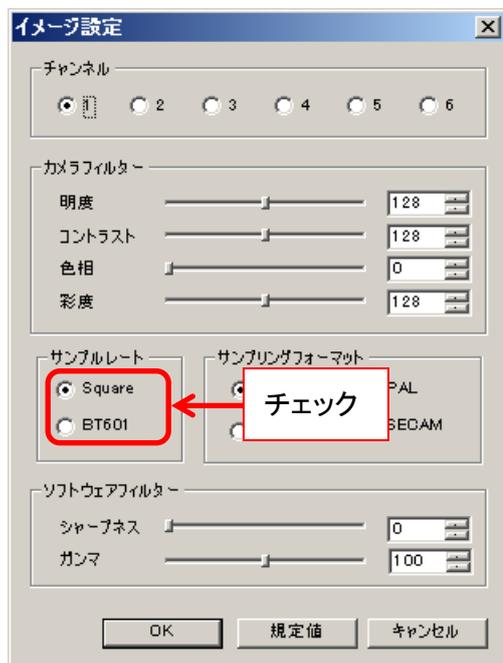

サンプリング周波数を変えることができます。

サンプリングフォーマットを切り替える


「サンプリングフォーマット」より切り替えるフォーマットをチェックしてください。

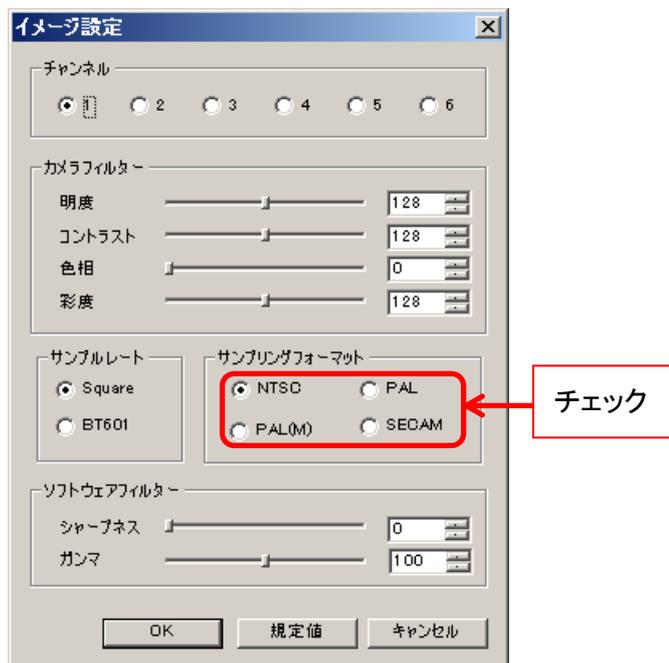

入力するアナログ信号のフォーマットを切り替えることができます。
使用するアナログカメラのフォーマットに合わせて選択してください。

8.6. フィルター設定 (DS ドライバ)

フィルターに関する設定は、簡易設定画面と詳細設定画面より行うことができます。

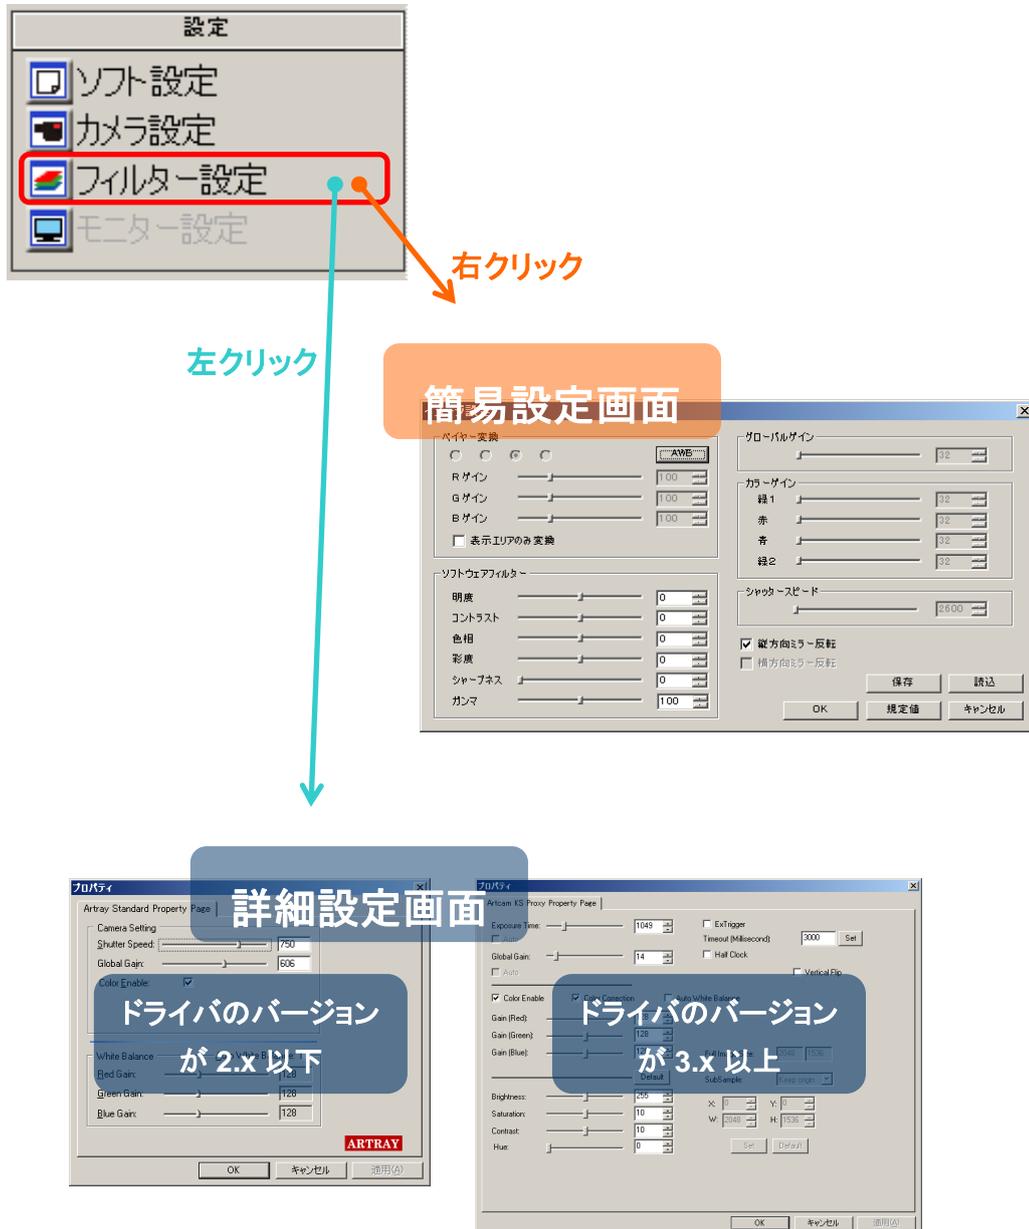

※注意事項

- 詳細設定画面はドライバーのバージョンによって異なります
- 詳細設定画面で行った設定を反映させるには「OK」を左クリックしてください
- 詳細設定画面で行った設定を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください

ドライバのバージョンが 3.x 以上のとき

フィルタをかける

明度、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、ガンマの各フィルターを適用できます。


フィルターは簡易設定画面と詳細設定画面の両方から設定できます。

※注意事項

- ソフトウェアフィルターを設定する場合、CPU に負荷がかかりプレビューが遅くなる場合があります
- シャープネス、ガンマは簡易設定画面からのみ設定できます

<簡易設定画面>

「ソフトウェアフィルター」より各項目のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

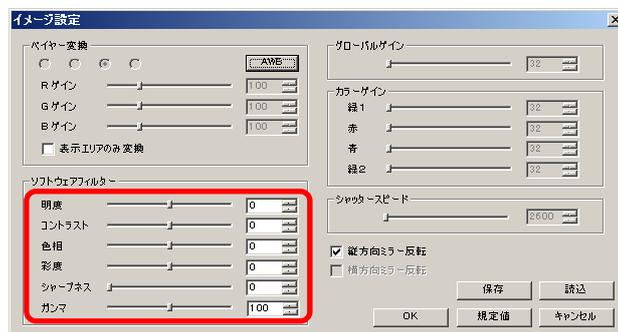


ガンマは、100 のとき標準 ($\gamma = 1.00$) になります。

シャープネスを適用した場合、処理速度の関係上、フレームレートが下がる場合があります。


<詳細設定画面>

Brightness, Saturation, Contrast, Hue のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力後エンターキーを押してください。

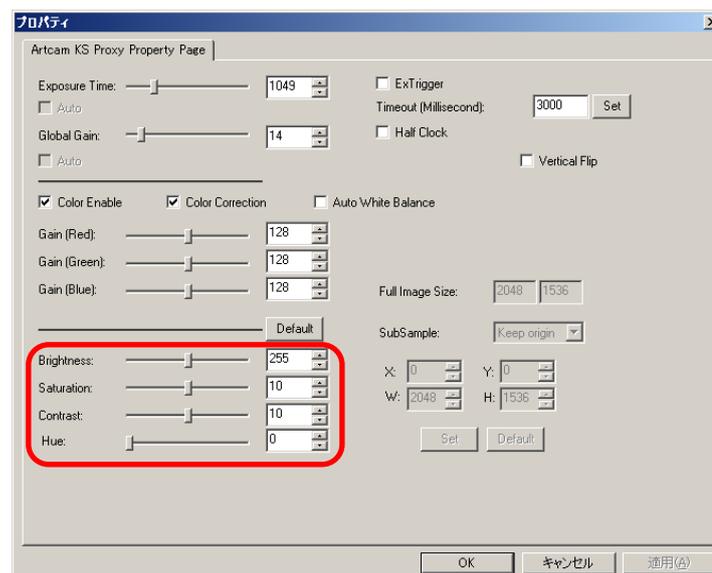


シャッタースピードを設定する

詳細設定画面より「Exposure Time」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力後エンターキーを押してください。

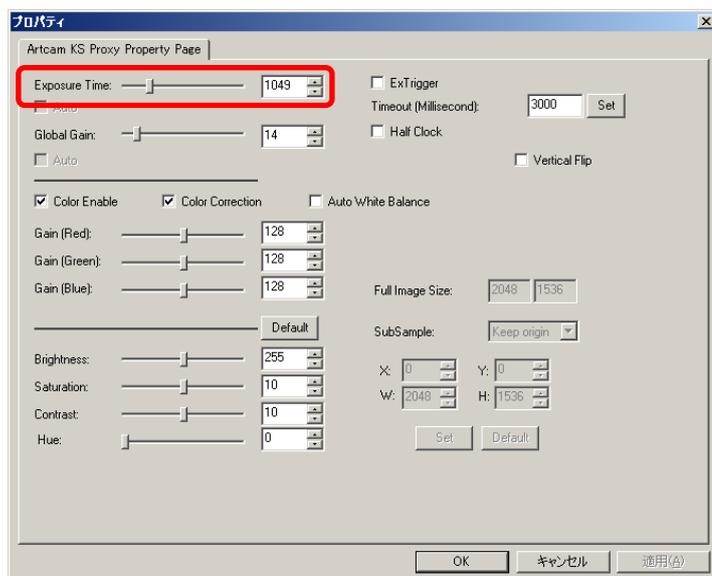

グローバルゲインを設定する

詳細設定画面より「Global Gain」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力後エンターキーを押してください。

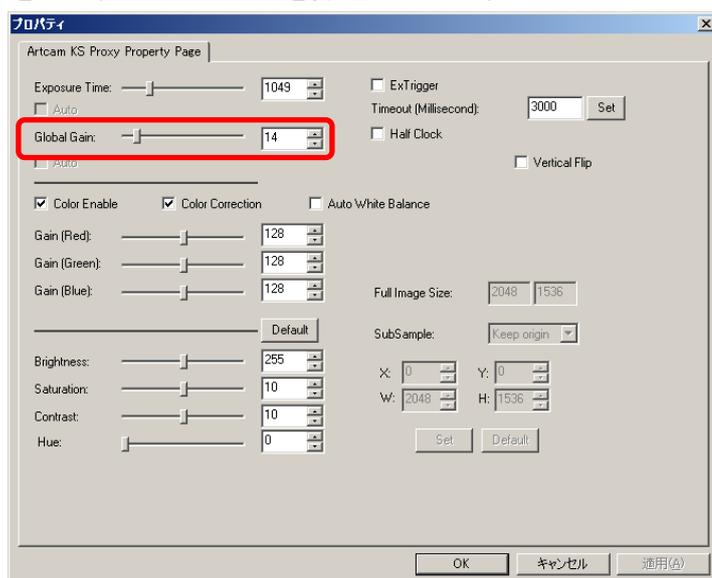


出力カラーモードを切り替える

※モノクロカメラでは使用できません


詳細設定画面より「Color Enable」をチェックしてください。

チェックが入っている状態ではカラー、チェックが入っていない状態ではモノクロになります。

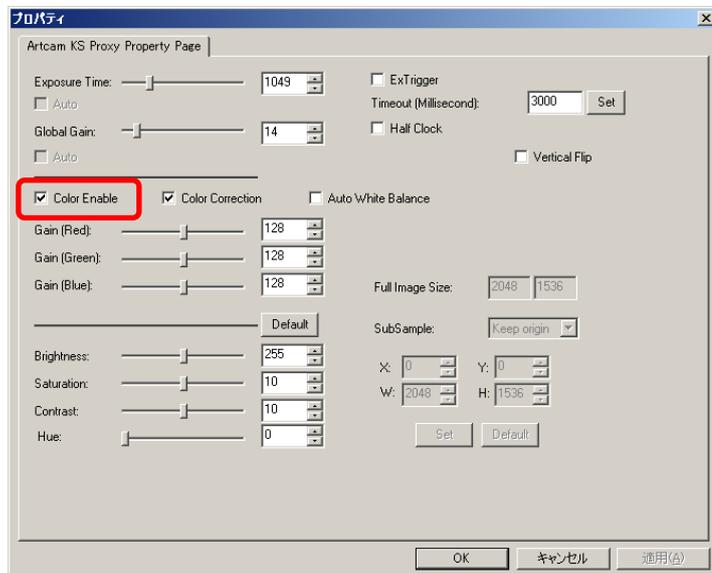


カラーコレクションを設定する

詳細設定画面より「Color Correction」をチェックしてください。

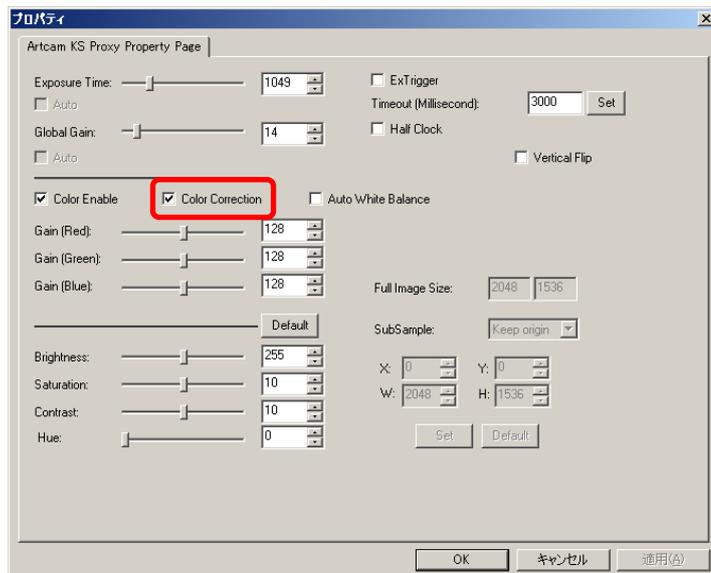


自動ホワイトバランスを設定する

詳細設定画面より「Auto White Balance」をチェックしてください。

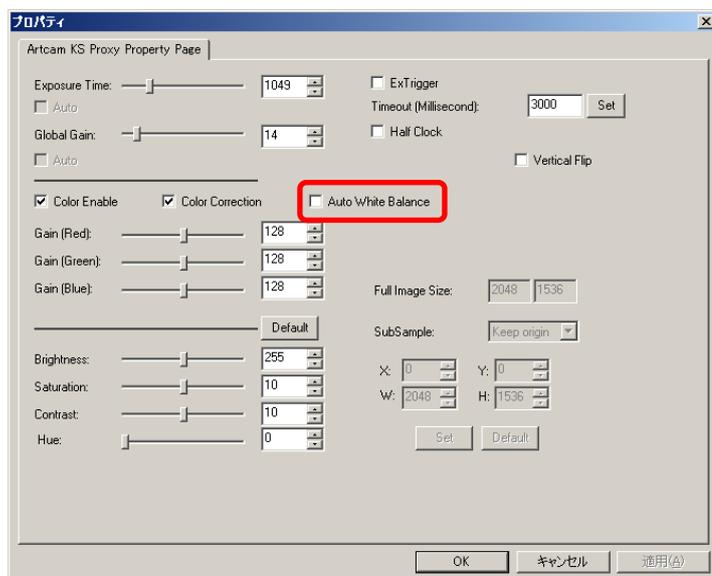

RGB ゲインを設定する


詳細設定画面より「Auto White Balance」のチェックを外した状態で、「Gain(Red)」「Gain(Green)」「Gain(Blue)」のスライダコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力後エンターキーを押してください。

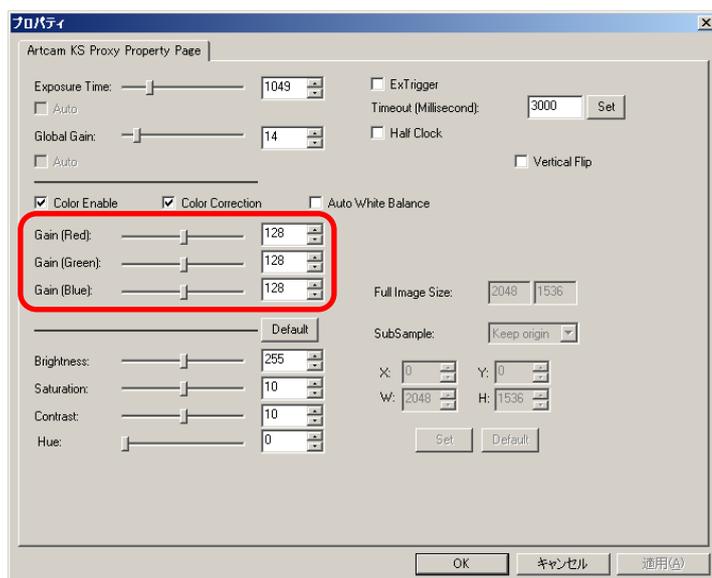

ミラー反転させる

※CCD カメラでは使用できません


詳細設定画面より「Vertical Flip」をチェックしてください。

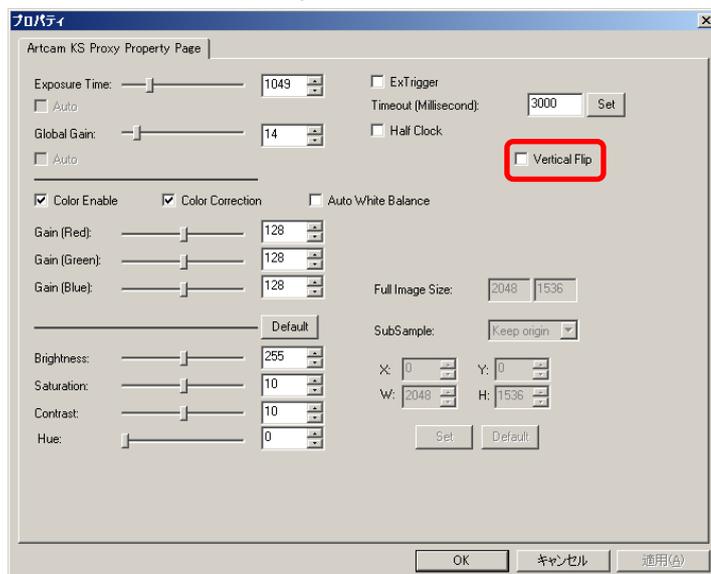

動作クロックを設定する

詳細設定画面より「Half Clock」をチェックしてください。

チェックが入っている状態ではハーフクロック、チェックが入っていない状態では通常クロックになります。

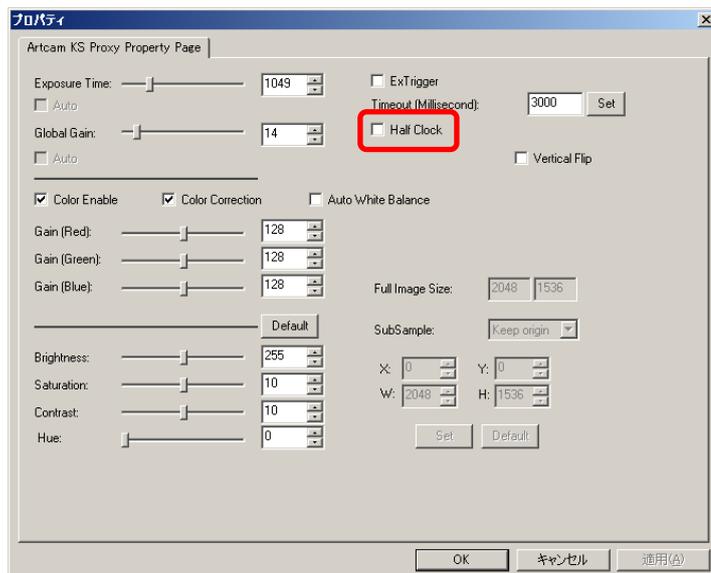


※注意事項

- 高速クロック対応の機種はコンボボックスでクロックを指定して下さい。
- 動作クロックを設定できない機種もあります。
対応機種に関しては 221 頁の「[カメラ別使用可能機能一覧](#)」をご確認ください。

ドライバのバージョンが 2.x 以下のとき**フィルタをかける**

明度、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、ガンマの各フィルターを適用することができます。

簡易設定画面の「ソフトウェアフィルター」より各項目のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

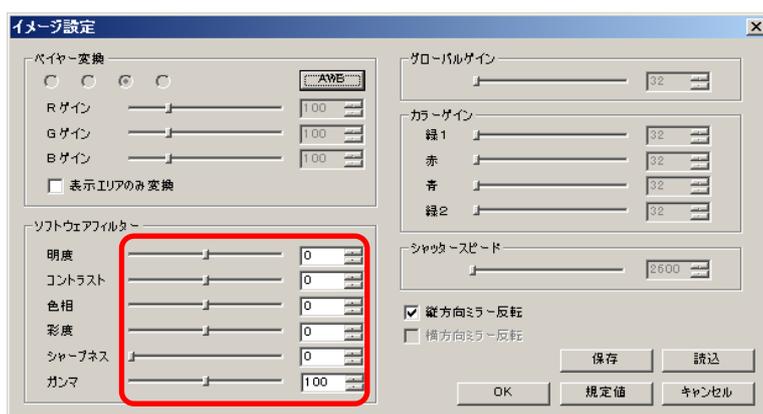


ガンマは、100 のとき標準 ($\gamma = 1.00$) になります。

シャープネスを適用した場合、処理速度の関係上、フレームレートが下がる場合があります。

※ソフトウェアフィルターを設定する場合、CPU に負荷がかかりプレビューが遅くなる場合があります


シャッタースピードを設定する

詳細設定画面より「Shutter Speed」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

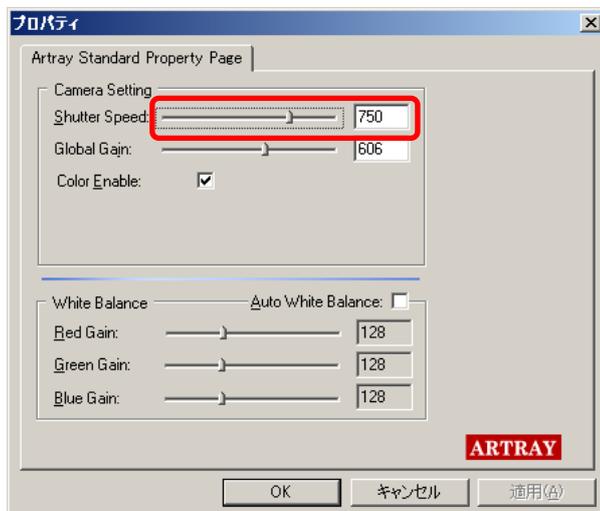

グローバルゲインを設定する

詳細設定画面より「Global Gain」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

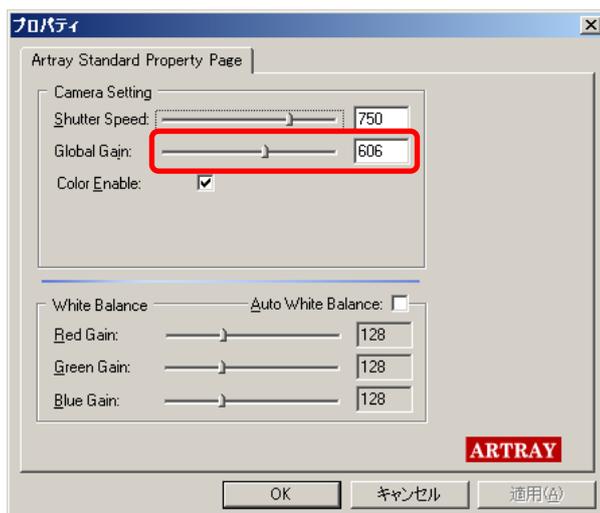


出力カラーモードを切り替える

※モノクロカメラでは使用できません

詳細設定画面より「Color Enable」をチェックしてください。


チェックが入っている状態ではカラー、チェックが入っていない状態ではモノクロになります。

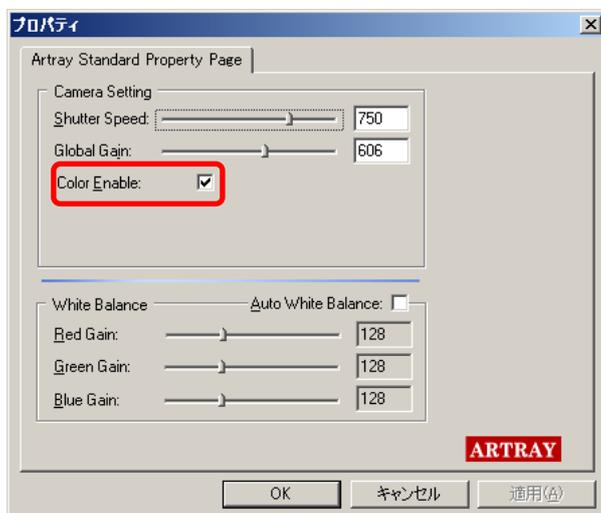


自動ホワイトバランスを設定する

詳細設定画面より「Auto White Balance」をチェックしてください。

<CCD カメラの場合>

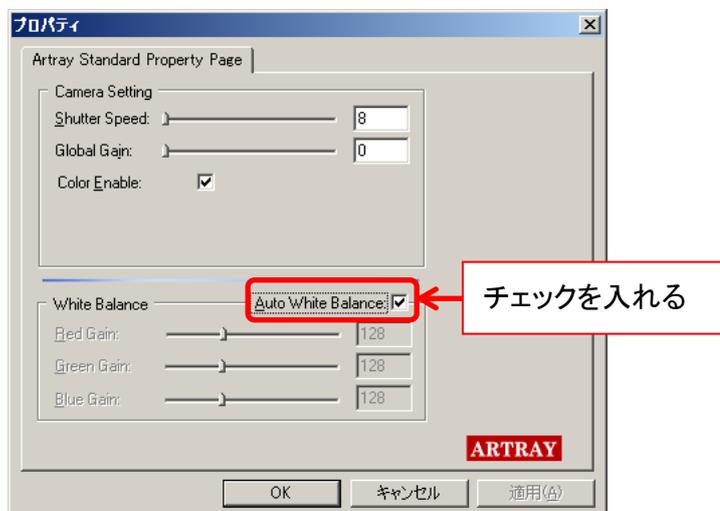


<CMOS カメラの場合>

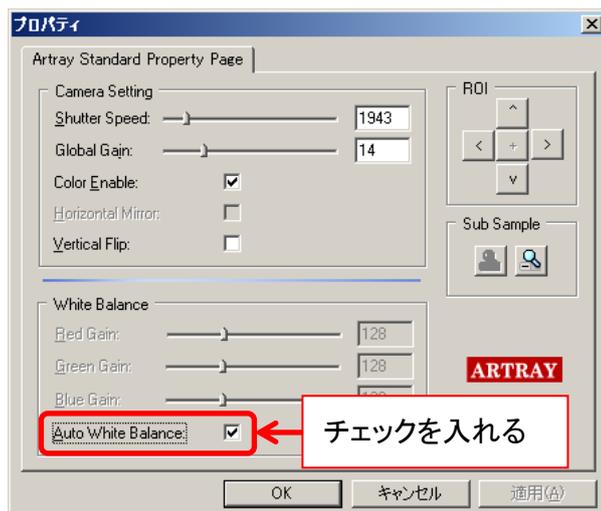

RGB ゲインを設定する


詳細設定画面より「Auto White Balance」のチェックを外した状態で、「RedGain」「Green Gain」「Blue Gain」のスライダーコントロールを操作してください。

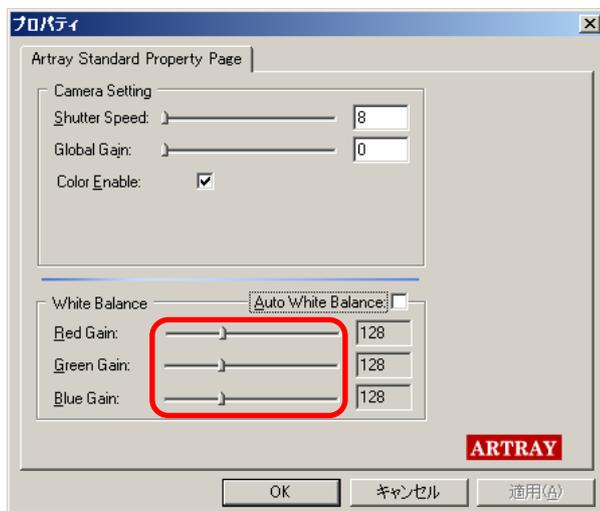

垂直ミラー反転させる

※CCD カメラでは使用できません

詳細設定画面より「Vertical Flip」をチェックしてください。

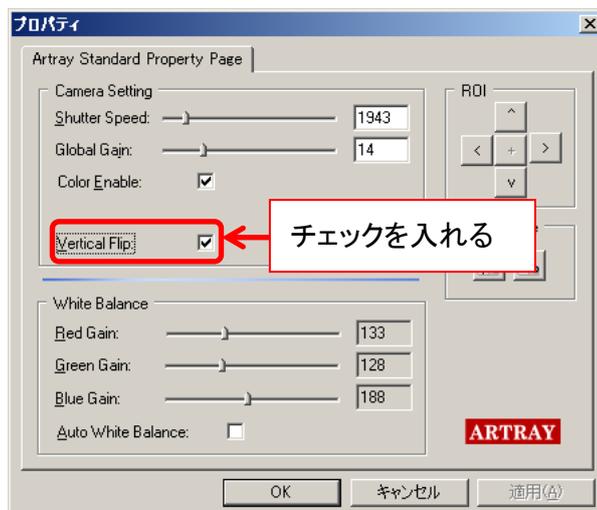


8.7. モニター設定

※「モニター設定」の機能はモニター出力付カメラ以外では使用できません

外部モニター出力に関する設定はモニター設定画面より行うことができます。

モニター設定画面を表示するには、メニューの「設定」から  モニター設定 を左クリックしてください。

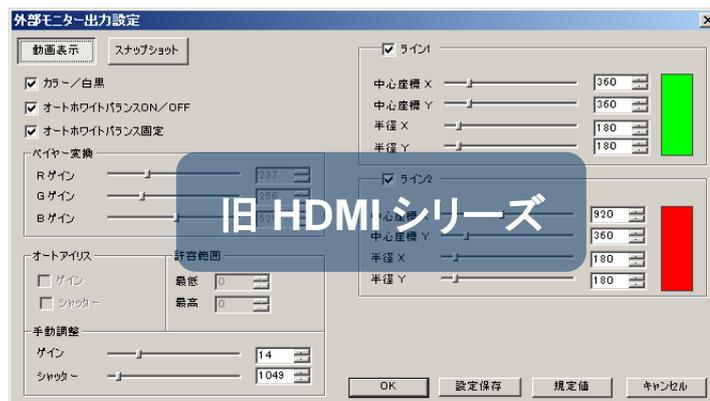

- 設定画面は HD2 シリーズと旧 HDMI シリーズとで異なります。
- 設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後「OK」を左クリックしてください。
- 設定の変更を反映させない場合は「キャンセル」を左クリックしてください。
- 全ての項目を規定値に設定する場合は「規定値」を左クリックしてください。

※注意事項

ここで設定するのは外部モニターに出力される画像の調整になります。

PC のモニター上に表示される画像と外部モニターに出力される画像は異なりますのでご注意ください。

HD2 シリーズ

オートホワイトバランスを設定する


「オートホワイトバランス ON/OFF」をチェックしてください。



カラーモードを切り替える(カラー・白黒)

カラーにする場合は「カラー/白黒」をチェックしてください。


モノクロにする場合は「カラー/白黒」のチェックを外してください。

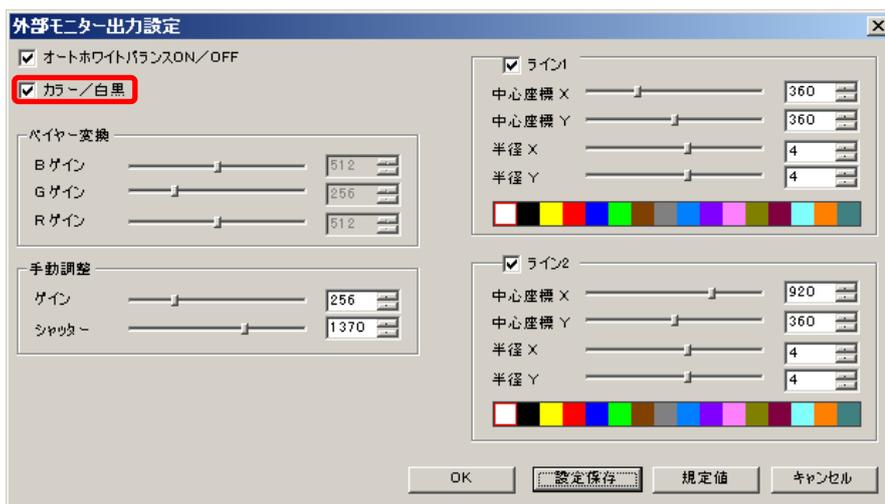

※モノクロカメラを使用する場合は必ず「カラー/白黒」のチェックを外してください


RGB ゲインを設定する

「R ゲイン」「G ゲイン」「B ゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

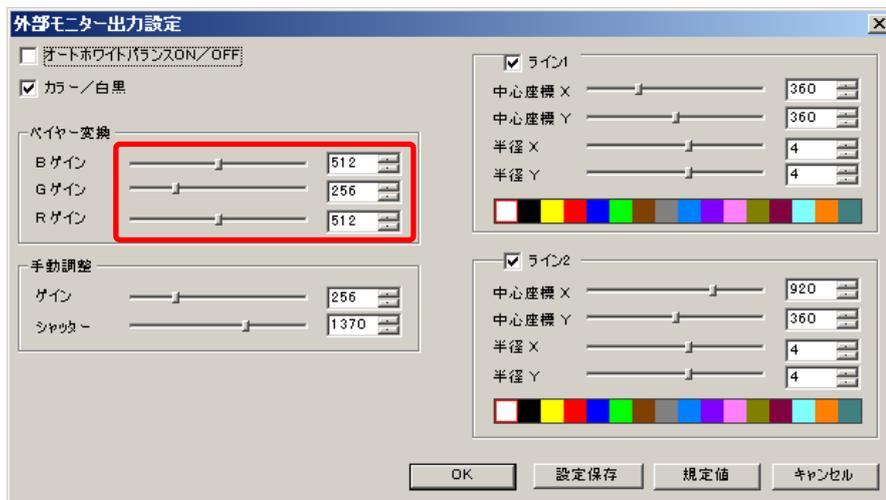


グローバルゲインを設定する

「ゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

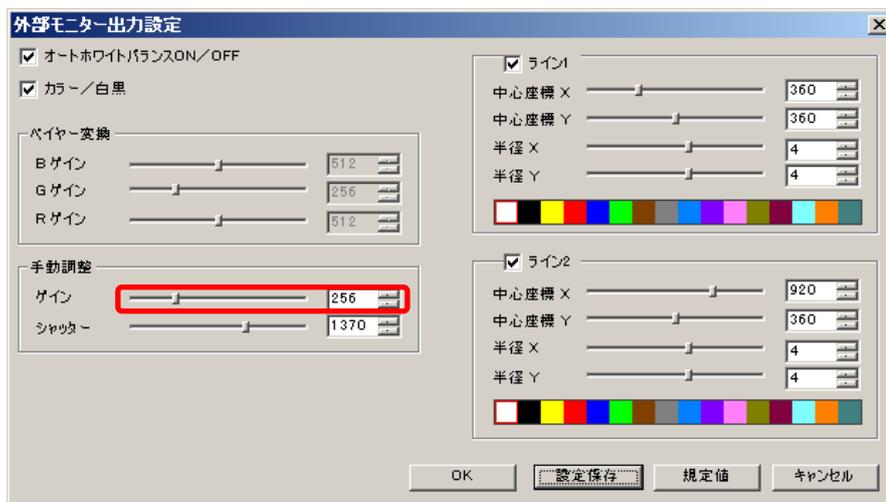

シャッター速度を設定する

「シャッター」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

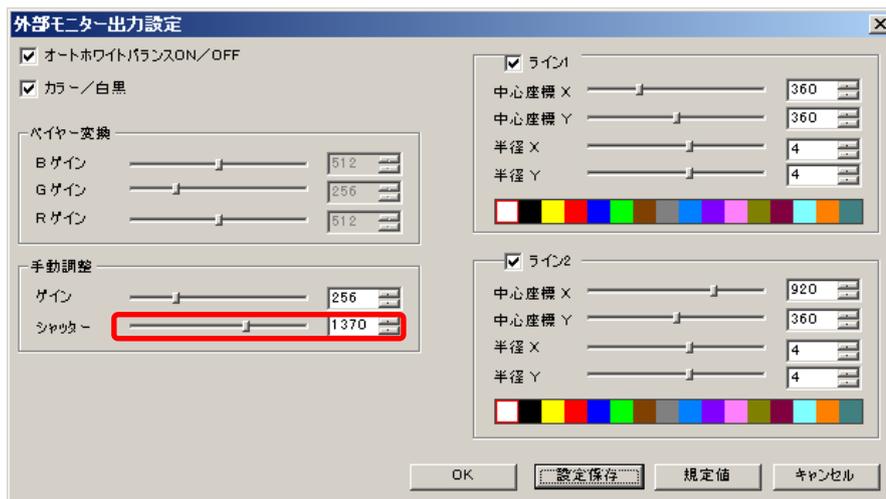

クロスラインを設定する

クロスラインを2つまで画面上に表示することができます。


クロスラインを表示する

「ライン1」もしくは「ライン2」をチェックしてください。




中心座標・半径を設定する

「中心座標 X」「中心座標 Y」「半径 X」「半径 Y」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

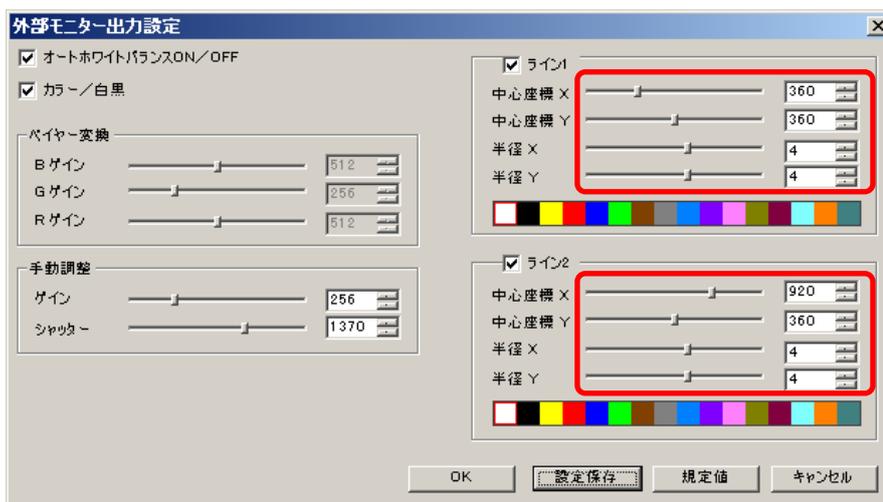


※半径 X と半径 Y

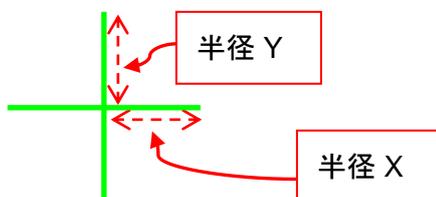


クロスラインの色を設定する

設定したい色の矩形を左クリックしてください。

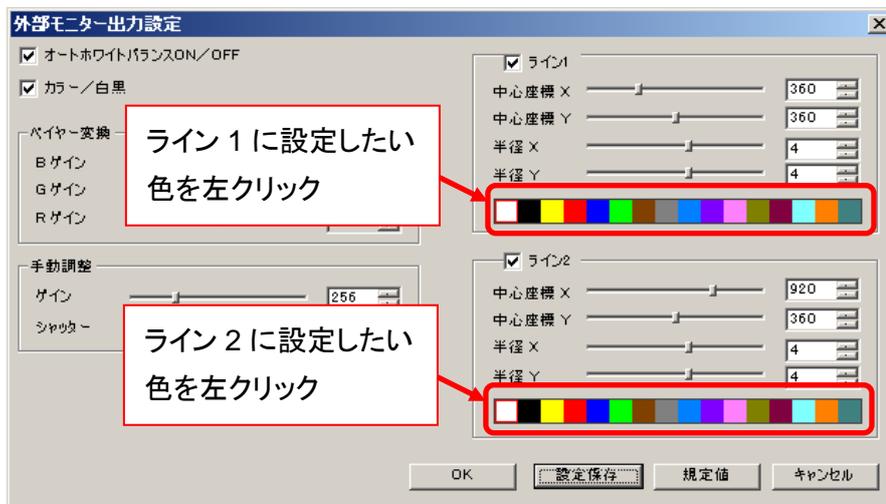


設定値を保存する

1. 現在の設定を保存する場合は「設定保存」を左クリックしてください。

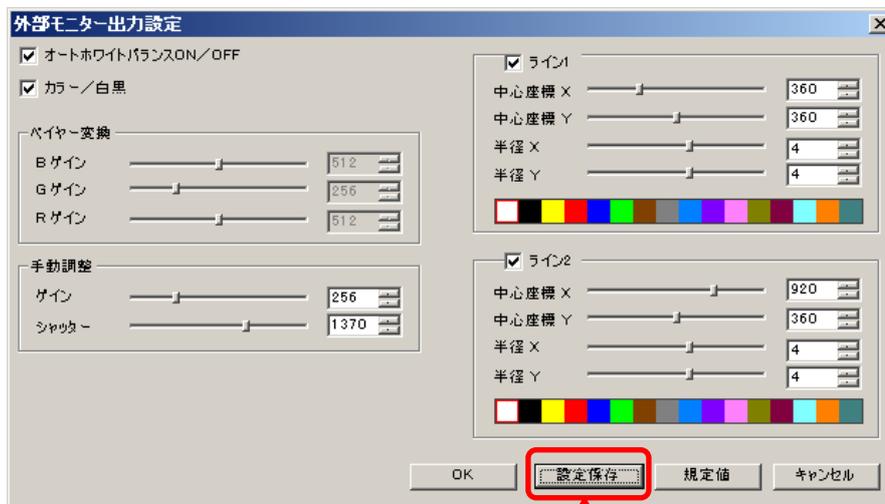

左クリック

2. 以下のようなダイアログが表示されますので「はい」を左クリックしてください。

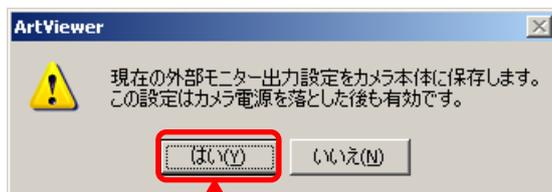


左クリック

旧 HDMI シリーズ

表示モードを切り替える(動画・静止画)

動画を表示する場合は「動画表示」を左クリックしてください。

静止画を表示する場合は「スナップショット」を左クリックしてください。

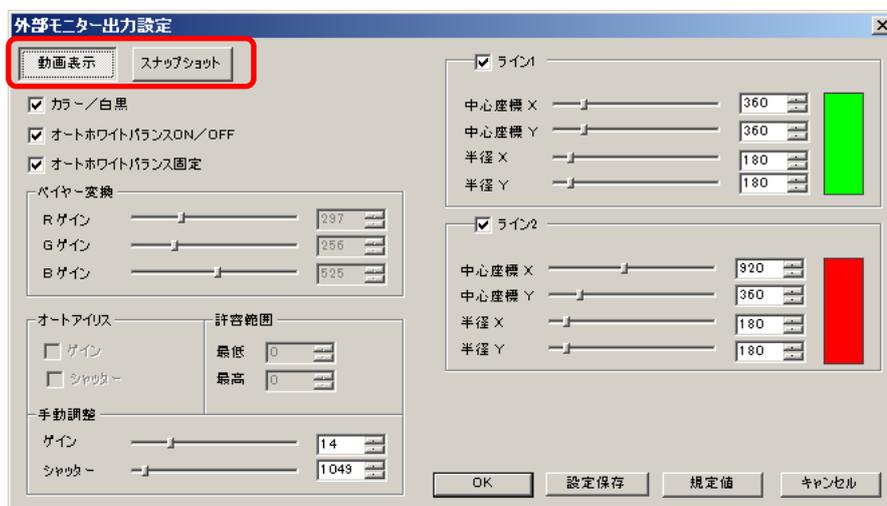

カラーモードを切り替える(カラー・白黒)

カラーにする場合は「カラー/白黒」をチェックしてください。


モノクロにする場合は「カラー/白黒」のチェックを外してください。




※モノクロカメラを使用する場合は必ず「カラー/白黒」のチェックを外してください

オートホワイトバランスを設定する

「オートホワイトバランス ON/OFF」をチェックしてください。

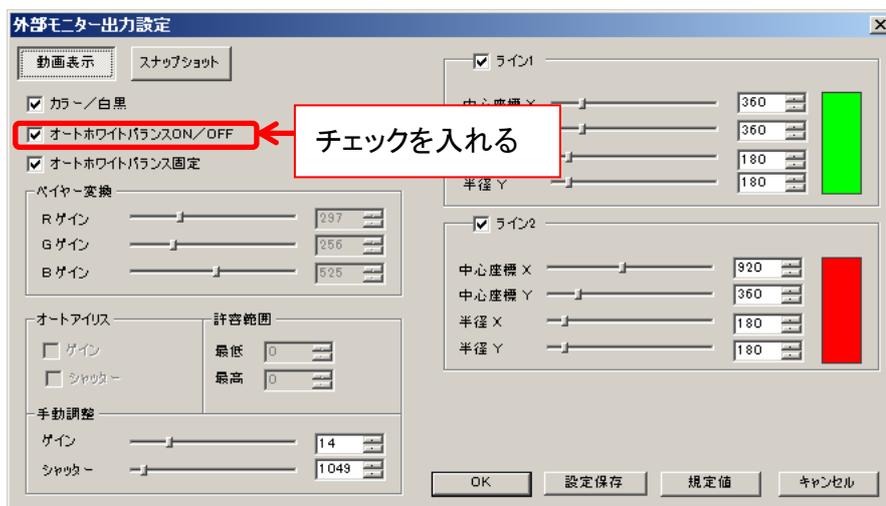


オートホワイトバランスで使用するベイヤーパターンを設定を固定する場合は「オートホワイトバランス固定」をチェックしてください。

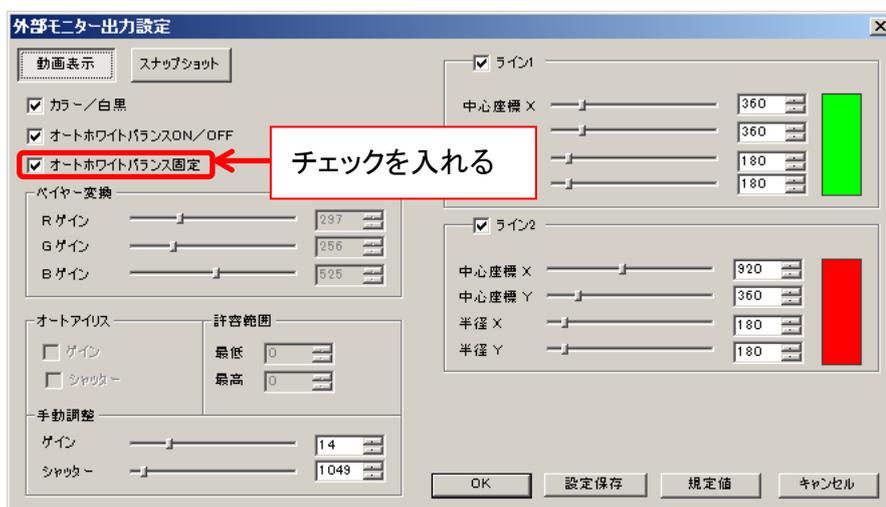


RGB ゲインを設定する

「R ゲイン」「G ゲイン」「B ゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

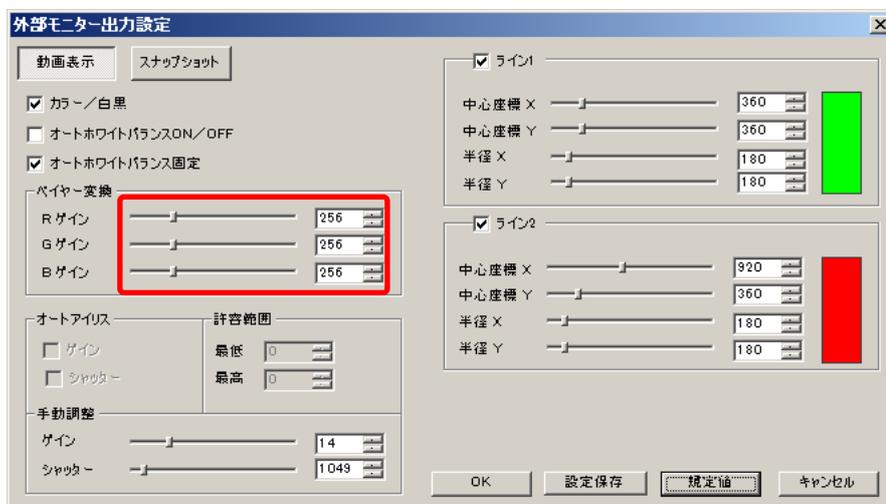


グローバルゲインを設定する

「ゲイン」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

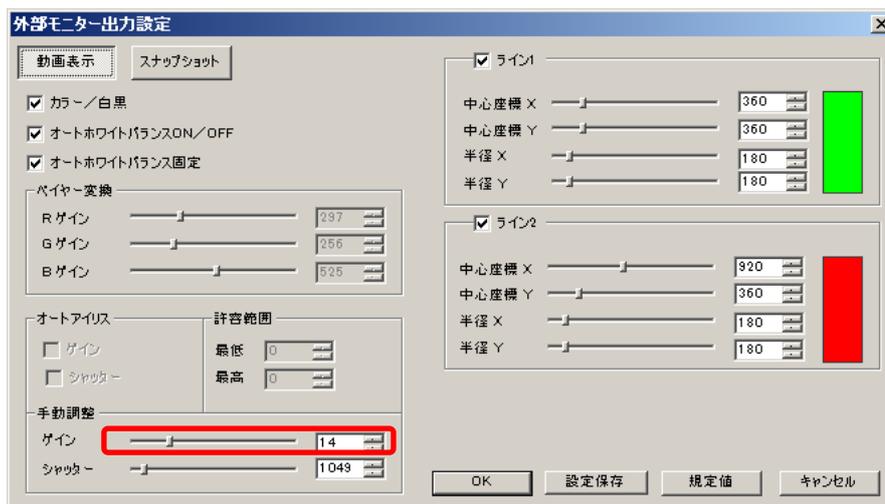

シャッタースピードを設定する

「シャッタースピード」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

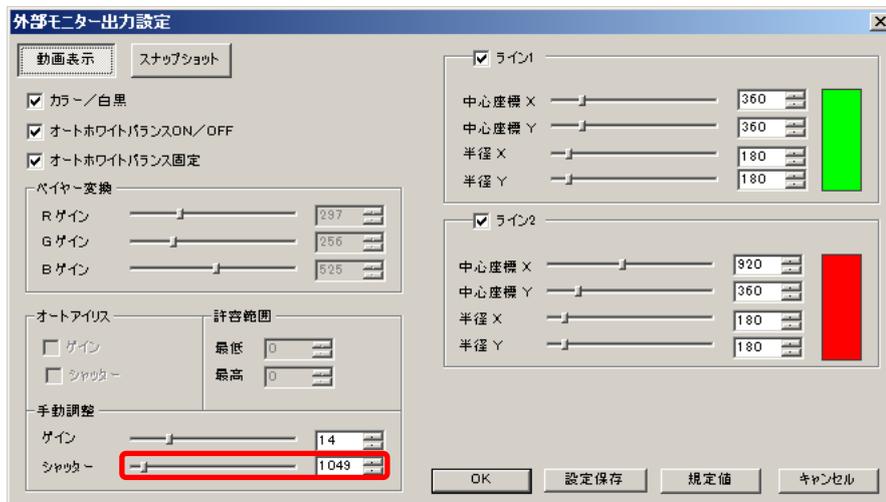


クロスラインを設定する

クロスラインを2つまで画面上に表示することができます。


クロスラインを表示する

「ライン 1」もしくは「ライン 2」をチェックしてください。

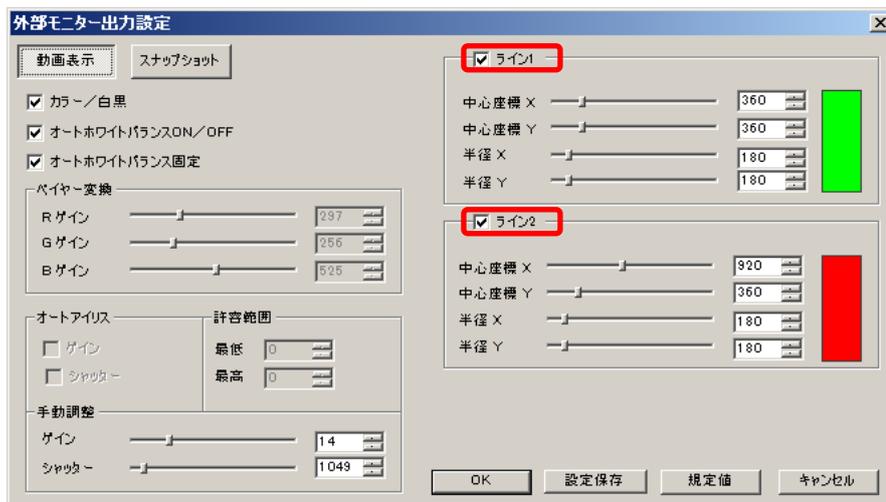


中心座標・半径を設定する

「中心座標 X」「中心座標 Y」「半径 X」「半径 Y」のスライダーコントロールを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

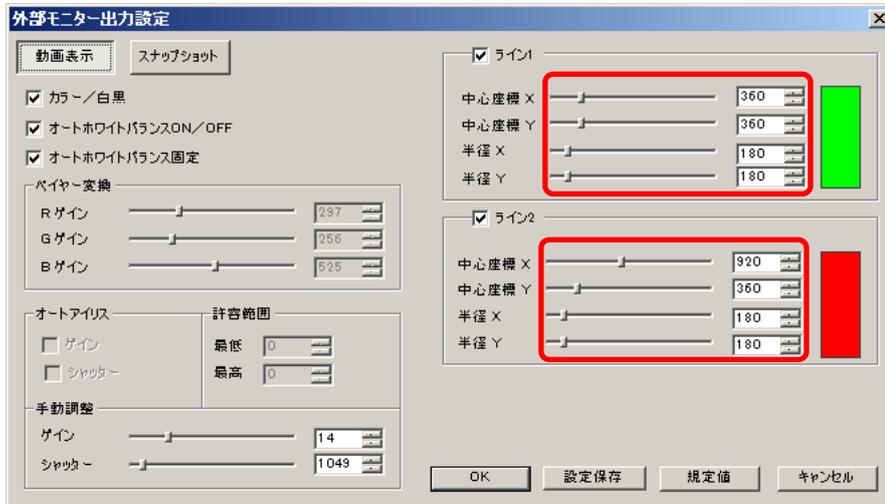


※半径 X と半径 Y

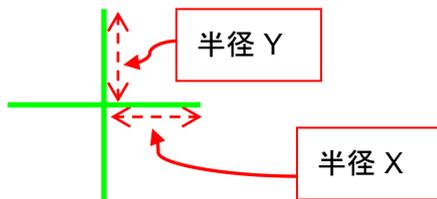

クロスラインの色を設定する


右側の矩形を左クリックしてください。

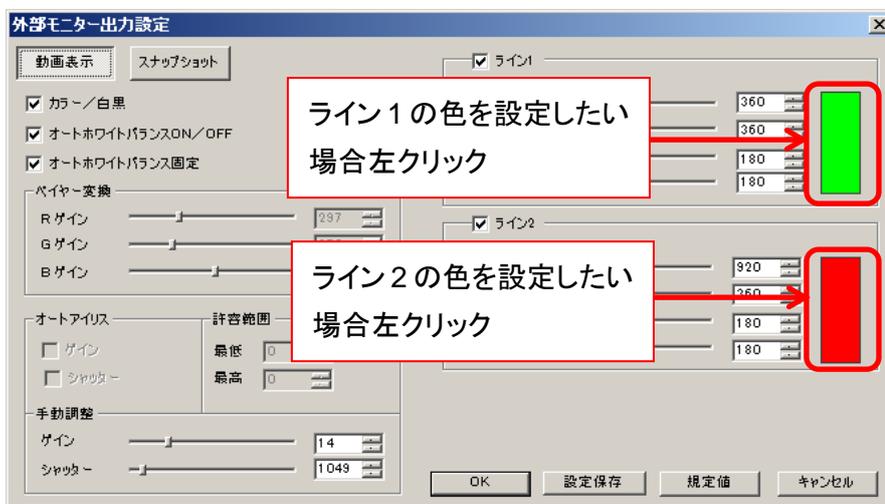

色選択ダイアログが表示されますので、設定したい色を指定してください。


設定値を保存する

3. 現在の設定を保存する場合は「設定保存」を左クリックしてください。

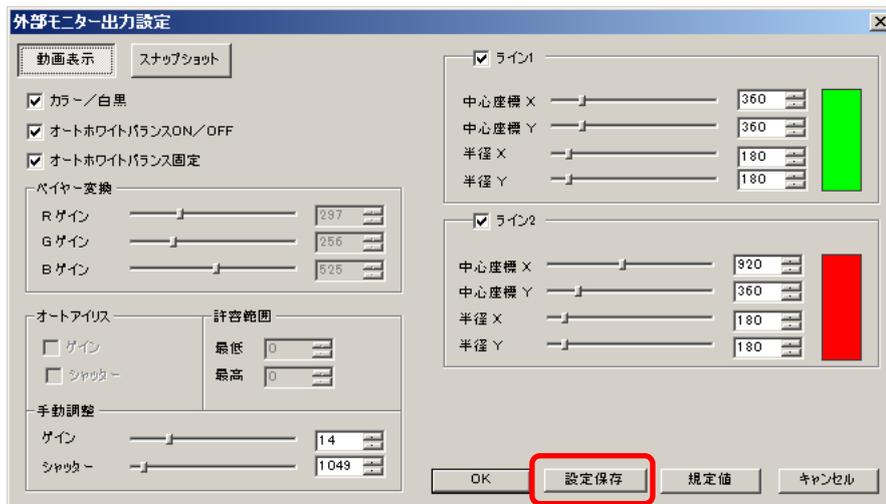

左クリック

4. 以下のようなダイアログが表示されますので「はい」を左クリックしてください。

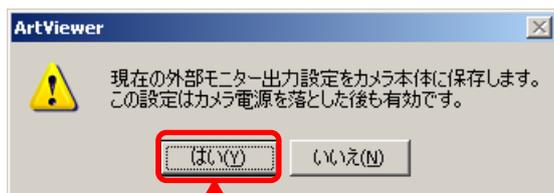


左クリック

9. 特殊処理を行う

9.1. 二値化

画像を二値化します。

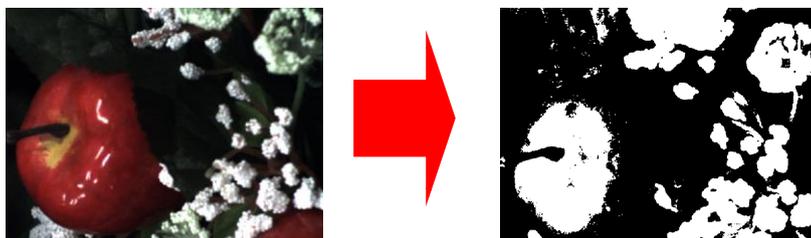


<自動で二値化を行う>


メニューの「特殊処理」から **二値化** を左クリックしてください。

<二値化の設定を行う>

1. メニューの「特殊処理」から **二値化** を右クリックします。
2. 詳細設定画面から二値化の基準を選択します。

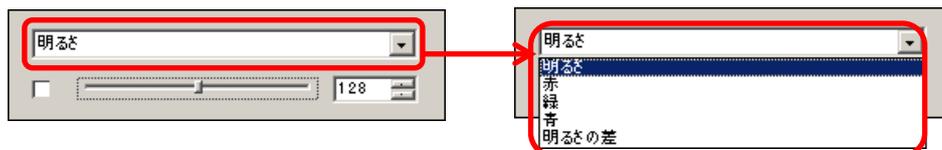

 3. 詳細設定画面から二値化の閾値を設定します。スクロールバーを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。



4. 詳細設定画面左側をチェックしてください。二値化を行います。



チェックを入れる

9.2. オートアイリス

オートアイリスを設定できます。



<自動で設定する>

メニューの「特殊処理」から  オートアイリス を左クリックしてください。


<詳細を設定する>

1. メニューの特殊処理から  オートアイリス を右クリックします。
2. 詳細設定画面から、オートアイリスの基準となる項目をチェックします。



どちらかにチェックを入れる


- 「シャッタースピード(露出)」をチェックすると、グローバルゲインが固定され、シャッタースピードが変化します
 - 「グローバルゲイン」をチェックすると、シャッタースピードが固定され、グローバルゲインが変化します
3. 詳細設定画面から、閾値を設定します。スクロールバーを操作、もしくはエディットボックスに数値を入力してください。

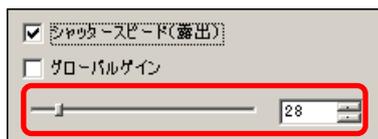

9.3. フォーカス値表示

メニューの「特殊処理」から  フォーカス値表示 を左クリックしてください。

フォーカス値を棒グラフで表示します。

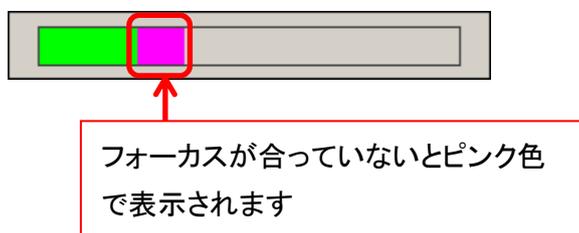

フォーカス値表示画面を閉じるには、フォーカス値表示画面上で右クリックをしてください。

フォーカス値は、画像の中心部に対してソーベルフィルタで一次微分し、輝度の勾配が一定より高いところをエッジとして検出します。


「フォーカス値」表示の緑色の部分は現在のエッジの総和で、ピンク色の部分は緑色部分の最大値になります。

したがって、同一の視野内でフォーカスを調整する際にはピンク色の部分に緑色部分が重なるようにフォーカスを調整してください。

9.4. RGB ヒストグラム表示

メニューの「特殊処理」から  RGBヒストグラム表示 を左クリックしてください。

RGB ヒストグラムを表示します。

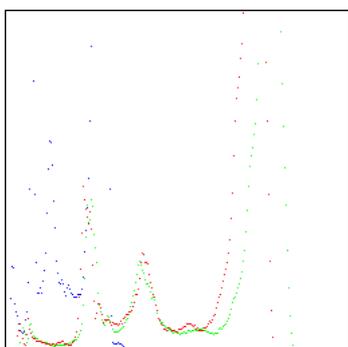

表示を終了する場合は、RGBヒストグラム表示画面上で右クリックをしてください。

9.5. マルチフォーカス


焦点の異なる2つの画像を1つに合成します。



リンゴに焦点が合っている画像



ミニカーに焦点が合っている画像

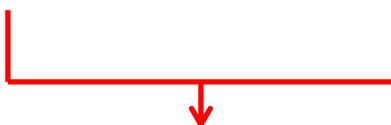

リンゴとミニカーの両方に焦点が合っている画像を合成

1. メニューの「特殊処理」から  マルチフォーカス を左クリックします。
2. 合成する画像が画面に映った状態で、マルチフォーカス画面の「Start」を左クリックします。




9. 特殊処理を行う

3. 次に合成する画像が画面に映った状態で再び「Start」を左クリックします。



4. 画像が合成されました。

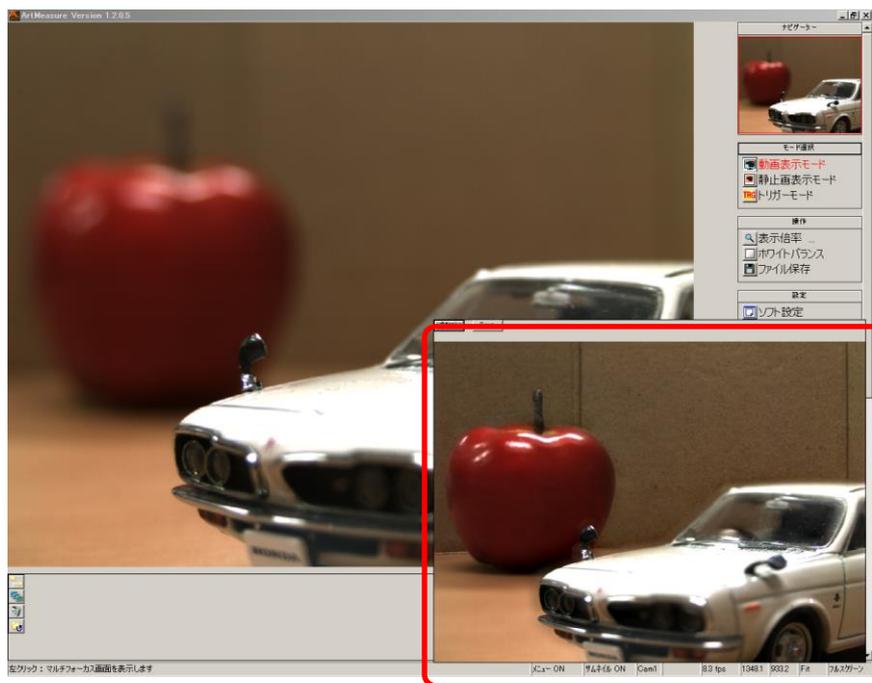


「Start」を左クリックする度に画像が合成されます。

5. 合成された画像を保存するには、「Save」を左クリックしてください。



ファイル保存ダイアログが表示されますので、任意の場所・名前を指定して保存してください。

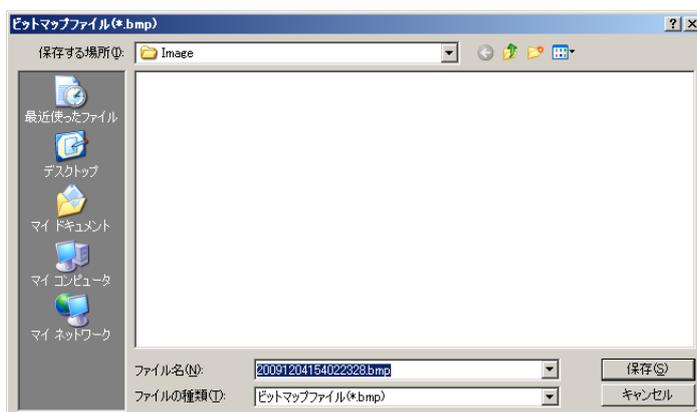

6. マルチフォーカス画面を閉じるには、マルチフォーカス画面上で右クリックをしてください。

※注意事項

画素数や PC のスペックによっては、合成処理に時間がかかる場合があります。


「Start」の文字がグレーになっている間は合成処理中ですので、マルチフォーカス画面を閉じないでください。

合成処理中にマルチフォーカス画面を閉じた場合、メニューのクリック等の操作ができなくなります。これは合成処理を行っているためです。


合成処理が終了すると再び操作できるようになりますので、それまでお待ちください。

9.6. トーンカーブ

トーンカーブを調整することができます。

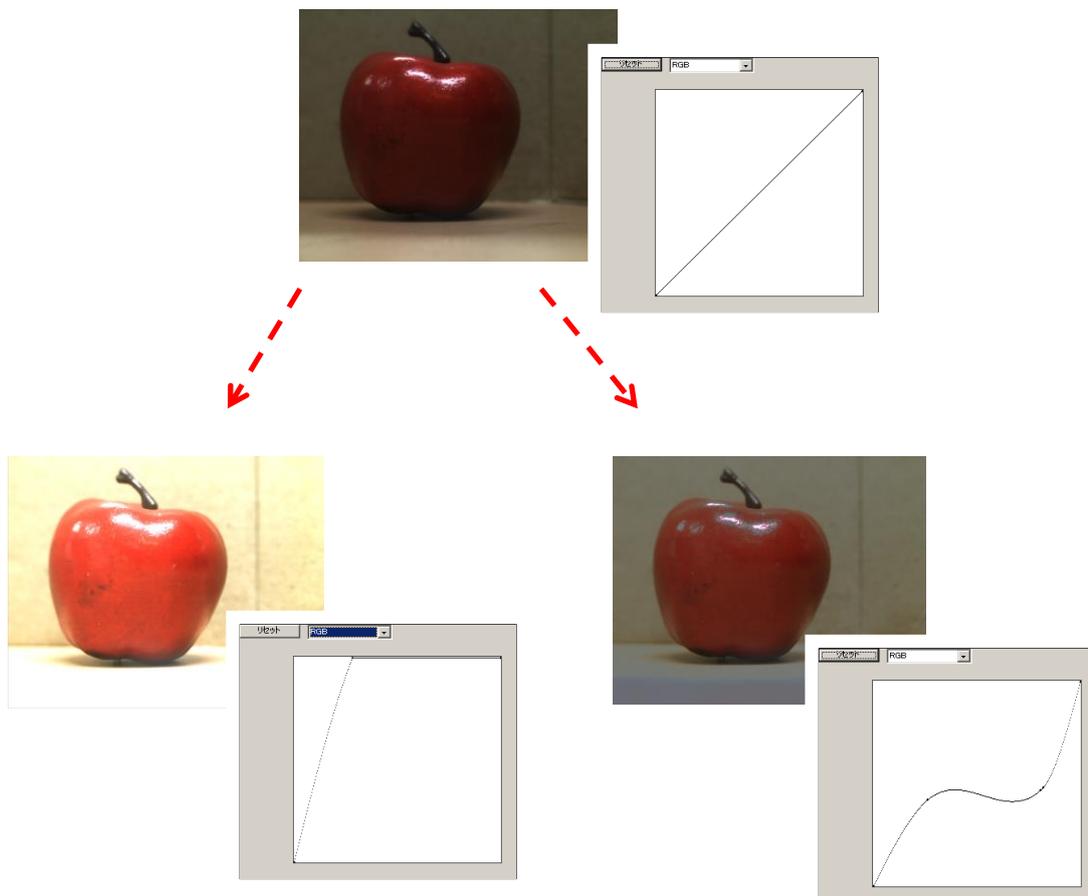


1. メニューの「特殊処理」から トーンカーブ を左クリックします。
2. トーンカーブ設定画面で、設定したい項目を選択します。

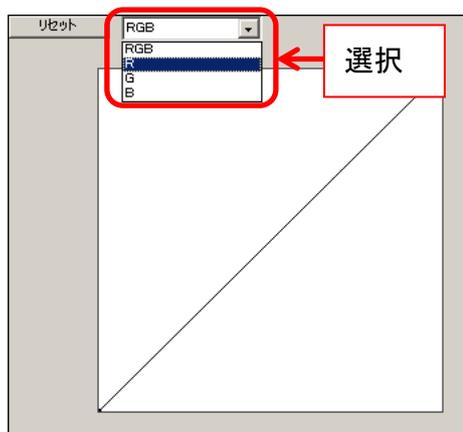


9. 特殊処理を行う


3. トーンカーブの線上で動かしたいポイントを左クリック&ドラッグしてください。

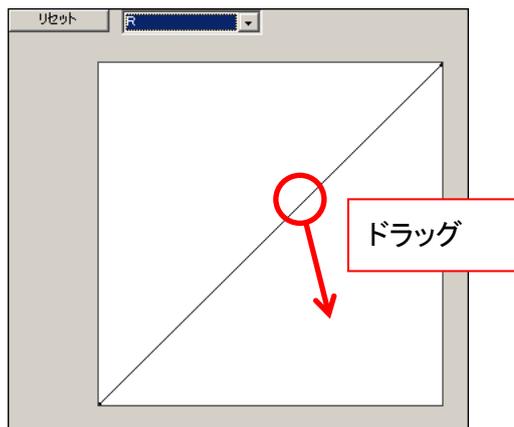

4. トーンカーブが調節されました。

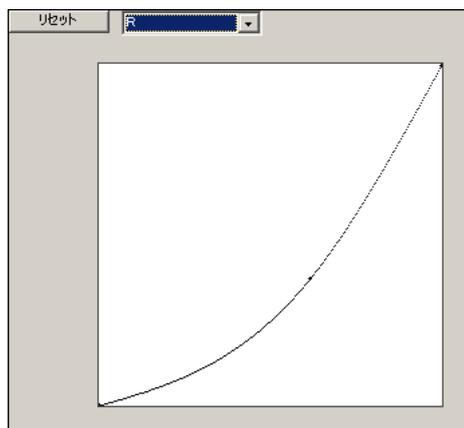

5. トーンカーブを初期設定に戻す場合は、「リセット」を左クリックしてください。

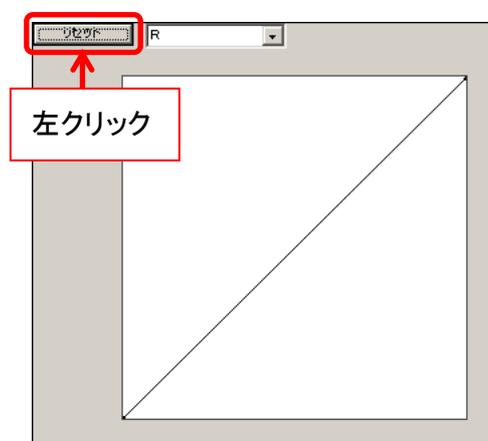

6. トーンカーブ設定画面を閉じるには、トーンカーブ設定画面上で右クリックをしてください。

9.7. プロファイル

画面内の指定したライン上のプロファイルをグラフとして表示します。


<プロファイルを測定する>

1.メニューの「特殊処理」から  を左クリックします。

2.画像内のプロファイルを表示させたい箇所の始点と終点を左クリックしてください。

緑色のラインが表示され、プロファイルウィンドウが開きます。


輝度などのプロファイルデータがグラフとしてリアルタイムで描画されます。

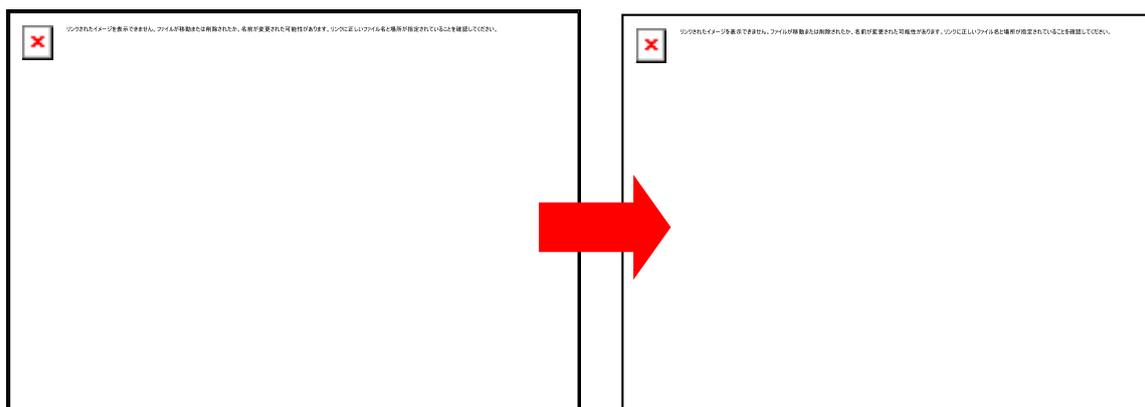

3.プロファイルウィンドウを閉じるとラインは消えます。


＜測定箇所の変更・追加＞

1. ラインの端にマウスカーソルを合わせ、右クリックをしながらドラッグすることで、ラインの長さや位置を変更することができます。

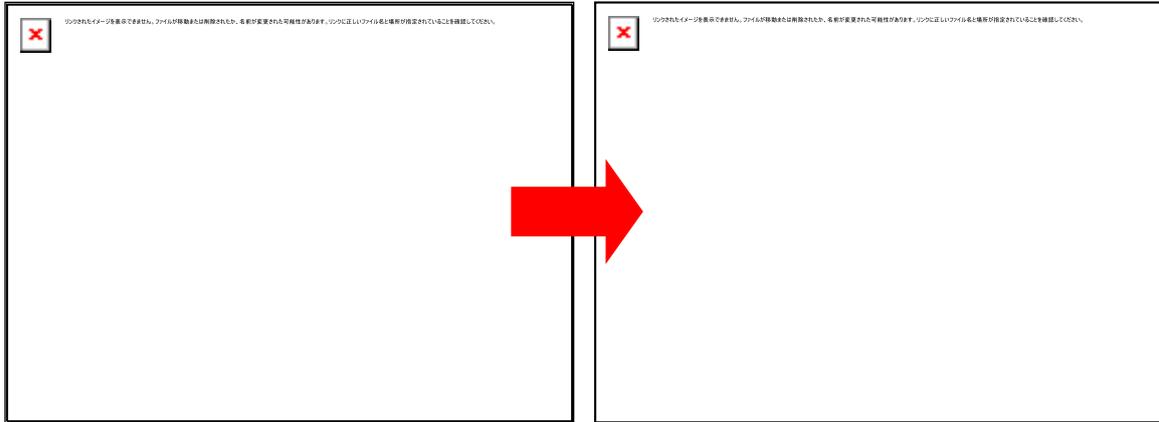


2. ラインは、 をクリックするたびに複数設定できます。

(プロファイルウィンドウは別のウィンドウが開きます。)

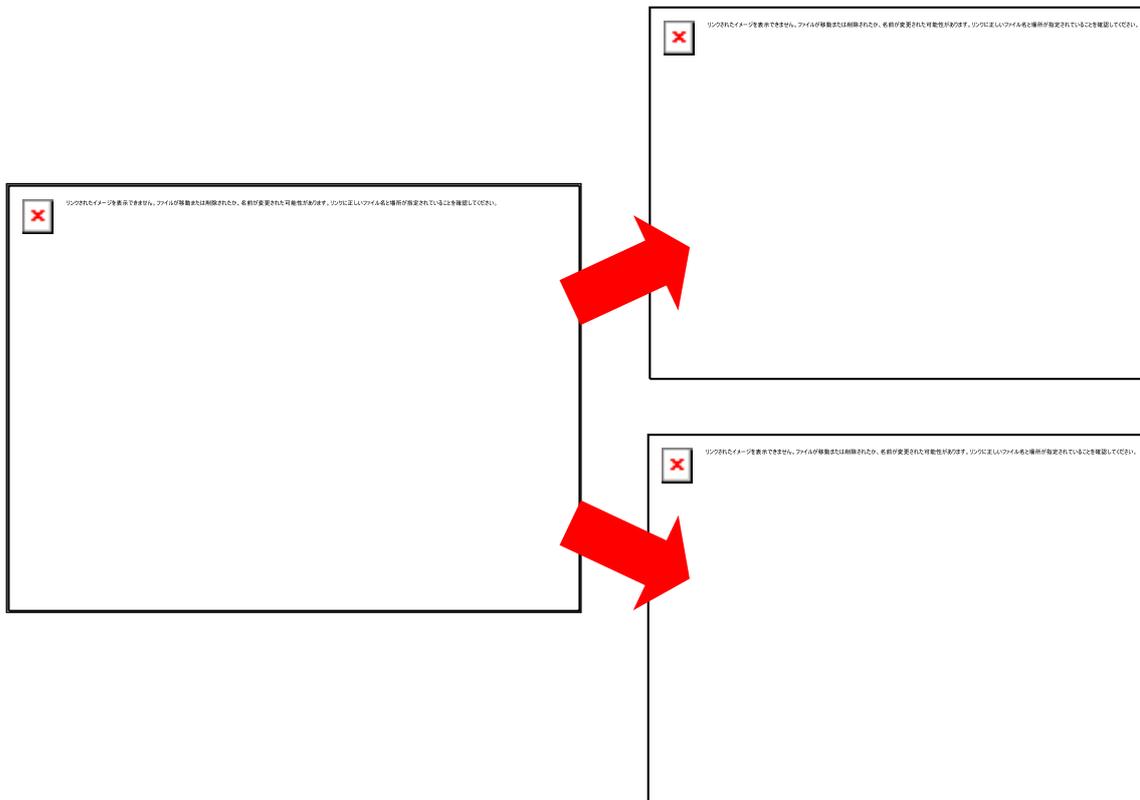

<プロファイルウィンドウの設定>

1. プロファイルウィンドウの左下の輝度および赤、緑、青、にチェックを入れることで対応した、輝度や RGB の値がグラフとして表示されます。

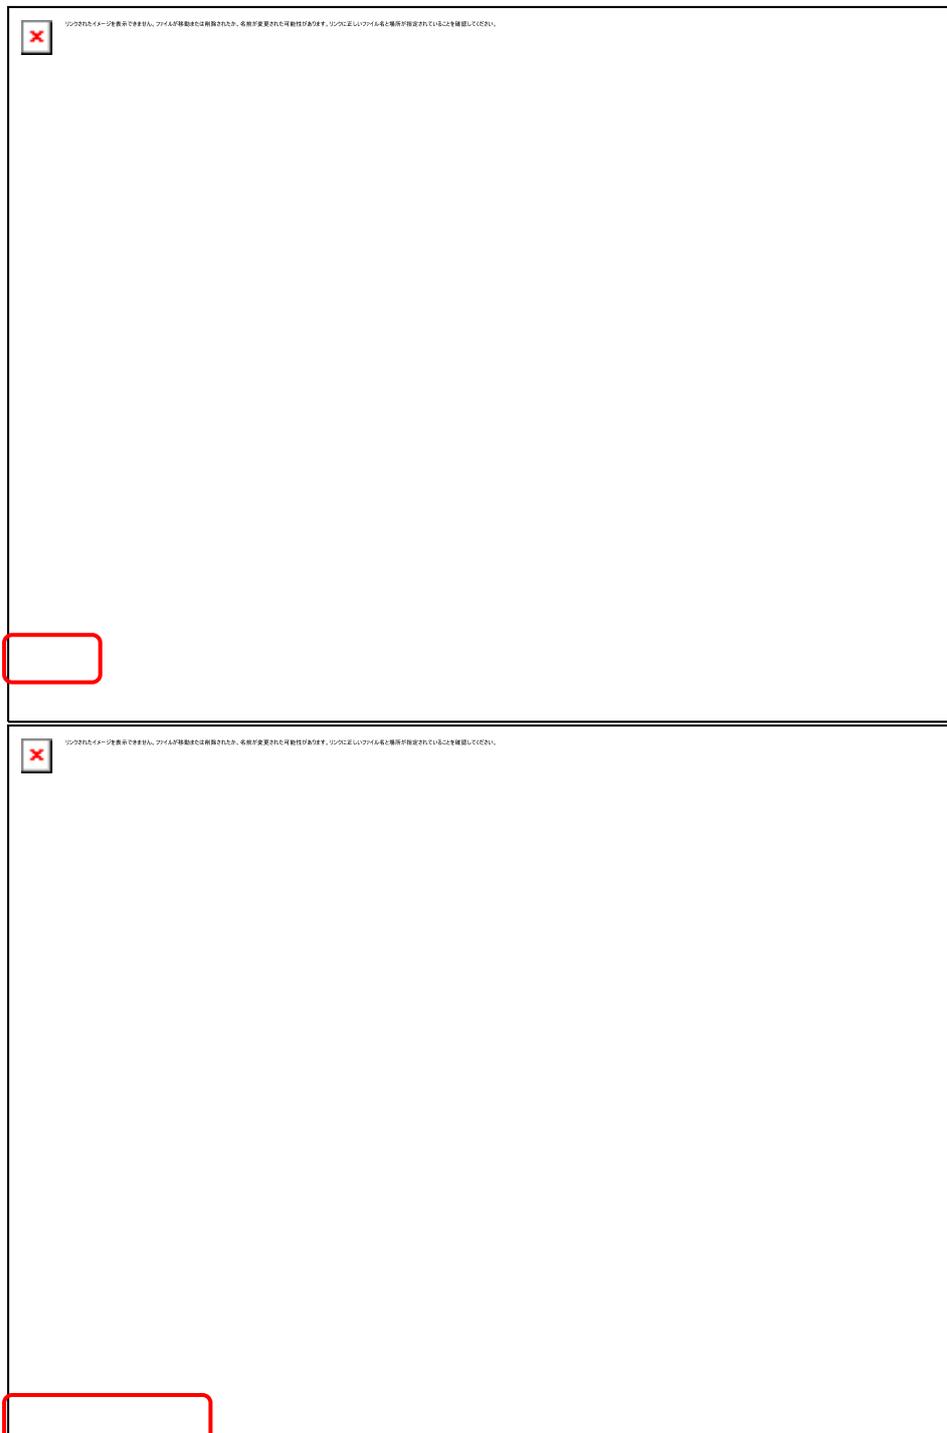

2. 白背景にチェックを入れると、グラフの背景が白に切り替わります。



3. 一時停止ボタンを押すと、その時点でグラフが停止されます。(映像は停止されません。) もう一度一時停止ボタンを押すとグラフの描画が再開されます。



<データ保存>

1. CSV 保存ボタンを押すと、その時点のプロファイルの数値を CSV 形式で保存できます。



ファイル保存ダイアログが表示されますので、任意の場所・名前を指定して保存してください



2. 画像保存ボタンを押すと、その時点のグラフを画像として保存できます。



ファイル保存ダイアログが表示されますので、任意の場所・名前を指定して保存してください
(ファイルの種類はビットマップ(.bmp)、JPEG(.jpg)、TIFF(.tif)、PNG(.png)から選べます。)




9.8. 録画

<画像の録画>


1.メニューの「特殊処理」からを左クリックします。

2.メイン画面上の表示設定で設定した箇所に赤字で「録画中」と表示されます。
(「なし」に設定した場合は表示されません)

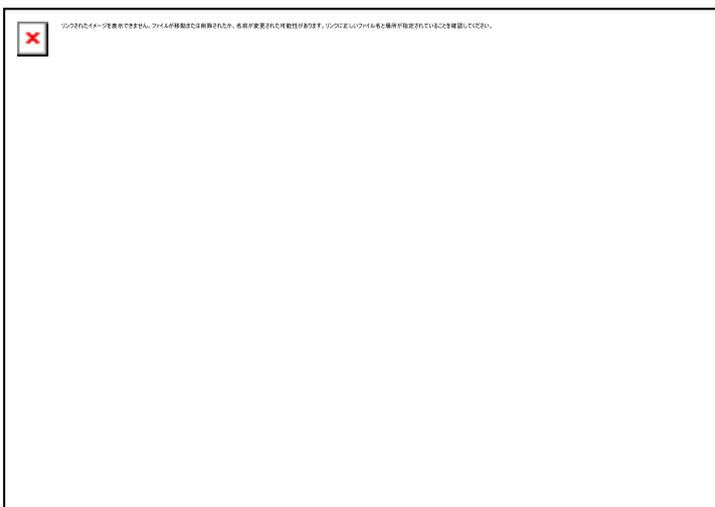

3.録画を終了したい場合はを再び左クリックして下さい。

4.コーデックが設定されている場合は録画終了後にメイン画面上の
表示設定で設定した箇所に赤字で「変換中」と表示され、圧縮作業が行われます。
(「なし」に設定した場合は表示されませんが、圧縮作業は行われます)

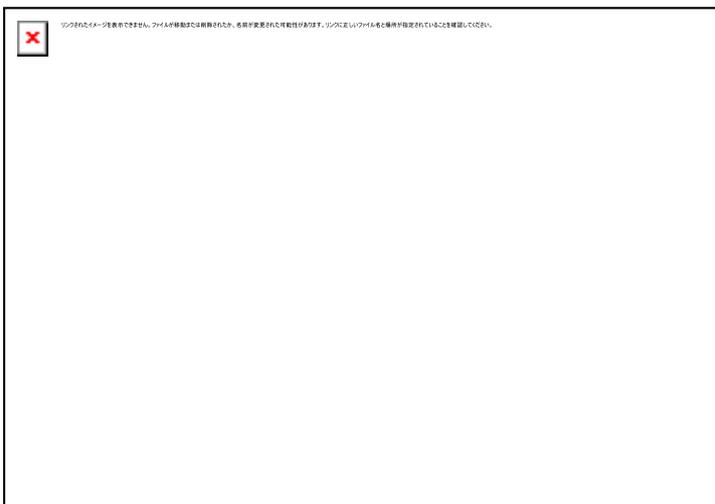

<保存先設定>

録画データの保存先を設定できます。

「画像と同じフォルダに保存する」を選択するとサムネイルと同じフォルダに保存されます。

「指定されたフォルダに保存する」を選択すると、任意のフォルダを指定でき、そのフォルダに保存されます。



<ムービー設定>

録画したデータのコーデックを設定することが出来ます。



ムービー設定の「選択」をクリックするとビデオの圧縮設定画面が開きます。

圧縮プログラムのプルダウンよりコーデックを選択できます。

(デフォルトは「全フレーム(未圧縮)」)



※コーデックはこのソフトウェアには含まれておりません。

必要に応じてユーザー様ご自身でインストールを行っていただく必要があります。

10. 特殊な使用例

10.1.2 カメラモード

同機種のカメラを 2 台接続して、同時に表示することができます。

2 台のカメラは同期対応ではありませんのでご注意ください。

※DS ドライバ・eSATA カメラでは使用できません


計測ソフトウェアの起動・画像の映し出し

1. カメラを接続します。
 - 2 台の ARTCAM カメラにレンズが取り付けられていることを確認し、PC の USB2.0 ポートもしくは USB3.0 ポートへ接続します。
 - 2 台のカメラは、必ず同機種を使用してください。
2. 計測ソフトウェアを起動します。


起動方法は 1 カメラモードと同様です。

詳しくは 37 頁の「[起動・画像の映し出し](#)」をご確認ください。
3. 起動するカメラの機種を選択します。

「2 カメラモード」を左クリックした後、1 カメラ選択欄と 2 カメラ選択欄からそれぞれ「Device1」「Device2」を選択し、「起動」を左クリックします。

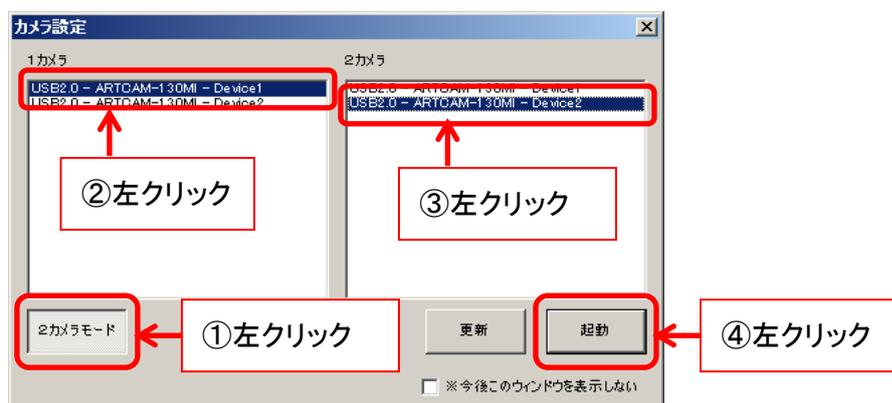

4. 計測ソフトウェアが起動するとともに、カメラ画像が動画表示モードで表示されます。

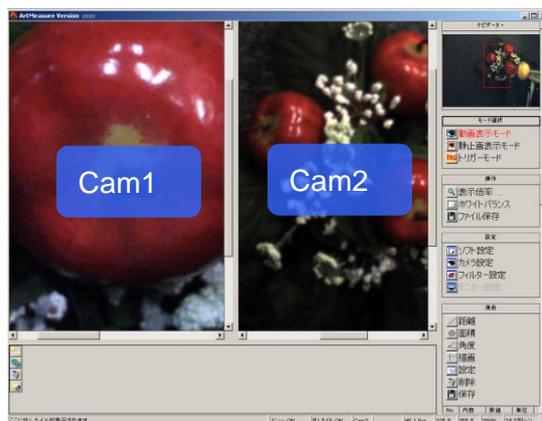



※注意事項

- 2カメラで機能を連動させていない場合、各種動作は選択されているカメラに対して行われます
- 現在選択されているカメラは、メニューの「ナビゲーター」に表示されます
- カメラの選択を切り替える場合は、切り替えるカメラの表示画面内をクリックしてください


2 カメラモードに関する設定を行う

 2 カメラモードに関する設定は、2 カメラモード設定画面から行うことができます。
2 カメラモード設定画面の表示手順は、以下の通りです。

1. メニューの「設定」より  を左クリックします。
2. 画面左側のツリーから「2 カメラモード設定」を左クリックします。

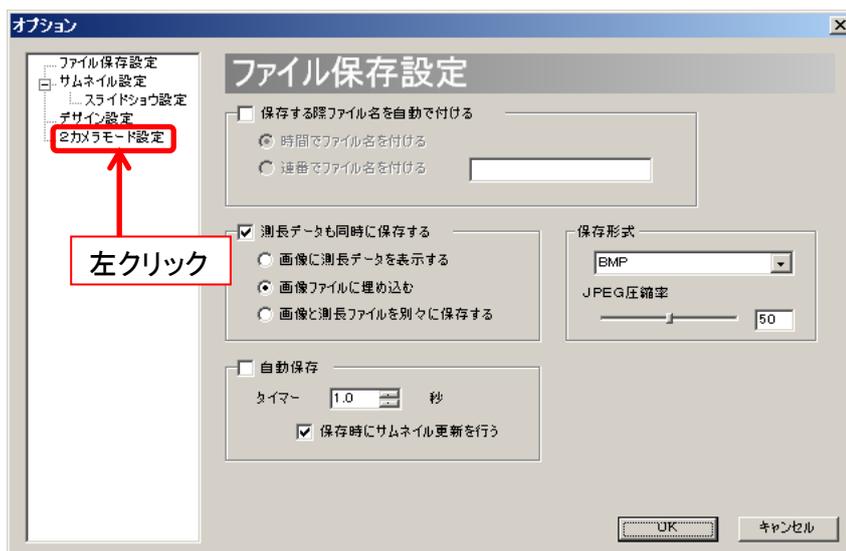

3. 2 カメラモード設定画面が表示されました。

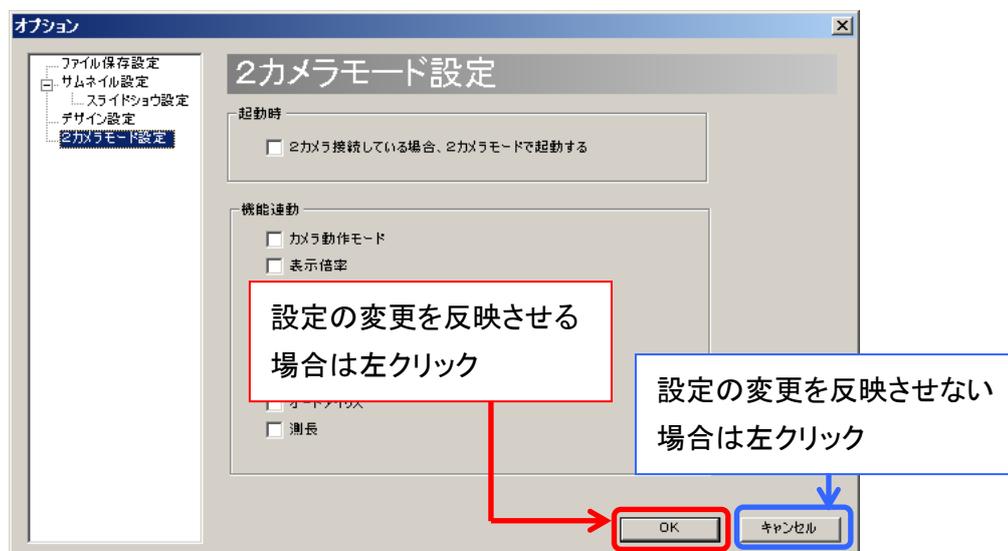

設定の変更を反映させるには、各項目を設定した後「OK」を左クリックしてください。
設定の変更を反映させないときは、「キャンセル」を左クリックしてください。


次回起動時から自動的に2カメラモードで起動する

ソフトウェア起動時にカメラ設定ダイアログを表示せず、自動的に2カメラモードで起動することができます。

1. 起動時にカメラ設定ダイアログを表示しないように設定します。

この手順に関しては、152 頁の「[起動時のカメラ設定ダイアログを非表示にする](#)」をご確認ください。

2. 2カメラモード設定画面で、「2カメラ接続している場合、2カメラモードで起動する」をチェックしてください。

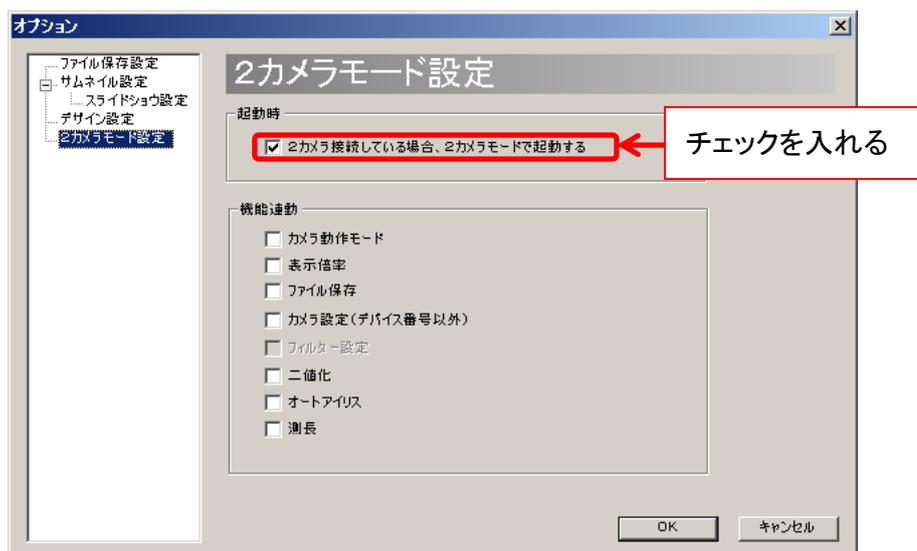

※注意事項

自動的に2カメラモードで起動する場合、起動時には必ず同じ機種のカメラを2台接続してください。


自動的に2カメラモードで起動する場合に、カメラを1台しか接続しない状態、もしくは異なる機種のカメラを2台接続した状態でソフトウェアを起動すると、1つのデバイスに同時アクセスすることとなり、OSが異常終了する可能性があります。

2 カメラで各種機能を連動させる

2カメラモードの場合、初期設定では2台のカメラの動作は連動せず、全て個別に設定できます。

これを、特定の動作に関して、2台のカメラを連動させることができます。

2カメラモード設定画面の「機能連動」から、連動させたい動作をチェックしてください。

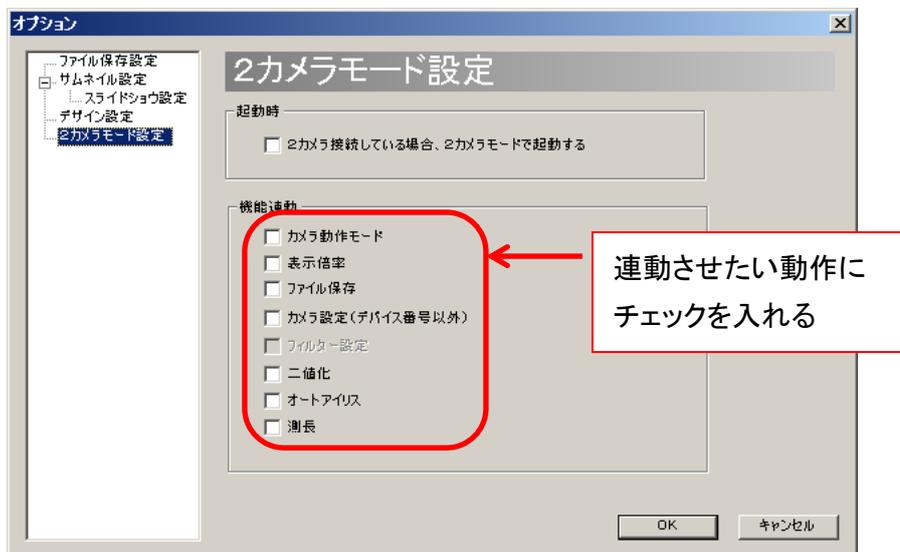

※注意事項

- 「ファイル保存」を連動させた場合、自動ファイル名が設定されていない場合にはカメラ1、カメラ2の順にファイル保存ダイアログが表示されます
- 「フィルター設定」の連動に関しては、現在のバージョンでは対応していません

11. 使用上のご注意

11.1. センサー上のゴミやほこりの除去

レンズを取り付ける際や移動時に、センサー上及びレンズにゴミやほこりが付着することがあります。

下記の方法でゴミやほこりを取り除いてください。

1. レンズ側にほこりが付着している場合があります。エアダスター等でほこりを除去します。



2. 「無水エタノール(無水アルコール)」を綿棒につけ、センサー中心から外側に向かってやさしく拭きます。

綿棒の質によっては拭き取りの際に綿ぼこりが付着する場合がありますのでお気をつけください。



推奨綿棒: ジョンソン綿棒(ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)

11.2. 他の USB 機器をご利用になられるお客様へ

USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNV II をご使用の際、マウス・キーボードを除く USB 機器(例: USB メモリ・外付け HDD 等)をご利用になると、カメラ・ARTCNV II が正常に動作しない場合があります。

その際は、拡張型の USB ポート(例: PCI・PCIMCIA)等を装着し、カメラ・ARTCNV II 以外の USB 機器をそちらに接続するようにしてください。

11.3. インストールがうまくいかない場合・映像が映らない場合

弊社 USB2.0/ USB3.0 カメラ・ARTCNV II は高速で動作しておりますので、Intel 社殿製チップセットを搭載していない PC では、カメラ・ARTCNV II が正常に動作しない場合があります。その際は、営業部までお問い合わせください。

 
 
Intel 社殿製 USB2.0 チップセットが搭載されている場合、デバイスドライバーの「USB コントローラ」に以下のように表示されます。




12. 困ったときには


12.1. ソフトウェアが起動しない

37 頁の「[起動・画像の映し出し](#)」の通りに操作してもソフトウェアが起動しない場合、以下の操作を行ってください。

1. カメラと PC を接続していない状態でソフトウェアを起動します。
ソフトウェアが起動した場合、2 へ進んで下さい。
ソフトウェアが起動しない場合、3 へ進んでください。
2. ソフトウェアが起動した場合、カメラ設定画面よりご使用のカメラの機種を選択して下さい。
カメラ設定画面表示手順は 44 頁の「[カメラ設定\(標準ドライバ・eSATA カメラ\)](#)」もしくは 58 頁の「[カメラ設定\(DS ドライバ\)](#)」をご確認下さい。
 - ① 総画素<有効基点+有効画素の場合、総画素と有効画素の値を設定し直して下さい。
 - ② カメラ設定画面で「OK」を選択後、 を左クリックして画像が表示されれば問題解決です。
 - ③  を左クリックしても動画表示モードに切り替わらない場合は、ソフトウェアを終了し OS を再起動してください。
3. ソフトウェアが起動しない場合、キーボードの[Ctrl]+[Shift]+[Esc]を同時に押します。
 - ① 「Windows タスクマネージャ」が起動しますので、「プロセス」タブの表示欄にて「ArtMeasure.exe」を選択して「プロセスの終了」を左クリックします。

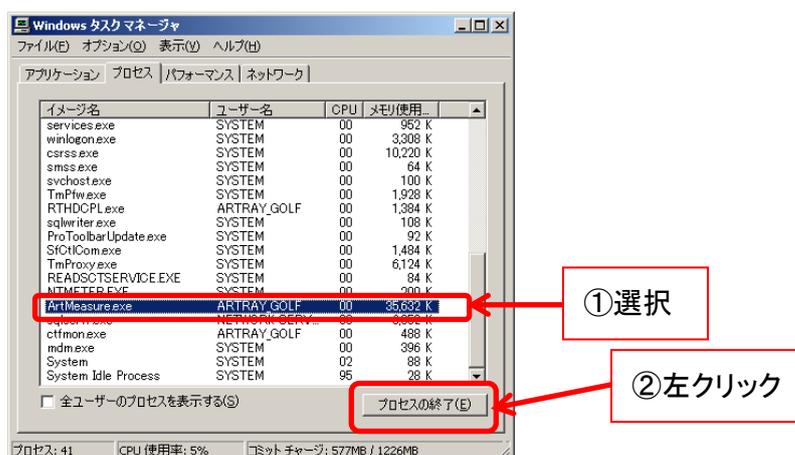

- ② 警告ダイアログが表示されたら「はい」を左クリックします。

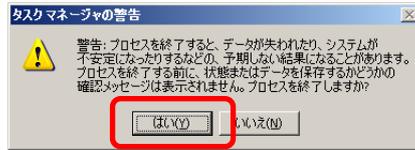

- ③ 「Windows タスクマネージャ」の「プロセス」タブの表示欄に「ArtMeasure.exe」がなくなったら問題解決です。もう一度ソフトウェアを起動して下さい。
- ④ 「Windows タスクマネージャ」の「プロセス」タブの表示欄に「ArtMeasure.exe」がある場合、OS を再起動して下さい。

以上の操作を行ってもソフトウェアが起動しない場合はサポート窓口までご連絡ください。
連絡先は 224 頁の「[サポート窓口](#)」をご確認ください。

12.2. 映像が表示されない

ソフトウェアを起動しても映像が表示されない場合は、以下の点をご確認ください。

1. カメラのレンズ

レンズのキャップは外れていることをご確認ください。

キャップがついたままですと映像は表示されません。

2. カメラ・ARTCNV II が認識されているか(USB2.0 / USB3.0 カメラ・ARTCNV II の場合)

デバイスマネージャで、カメラ・ARTCNV II が認識されていることをご確認ください。

確認方法は 18 頁の「[USB2.0/USB3.0 カメラ・ARTCNV II が PC で認識されているか確認する](#)」もしくは 21 頁の「[USB3.0 カメラが PC で認識されているか確認する](#)」をご確認ください。

カメラ・ARTCNV II が認識されていない場合は、カメラ・ARTCNV II が PC に接続されていることをご確認ください。

カメラ・ARTCNV II が PC に接続されていても認識されていない場合は、USB ケーブルを一度抜き差ししてください。

3. 管理者権限(USB3.0 カメラの場合)

USB3.0 カメラをソフトウェアで使用するには、管理者アカウントでログインする必要があります。

詳しくは 22 頁の「[計測ソフトウェアを実行する際の注意事項](#)」をご確認下さい。

4. 表示モード

ソフトウェアのメニューの「表示モード」が動画表示モードになっていることをご確認ください。

もし他のモードになっている場合は  を左クリックしてください。

 を左クリックしても動画表示モードに切り替わらない場合は、ソフトウェアを終了し OS を再起動してください。

5. カメラ設定

カメラ設定ダイアログより、接続しているカメラが選択されていることをご確認ください。

確認方法は 45 頁の「[接続するカメラの機種を変更する](#)」をご参照ください。

6. グローバルゲイン・シャッタースピード

グローバルゲイン・シャッタースピードが極端に低くないことをご確認ください。

い。

グローバルゲイン・シャッタースピードの設定方法は 157 頁の「[グローバルゲインを設定する](#)」、158 頁の「[シャッタースピードを設定する](#)」をご参照ください。

以上 5 つの操作を行っても映像が表示されない場合はサポート窓口までご連絡ください。
連絡先は 224 頁の「[サポート窓口](#)」をご確認ください。

13. 参考資料

13.1. カメラ別使用可能機能一覧

※注意事項

1. ハーフクロックに対応していない機種は、クロックダウンすることで対応は可能です
2. 150PⅢは出荷時期によりハーフクロックの対応状況が異なります
3. 150P5-WOM の高速クロックはカスタム対応となります

詳しくは営業部までお問い合わせください。

USB2.0 カメラ・ARTCNVII

標準タイプ

	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-036MI	○	○	-	○	○
ARTCAM-130MI	○	○	-	○	-
ARTCAM-200MI	○	○	-	○	-
ARTCAM-300MI	○	○	-	○	-
ARTCAM-500MI	○	○	-	○	-
ARTCAM-900MI	-	○	-	○	-
ARTCAM-1000MI	-	-	-	○	-
ARTCAM-098	-	-	-	-	-
ARTCAM-098II	○	-	-	-	-
ARTCAM-131MT	-	-	-	-	-
ARTCAM-150PII	○	-	-	-	-
ARTCAM-150PIII	○	○※2	-	-	-
ARTCAM-200SH	-	-	-	-	-
ARTCAM-210OV	-	-	-	-	-
ARTCAM-267KY	○	-	-	-	-
ARTCAM-274KY	○	-	-	-	-
ARTCAM-320P	-	-	-	-	-
ARTCAM-445KY	○	-	-	-	-
ARTCAM-445KY2	○	-	-	-	-
ARTCAM-500P	-	-	-	-	-
ARTCAM-500PII	○	-	-	-	-
ARTCAM-625KY	○	-	-	-	-
ARTCAM-150PIII-STR1I	○	-	-	-	-
ARTCAM-274KY-STR1I	○	-	-	-	-
ARTCAM-006MAT	-	-	-	-	-
	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ArtUst	-	-	-	-	-
ArtCnv	-	-	-	-	-

WOM シリーズ

	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-0351MX-WOM	○	○	○	○	○
ARTCAM-036MI2-WOM	○	○	-	○	○
ARTCAM-0134AR-WOM	○	-	-	○	○
ARTCAM-130HP-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-130XQE-WOM	○	-	○	-	-
ARTCAM-130MI-WOM	○	○	○	○	-
ARTCAM-300MI-WOM	○	○	○	○	-
ARTCAM-500MI-WOM	○	○	○	○	○
ARTCAM-1000MI-WOM	-	○	○	○	○
ARTCAM-1400MI-WOM	-	○	○	○	-
ARTCAM-150P5-WOM	○	○	○※3	-	-
ARTCAM-274KY-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-285CX-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-407UV-WOM	○	○	-	-	-
ARTCAM-424KY-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-445KY2-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-500P2-WOM	○	-	-	-	-
ARTCAM-655KY-WOM	○	-	-	-	-

モニター出力付カメラ

	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-130MI-HD2	-	-	-	-	-
ARTCAM-500MI-HD2	-	-	-	-	-
ARTCAM-1000MI-HD2	-	-	-	-	-
ARTCAM-150P5-HD2	-	-	-	-	-
ARTCAM-445KY2-HD2	-	-	-	-	-

USB3.0 カメラ

現行機種

	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-500MI-USB3-T2	-	-	-	○	○
ARTCAM-1000MI-USB3-T2	-	-	-	○	-
ARTCAM-1400MI-USB3-T2	-	-	-	○	-
ARTCAM-174IMX-USB3-T2	-	-	-	-	○
ARTCAM-178IMX-USB3-T2	-	-	-	-	○
ARTCAM-410KAI-USB3-T2	-	-	-	-	○
ARTCAM-1600KAI-USB3-T2	-	-	-	-	○
ARTCAM-2900KAI-USB3-T2	-	-	-	-	○

従来機種

	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-500MI-USB3	-	-	-	○	-
ARTCAM-900MI-USB3	-	○	-	○	○
ARTCAM-1000MI-USB3	-	-	-	○	○
ARTCAM-1400MI-USB3	-	-	-	○	-
ARTCAM-267KY2-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-274KY2-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-424KY-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-655KY-USB3	-	-	-	-	-
	トリガーモード	ハーフクロック※1	高速クロック	サブサンプリング	横方向ミラー反転
ARTCAM-100KAI-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-210KAI-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-410KAI-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-810KAI-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-1600KAI-USB3	-	-	-	-	-
ARTCAM-2900KAI-USB3	-	-	-	-	-

13.2. 表示機種名一覧

	デバイスマネージャ	起動時カメラ設定ダイアログ
SSシリーズ (例:ARTCAM-036SS)		ARTCAM-036MI
ARTCAM-022MINI		ARTCAM-036MI
ARTCAM-130MI-HDMI		ARTCAM-130MI-HDMI
ARTCAM-130MI-MOUT		
ARTCAM-150P4-HDMI		ARTCAM-150P4-HDMI
ARTCAM-150P4-MOUT		
HD2シリーズ (例:ARTCAM-1000MI-HD2)		ARTCAM-1000MI-HDMI2

※注意事項

- モノクロカメラの場合、表示機種名に「BW」はつきません。
例:「ARTCAM-036MI-BW」 → 「ARTCAM-036MI」
- ARTCAM-130MI-HDMI もしくは ARTCAM-130MI-MOUT をご使用でデバイスドライバのバージョンが 1.40 以前の場合、デバイスマネージャ上では「ARTCAM-130MI VGA」と表示されます。
- ARTCAM-150P4-HDMI もしくは ARTCAM-150P4-MOUT をご使用でデバイスドライバのバージョンが 1.00 以前の場合、デバイスマネージャ上では「ARTCAM-150P III-MOUT」と表示されます。
- HD2 シリーズは、ソフト上の表記は全て「HDMI2」となります。
- 上記以外の機種の場合、表示名は実際の機種名と同様となります。

14. サポート窓口

カメラ、ソフトウェアに関するお問い合わせは下記窓口にて承ります。

株式会社アートレイ サポートセンター

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F

TEL : 03-3389-5488

E-mail : support@artray.co.jp

URL : www.artray.co.jp

計測ソフトウェア
ART-MEASURE

2023

ARTRAY

東京都杉並区高円寺北 1-17-5
上野ビル 4F

TEL:03(3389)5488

FAX:03(3389)5486

www.artray.co.jp